



INTRODUCCION

El día 23 de mayo de 1988 a las 2306 UTC se accidentó la aeronave B 727-100 matrícula TI-LRC en trayectoria de despegue de la pista 07, aproximadamente a 240 metros del umbral de la pista 25, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en la Provincia de Alajuela, Costa Rica. La tripulación decidió efectuar un aborto de despegue saliéndose de la pista, impactando con las antenas del localizador del ILS, con la malla metálica, un desagüe y con el desnivel del terreno, perdiendo el tren de nariz, parte de las aletas del borde de salida derecho, tren principal derecho y ala derecha, originando un incendio post-impacto que consumió en un 75% la estructura de la aeronave, quedando enfilada al rumbo 220^o.

Con el fin de determinar los factores causales que produjeron el citado accidente, el Consejo Técnico de Aviación Civil de acuerdo a sus atribuciones, procedió a integrar una Comisión Investigadora del accidente en cuestión, constituida por funcionarios del Departamento de Mantenimiento, Operaciones Aeronáuticas y Aeronavegación de la Dirección General de

INTRODUCCION

El día 23 de mayo de 1988 a las 2306 UTC se accidentó la aeronave B 727-100 matrícula TI-LRC en trayectoria de despegue de la pista 07, aproximadamente a 240 metros del umbral de la pista 25, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en la Provincia de Alajuela, Costa Rica. La tripulación decidió efectuar un aborto de despegue saliendo de la pista, impactando con las antenas del localizador del ILS, con la mala metélica, un desdúe y con el desnivel del terreno, perdiendo el tren de nariz, parte de las alas del borde de salida derecho, tren principal derecho y ala derecha, originando un incendio post-impacto que consumió en un 75% la estructura de la aeronave, quedando enfilada al rumbo 220°.

Con el fin de determinar los factores causales que produjeron el citado accidente, el Consejo Técnico de Aviación Civil de acuerdo a sus atribuciones, procedió a integrar una Comisión Investigadora del accidente en cuestión, constituida por funcionarios del Departamento de Mantenimiento, Operaciones Aeronáuticas y Aeronavegación de la Dirección General de



Aviación Civil, así como funcionarios de Coopesa y todos aquellos asesores que la Comisión consideró oportuno integrar. La coordinación de la misma estuvo a cargo del Subdirector General de Aviación Civil. Asimismo se informó del suceso a los fabricantes de la aeronave y a las autoridades aeronáuticas del país constructor.

Esta Comisión una vez realizado el estudio, análisis y discusión del accidente, procede a emitir el siguiente dictámen.

1

METODOLOGIA



I METODOLOGIA

Para cumplir con su objetivo, la Comisión Investigadora del accidente de la aeronave TI-LRC, Boeing 727-100-22, siguió los siguientes pasos metodológicos.

En primera instancia se procedió a la integración de tres Subcomisiones de Trabajo e Investigación, a saber:

- A- Subcomisión de Investigación de Factores de Técnicas de Vuelo y Despacho.
- B- Subcomisión de Investigación del Factor Máquina.
- C- Subcomisión de Investigación del Factor Humano.

Estas subcomisiones fueron coordinadas por el Subdirector General de Aviación Civil y cada una de ellas estuvo integrada por técnicos especializados en diferentes disciplinas de la aviación. Cada área tuvo la colaboración de funcionarios de los diferentes departamentos técnicos de la Dirección General de Aviación Civil, asimismo, asesores costarricenses de la empresa privada, de la Organización Internacional de Pilotos, un Instructor de Vuelo de la Empresa Aérea Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM), un piloto de la



Empresa Líneas Aéreas Costarricenses Sociedad Anónima (LACSA), así como un representante de la Empresa constructora del avión (The Boeing Company) y de la empresa fabricante de las turbinas del avión (Pratt & Whitney).

Es importante anotar que en las primeras fases de la investigación se contó con la participación de tres funcionarios expertos en la investigación de accidentes aéreos de la Oficina Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica (F.A.A.).

Cada una de estas subcomisiones de investigación utilizó los siguientes procedimientos metodológicos y técnicos:

1. Recolección de información en el sitio del accidente.
 2. Toma de fotografías.
 3. Revisión y Selección de documentos.
 4. Revisión y pruebas materiales y sistemas y remisión de éstas a pruebas de laboratorio.
 5. Análisis de datos y resultados.
 6. Conclusiones.
 7. Recomendaciones.
- A. Subcomisión de Investigación de Factores de Técnicas de Vuelo y Despacho:

Esta subcomisión en el transcurso de su investigación, empleó las siguientes técnicas:



- 3 -

- a) Entrevistas con la tripulación técnica de vuelo.
- b) Entrevistas con la tripulación de cabina.
- c) Transcripción de la grabadora de voz.
- d) Transcripción de la grabadora de vuelo.
- e) Transcripción de las operaciones de la Torre de Control.
- f) Recabar información con respecto a los procedimientos de despegue.
- g) Recabar información con respecto a los procedimientos de emergencia.
- h) Recabar información con respecto al peso y balance de la aeronave.

B Subcomisión de Investigación del Factor Máquina:

Esta subcomisión en el transcurso de su investigación empleó las siguientes técnicas:

- a) Investigación de campo que comprende: todo lo que se desarrolle en el lugar del suceso para conocer sobre los restos, sobre fallas pre o post-impacto en estructura, motores, sistemas, carga abordo, huellas, etc.
- b) Levantamiento de planos.
- c) Toma de fotografías.
- d) Pruebas metalográficas.
- e) Análisis de fluidos y toma de muestras para laboratorio.
- f) Inspección de partes y sistemas y elección de los que se



probarían en banco.

- g) Recolección de información sobre el mantenimiento de la aeronave (historial de servicios).
- h) Entrevistas con personal técnico (mecánicos) que despacharon la aeronave.
- i) Inspección interna y externa en turbinas.

C. Subcomisión de Investigación del Factor Humano:

Esta subcomisión en el transcurso de su investigación empleó las siguientes técnicas:

- a) Recabar información sobre la contribución del elemento humano en el accidente.
- b) Entrevistas con tripulación, pasajeros y otros.
- c) Recabar información sobre los aspectos de supervivencia.
- d) Recabar información sobre la evacuación de la aeronave.
- e) Información médica y patológica.

2

**INFORMACION
BASICA**



II INFORMACION BASICA

AERONAVE: Fabricante Boeing, Modelo 727-100-22

MATRICULA: TI-LRC

OPERADOR: Líneas Aéreas Costarricenses Sociedad Anónima

COMANDANTE: Armando D'Ambrossio Morales

COPILOTO: Armando Rojas Aguilar

INGENIERO DE VUELO: Héctor Araya Naranjo

SOBRECARGO MAYOR: Eduardo Paredes Valverde

SOBRECARGOS: Shirley Herrera Zárate
Rafael del Valle Garro
Patricia Lewis Williams
Alfredo Santiesteban Barrios

PASAJEROS: Dieciseis (16)

LUGAR: Zona aproximación de la pista 25 del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

HORA Y FECHA: 2306 UTC, 23 de mayo de 1988

3

INFORMACION
SOBRE LOS
HECHOS



III INFORMACION SOBRE LOS HECHOS

3.1 RESEÑA DEL VUELO:

3.1.1 El día 23 de mayo de 1988, la aeronave Boeing 727-100 fue asignada para cubrir el vuelo 610 Panamá-San José de Costa Rica donde arribó en forma normal, en la bitácora de mantenimiento de la tripulación reportó: 1) luz color ambar de escalera trasera se mantiene encendida ver reporte pag. 2564; 2) durante el despegue en Panamá luego de la retracción de flaps, L.E. Flap #2 no retractó completamente, se efectuó procedimiento de acuerdo a QRH, siguiendo normal, 3) con el "carga heat" cerrado y los aceleradores en IDLE el indicador de ascenso de cabina, se mantiene en 2000' FPM ascendiendo.

3.1.2 Las acciones correctivas de mantenimiento en San José de Costa Rica fueron: 1) se revisó sistema, encontrándose microswitch del "cross overtube" fuera de ajuste, se efectuó reglaje chequeo OK, se efectuó prueba funcional; 2) se lubricaron "L.E. Flaps Tracks" y Tubo Telescópico del sistema de Anti-hielo de borde de ataque, chequeando varias veces operando normal, se efectuó presurización con motores; 3) fugas menores que afecta sistema automático, montándose en la rampa de partes para solucionar problema, favor observar C. I.

de baxtes baxa aotncrouac hkorjowa' fvaloc opsetlac C. T.
dne qfeca aifema ahpawfice' moutgudase eu ja camba
uocwaj' se efecno bceancizactou cou uofocae: 3) fndaa wenuca
mtejo de pofae de afadue' cmednecudo larciaa laca obecudo
cou "r.e. ftaba ucaca" λ lupo lctecobico de f afacema de uuf-
cedfaje cmednec oK' se efecno bclera fncrouaj: 5) se fncfca
wfcocawfcm de f "coca olactoc" fnera de afudae' se efecno
focae de cocra hica fnerou: 1) se cefac afacema' eucoufudase
3.T.5 fca acrouae coccedfaca de wufcufwteudo eu gau
de acouae de cefuca' se wufcufc eu 5000. ffw acoufudae.
"caado mear" cefcaco λ fca acfctecadocae eu fddre et fudfcaoc
bcocadwteudo de acfcteo a oK' afdufudo uocwaj' 3) cou et
de ftaba' r.e. ftab #5 uo cefcacef combfctawfca' se efecno
52ae: 5) qncwufc et qeabedue eu fawaw fnedo de fa cefcaccfou
de eacafca fcaeca se wufcufc eucoufca lca cefocae baf.
wufcufwteudo de fa fufncfctou cefocaf: 1) fnc cofoc awra
hica qouae acfca eu fctaw uocwaj' eu fa fcfcaocae de
fne afduafca haca cncfca et luejo eto fawaw-gau fcaae de cocra
3.T.1 et qfa 53 de walo de f88' fa acouale boctud 55-100

3.T KESEHA DEE ANEHO:

III INFORMACION SOBRE LOS HECHOS



page 042 y se efectuó servicio de tránsito c.c.

3.1.3 En esa misma fecha fue asignada para cubrir el vuelo 628 con destino a Managua, Nicaragua y destino final Miami-Florida, U.S.A., con 3 tripulantes técnicos (pilotos), 5 tripulantes de cabina (sobrecargos) y 16 pasajeros.

Según manifiesto de Peso y Balance, la aeronave fue reabastecida con 41 600 libras de combustible; tanque número (1) 11 600 libras; tanque número (2) 18 400 libras, tanque número (3) 11 600 libras. Se cargaron 993 libras en el compartimento delantero y 4 927 libras en el compartimento trasero. Se indicaba un peso de despegue de 141 662 libras y un peso de aterrizaje de 135 662 libras, la posición del Centro de Gravedad con respecto a la cuerda aerodinámica media de 27.2% y una corrección en el indicador del estabilizador de 4,5 unidades, lo cual quedaba dentro de banda verde.

3.1.4 Después de que la tripulación recibió de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo la autorización correspondiente procedieron a taxear la aeronave hasta el umbral de la pista 07 desde donde iniciaron la carrera de despegue, aproximadamente a las 2306 UTC (17:06 hora local). Todo transcurrió normal, hasta que llega a la fase de rotación, en que empiezan a manifestarse problemas en la aeronave. De la

en due subreza y manifiestacione b... en la reunion. De la
loco r... uoc... para que... y la... de...
de... ab... y... (11:00 hora local).
n... de la... 01... de... de... de...
cor... b... y... la... para...
de... de... de... la...
3.1.4... de... de... de...
n... de... de... de... de...

2.2.8... a... de... de... de...
de... con... y... de... de...
nu... de... de... de... de...
... de... de... de... de...
... de... de... de... de...
... (3) ... de... de...
(1) ... de... de... de...
... de... de... de... de...
... de... de... de... de...
... de... de... de... de...

...-... 2... de... de...
... de... de... de... de...
3.1.3... de... de... de...
... de... de... de... de...



grabadora de voz se extrae el siguiente comentario "Capitán: diez para, VI Rotación" "Comandante: los controles están trabados, pasa algo aquí, pasa algo". La tripulación decidió efectuar ~~la~~ la maniobra de aborto de despegue, no pudiendo parar el avión dentro de la pista, éste continuó con su recorrido colisionando contra la antena del localizador del sistema de aterrizaje por instrumentos, contra la malla metálica que sirve como lindero Este del aeropuerto, seguidamente pasa por una zanja paralela a la malla, cruza la vía pública y entra en un terreno irregular donde golpeó el ala derecha en un montículo, seguidamente se desprenden los trenes principales derecho y de nariz, se produce un derrape y giro a la derecha, durante el giro el ala colisiona nuevamente con otro montículo y se desprende parcialmente, la aeronave da un salto, quedando en su posición final, 240 metros del umbral de pista 25, con un rumbo magnético de 220^o.

3.1.5 El Controlador de Tránsito Aéreo en turno, informó que todo parecía normal, que levantó la nariz aproximadamente 100 metros antes de la intersección Bravo y que continuó con la nariz levantada sin despegar hasta aproximadamente 100 metros antes de la intersección Alfa, donde puso el tren de nariz nuevamente. En el trayecto citado hay 500 metros aproximadamente.



3.2 LESIONES EN PERSONAS:

DAÑOS	TRIPULACION	PASAJEROS	OTROS	TOTAL
MORTALES	0	0	0	0
SERIOS	1	0	0	1
MEHORES/NINGUNO	7	16	0	23

CUADRO No. 3.2.1

3.3 DAÑOS A LA AERONAVE:

La aeronave fue destruida casi en su totalidad a consecuencia de:

- a) Los impactos sufridos en su ala derecha, tren de nariz y tren derecho contra montículo y otras irregularidades del terreno, donde éstos se desprendieron.
- b) El fuego que se propagó al impactar el ala derecha, quemándose ésta y el resto de la aeronave en un 75%.

3.4 OTROS DAÑOS:

Hubo daños en la antena del localizador del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), en la malla metálica que sirve de límite del aeropuerto, en la estructura que soporta una luz de destello y luces de identificación de final de



pista.

3.5 INFORMACION GENERAL DE LA TRIPULACION TECNICA:

3.5.1 La Tripulación Técnica (pilotos) estaba formada por:

COMANDANTE: Armando D'Ambrossio Morales

PRIMER OFICIAL (Capitán): Armando Rojas Aguilar

SEGUNDO OFICIAL (Ingeniero de Vuelo): Héctor Araya Aguilar

3.5.2 Todos los tripulantes contaban con certificación correcta y completa para los puestos que ocupaban, sus licencias, habilitaciones, exámenes médicos, electrocardiogramas y adiestramientos se encontraron normales y sin datos de relevancia.

El Comandante D'Ambrossio voló el día 21 de mayo de 1988 01:15 horas, mientras que el Primer Oficial e Ingeniero de vuelo no habían volado en los últimos tres días, por lo que no puede considerarse el concepto de fatiga. Asimismo se indagó sobre las actividades de la Tripulación Técnica en las 48 horas previas al accidente, no encontrándose nada al respecto, que pudiese influir en lo acontecido.

3.6 INFORMACION DE LA AERONAVE:

3.6.1 La aeronave operada por LACSA era propiedad de



AVENSA (AIRCRAFT LEASING LARP.) tenía el Certificado de Aeronavegabilidad número 625 vigente hasta el 3 de mayo de 1989, los servicios de mantenimiento preventivo eran practicados conforme al Programa de Mantenimiento suplido por el propietario.

El tiempo total de la aeronave era 50.624,32 horas y 40.903 aterrizajes. El último servicio fue efectuado el 5 de noviembre de 1987, faltándole 83 horas para el próximo servicio. LACSA operó la aeronave entre el 3 de mayo de 1987 y el 23 de mayo de 1988.

3.6.2 No hubo reporte por deficiencias en la aeronave o sus partes (a excepción del reporte pendiente del EPR número 1 inoperativo) antes del despegue, ni durante la fase de despegue según resultados obtenidos de la grabadora de voz o de vuelo y tampoco hubo reportes posteriores por parte de la tripulación.

3.6.3 Datos generales:

FABRICANTE:	The Boeing Company, Seattle, Washington, (U.S.A.).
MODELO:	727-100-22
SERIE:	18.856
CATEGORIA:	Transporte Público de Pasajeros
AÑO DE CONSTRUCCION:	1965
PESO MAXIMO DE TAXEO:	164 000 libras



PESO MAXIMO DE
DESPEGUE: 163 500 libras

PESO MAXIMO DE
ATERRIZAJE: 137 500 libras

PESO MAXIMO SIN
COMBUSTIBLE: 118 000 libras

PESO EN VACIO: 89 529 libras

CAPACIDAD PASAJEROS: 128

TRIPULACION TECNICA: 3

TRIPULACION DE CABINA: 4

CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE: 7 680 galones

MOTORES:

FABRICANTE: PRATT & WHITNEY, CANADA

MODELO: JT8D-7B

POSICION	S/N	TDN	CDN	REMANENTES	
				CICLOS	HORAS
1	649 555	44 701	39 921	4 054	7 642,28
2	656 913	38 831	41 939	1 197	511
3	649 122	47 015	46 841	3 885	8 220.88

3.7 INFORMACION METEOROLOGICA:

3.7.1 El accidente se produjo aproximadamente a las 23:06 UTC, (17:06 hora local), habiendo luz diurna (sol). La puesta del sol según el Instituto Meteorológico estaba para las 23:53 UTC,

COMBUSTIBLE: 7 680 galones DE

TRIPULACION DE CABINA: 4

TRIPULACION TECNICA: 3

CAPACIDAD PASAJEROS: 128

PESO EN VACIO: 80 229 libras

COMBUSTIBLE: 118 000 libras

PESO MAXIMO SIN

ATERIALIZAJE: 137 500 libras

PESO MAXIMO DE

DESPEGUE: 163 500 libras

MOTORES:

MODELO: JT8D-7B

FABRICANTE: PRATT & WHITNEY, CANADA

POSICION	S/N	TDA	CMB	CICLOS	HORAS
1	649 222	44 701	39 921	4 024	7 642.28
2	626 913	38 831	41 939	1 197	211
3	649 122	47 012	46 841	3 882	8 220.88

3.7 INFORMACION METEOROLOGICA:

3.7.1 El accidente se produjo aproximadamente a las 23:06 UTC (03:06 hora local) habiendo las brújulas (sol). La puerta del
 no según el Instituto Meteorológico estaba para las 28:53 UTC.



las condiciones reinantes eran buenas, ilimitado. El viento verificado para el despegue según transcripciones de la grabadora de voz y de la grabadora de Torre fue 120⁰/10 KTS. El reglaje altimétrico era 1015 Hectopascales.

3.7.2 Una observación especial tomada inmediatamente después del accidente dió Viento 150⁰/06 KTS e ilimitado.

En archivos se cuenta con informes meteorológicos respectivos.

3.8 COMUNICACIONES:

3.8.1 Las comunicaciones entre los servicios de tránsito aéreo y el vuelo 628 fueron normales, no se estableció durante la investigación, ningún nexo entre los servicios prestados y el accidente. En archivos se encuentra la transcripción magnetofónica total de todas las comunicaciones, como también copia en cassettes.

3.8.2 A continuación se anotan las comunicaciones desde que la aeronave inició el despegue por la pista 07.

LR628 Coco Torre Lacsa 628, próximo a cabecera, pendientes para despegar.

TWR Enterado Lacsa 628, viento de los ciento veinte con diez autorizado para despegar.

LR628 Solicitamos...eh salida por la derecha.

TWR Por la derecha aprobado

LR628 Entendido

PKESB EUTENQIQO

LMB BOC JA QELCQMA EBOPQO

PKESB ZOTICTEAMQ...EM EPIQO BOC JA QELCQMA
QIEM ANOTIQO BACA QEBEDAC.

LMB EUTENQO PACA QEM ANEPO QO JOE CIEMO AEMTE CON
BACA QEBEDAC.

PKESB COCO JOCE PACA QEM BEXIMO A CAPCELO BENDIEMO
DNE JA QELCQMA IPIQO ET QEBEDAC BOC JA BACA OJ.

3.8.5 A CONDICTIONE DE SUOPIU JEA COMMUNICATIONES QEBE
COPIA CU QEBEDAC.

MANEOTIQO QEBE QO QO JEA COMMUNICATIONES, COMO QEMPIU
ET QEBEDAC. EN QEBEDAC DE EUCHEMTE JA QEBEDAC
JA MANEOTIQO, MINDU NEXO QIEM JOE QEBEDAC BACEDAC A
QEBE A ET ANEJO QEM IPIEM NOKMATE, NO DE QEBEDAC QEBEDAC

3.8.7 JEA COMMUNICATIONES EUCHE JOE QEBEDAC DE QEBEDAC

3.8 COMMUNICATIONES:

EN QEBEDAC DE QEBEDAC CON IPIEM MANEOTIQO QEBEDAC.
QEBEDAC QEBE QEBEDAC QIEM ANEPO ISO-10 QEBEDAC.

3.8.5 JEA COMMUNICATIONES QEBEDAC QO QO IPIEM
ET QEBEDAC QEBEDAC QO JOE QEBEDAC.

QEBEDAC QO LOS A QO JA QEBEDAC QO JOCE IPIEM ISO-10 QEBEDAC.
QEBEDAC BACA ET QEBEDAC QEBEDAC QEBEDAC QO JA
JEA COMMUNICATIONES QEBEDAC QEBEDAC IPIEM. ET ANEPO



El Coco Tráfico
Adelante Coco
TWR Va muy lento...oh! ;;;ayyy...
TWR bomberos, de Torre, Bomberos de Torre, Bomberos de
Torre Emergencia, Emergencia, urgente (ilegible)
TWR Bomberos de Torre Emergencia
TWR Emergencia en la 25, auxilio (ilegible)
TWR no puede ser
Se corta la grabación momentáneamente
BOM como que se está quemando algo ahí, algo cayó
? (ilegible)
BOM Bomberos a Torre (ilegible)

Fin de grabación.

3.9 REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO:

3.9.1 La unidad fue recuperada sin dificultad, no recibió fuego dado que normalmente se instalan en el costado derecho del alojamiento de la escalera trasera. Esta sección no fue consumida por el fuego. Su fabricante es Fairchild, modelo 5924-3001 serie número 1008 y los parámetros que registra según el Manual de Mantenimiento, ATA 31-24-0 página 507 son los siguientes:

a) Altura



- b) Velocidad
- c) Rumbo
- d) Señales de Transmisión de radio
- e) Gravedades (aceleración de la gravedad)

3.9.2 La Unidad fue llevada a los laboratorios de la National Transportation Safety Board (NTSB) en Washington D.C., U.S.A. Solamente se obtuvo transcripción de los parámetros de altura y velocidad, los demás no aparecen registrados en la cinta (el sistema no estaba trabajando bien). Los datos de altura no son confiables dado que el registrador de datos es ineficiente a menos de 300 pies sobre el terreno.

3.9.3 En el Anexo 3, están los documentos donde se hizo el empate de la secuencia de eventos entre el registrador de vuelo y la grabadora de voz y los tiempos correspondientes. También se grafican los datos sobre las alturas registradas.

3.10 GRABADORA DE VOZ:

3.10.1 El registrador de voz de la cabina de mando fue recuperado sin dificultades, recibió fuego al grado de que su sistema eléctrico-electrónico fue consumido por el mismo; pues estaba instalado cerca del mamparo de presión trasero donde hubo fuego de grandes proporciones. El fabricante es FAIRCHILD, modelo A-100A, serie número 25606.



3.10.2 Inicialmente se trató de hacer la transcripción en el Laboratorio de Avionica de LACSA, pero fue imposible debido a que la cinta a falta de lubricación y posibles problemas en el mecanismo interno, grabó en diferentes velocidades, dificultándose la interpretación y tiempos de grabación. Lo anterior se pudo comprobar con el tiempo de grabación (54'05") una vez que en los laboratorios de la National Transportation Safety Board (NTSB) de Washington D.C., U.S.A. le regularon la velocidad. Ahí se obtuvo la primera transcripción como también se grabaron cassettes que están en archivo. La primera transcripción se logró afinar más con el trabajo que se llevó a cabo en las estaciones de radio comercial: Radio Monumental y Radio Mil, aún así, siempre fue difícil obtener todas las conversaciones e identificar los ruidos grabados, debido principalmente a que los parlantes de cabina de pilotos siempre estuvieron al aire.

3.10.3 A continuación se transcriben las grabaciones recuperadas, desde que la aeronave inicia la carrera de despegue:

HORA UTC	FUENTE	AREA MICROFONO AMBIENTAL E INTERCOMUNICACION
23 06 00	Cap.	uno cuatro, uno cuatro, uno cuatro.
	Ing.	EPR...EPR...tiempo de despegue
23 06 13	Com.	-ilegible-...este tiene que ser con fuel flow...



- 17 -

HORA UTC	FUENTE	AREA MICROFONO AMBIENTAL E INTERCOMUNICACION
		porque no hay ninguno para comparación.
	Ing.	-ilegible-
23 06 18	Cap.	indica!
	Com.	-ilegible-...alive.
23 06 20	Com.	ochenta
	Cap.	a través de ochenta
23 06 22	Ing.	todo normal
	Com.	gracias
	—	sonido: inician sonidos de vibración
23 06 32	Cap.	diez para
	—	sonido: aumenta la vibración, aparentemente es el protector del tablero de pilotos
23 06 36	Cap.	Vl...rotación.
	Com.	los controles se encuentran trabados
23 06 43	Com.	pasa algo aquí!
23 06 46	Com.	pasa algo!
	—	sonido: golpe de las palancas de los aceleradores con su tope en el pedestal.
23 06 47	Cap.	¡Suyo, cuidado! al aire, ¡al aire, al aire! ¡Al aire Armando, rotá!
23 06 50	—	sonido: ruido del contacto de la rueda de nariz con la pista
	Com.	no...-ilegible-

	COM-	UO...-IJEIPIE-
		COM JA BIAE
53 02 20	—	ZOUIGO: LIIGO DEI COMFACIO DE JA LIEGA DE UALIS !AJ EICE YCAMPUDO' LOGI
53 02 21	CEB-	!ZUHO' LIIGAGO; EJ EICE' !EJ EICE' EJ EICE; ACEJELAGOREA COM AN ROBE EN EJ BEGELAI'
	—	ZOUIGO: DOJBE DE JAA BIAUCOA DE JOE
53 02 22	COM-	BAAE EJDO;
53 02 23	COM-	BAAE EJDO EDUI;
	COM-	JOE COMFIOEAE AE EUCHEUTEN FEARDOE
53 02 24	CEB-	AJ...COMFACIOU' EJ ECOMFACIOE DEI FARIOE DE BIIOE
	—	ZOUIGO: ANIENEA JA AFACIOU' EHEUTENIENEA EA
53 02 25	CEB-	DIEX BIEA
	—	ZOUIGO: IUICIAN ZOUIGOS DE AFACIOU'
	COM-	DIACIAE
53 02 26	IUD-	LOGO UOCMAI
	CEB-	A FEAEE DE OCHEUEA
53 02 27	COM-	OCHEUEA
	COM-	-IJEIPIE-...EJIVE'
53 02 28	CEB-	IUDICAI
	IUD-	-IJEIPIE-
		BOEDIE UO UAL UIUDPIO BIEA COMFACIOU'
HOVA UIC	WUEALE	AKEN WICKOBONO AMBIENIAT E INTERCOMUNICACION



HORA UTC	FUENTE	AREA MICROFONO AMBIENTAL E INTERCOMUNICACION
23 06 55	Ing.	nos vamos a pasar!
	Com.	no importa...-ilegible-
23 06 58	—	sonido: fuerte golpe.
		Fin de grabación.

3.11 INFORMACION SOBRE LOS RESTOS Y EL LUGAR DEL SUCESO:

3.11.1 La aeronave se localizaba en la zona de aproximación del umbral de pista 25, a 240 metros del umbral y en el mismo rumbo de la pista. El fuselaje y el ala derecha fueron consumidos casi en su totalidad por el fuego. El resto de las partes presentaban algunas áreas quemadas y daños por los impactos.

3.11.2 Secuencia de daños e impactos:

- a) A los 2.600 metros de pista el sistema de antideslizamiento (anti-skid) de la rueda número 3 falló, tal que la acción del frenado trabó la rueda, la sección que hace contacto con el pavimento se empezó a desgastar y a 100 metros se estalló la llanta.
- b) Al pasar la rueda número 4 (misma que iba recargada) sobre la estructura de la antena del aterrizaje por instrumentos (ILS), explotó y empezó a desprenderse el reencauche.



- c) Una vez que la aeronave derribó la malla, pasó por un desagüe que corre paralelo a la malla, de aproximadamente 1 metro de hondo por 1 1/2 metro de ancho, ahí los trenes recibieron un impacto axial desprendiéndose y plegándose parcialmente el de nariz y el derecho a tal grado que los flaps y punta de ala rozaron con la superficie de la vía pública.
- d) Seguido a la vía pública se ubica un montículo (80 metros de umbral) donde impactó el ala derecha, a la misma distancia el tren de nariz entró en una depresión del terreno, penetró en una zanja de un 1 metro de hondo y 5 metros de ancho y se desprendió en su totalidad, quedando a 150 metros del umbral.
- e) Después de la primera colisión el ala derecha, se arrastró aproximadamente 100 metros, ahí se desprendieron algunas de sus partes tales como rieles de flaps, flaps, punta de ala, etc. Al estar más pesada la parte izquierda de la aeronave debido a la pérdida del tren derecho, esto provocó derrame del combustible del tanque derecho y al eventual amarre del ala derecha con el terreno, se produjo un giro en la actitud del avión (eje vertical) hacia su derecha, perdiendo gran parte del ala citada al colisionar



nuevamente con un montículo, a la vez se produjo un ascenso (salto) lateral, por aproximadamente 60 metros de longitud hasta llegar a su posición final. Los restos del ala derecha se ubicaron aproximadamente a 180 metros del umbral.

3.11.3 Detalle sobre los restos:

a) Cabina de mando:

- Palanca de control de flaps en la muesca de 15^o.
- Indicador de estabilizador (Trim) en 4 1/2 unidades (área verde) un poco pasadas.
- Control del compensador del timón (Rudder) en neutro.
- Interruptores de luces de salida de emergencia en armado.
- Pedales de control (timón, frenos) totalmente hacia la derecha.
- Interruptores del antiderrapante puestos.
- Palanca de frenos de velocidad (speed bracke) en su muesca de retractados.
- Interruptores de corte del estabilizador en normal.
- Palancas de arranque arriba y aseguradas.
- Palanca de control de frenos neumáticos, sin activar, aún conserva su alambre de seguridad.



- Palanca tren aterrizaje abajo y asegurada.
- Base de la Silla del Ingeniero de Vuelo en posición hacia adelante.
- Interruptor del APU, desconectado.
- Selectores de fuente estática en normal.
- Compensador de alerón en posición neutro.
- Palanca de reversa desactivadas (totalmente hacia adelante) y palancas de aceleradores en diferentes posiciones, ninguna en posición "IDDL".

b) Ala izquierda:

- Borde de ataque (leading edge) los cuatro extendidos.
- Flaps extendidos 15°.
- Planos de frenos de velocidad (speed breake) retractados los siete.
- "Kruger Flap" número 1 y 2 extendidos, el número 3 se quemó.
- La sección de tanque central en ala izquierda estaba quemada en el área frontal (por borde ataque ala). Del tanque de esa ala se extrajeron aproximadamente 1 696 galones de combustible para turbina "Jet Fuel".

c) Ala derecha:

Destruída por impactos y fuego, entre sus restos se observaba:

dearctiqa boc tmbactoa λ tnebo' eudre ana ceatoa ae opactea:

c) vta qeacepa:

deitoea qe combactiqa bace euctiua "tae tne".

caudne qe eae vta ae exctaeceou abcoxtaqaaceue t eae dneaqa eu et qeae tcauej (boc poaqe qeade vta). det

- ta qeactiua qe caudne ceucteaj eu vta tndiacea eaera dneaq.

- "Kaudet tjae" uhaeco t λ z excaudiqoa' et uhaeco z ae ioa qeae.

- btaoa qe tcaoa qe letociqaq (zbaeq pceake) cececaqoa

- tjaea excaudiqoa t₂₀.

- boaqe qe qeade (tcaqia eade) ioa caeco excaudiqoa.

d) vta tndiacea:

boactiomea' ujudua eu boactiou "IDDE".

aqejaue) λ btauca qe qeaeceaqoa eu qitecauea

- btauca qe ceacea qeactiaqaa (pcajmeue maia

- combcaaqoa qe qeae eu boactiou ueeco.

- qeaeceaa qe tneue eaactia eu uocaej.

- iudcaueboa qe vba' qeacoeceaqoa.

aqejaue.

- baee qe ta qitia qe iudcaue qe ana eu boactiou maia

- btauca ceu qeactiaae qeae λ qeaeceaqoa.



- a) Planos de frenos de velocidad (speed breake) retractados.
- b) Flaps en posición 15°.
- c) Bordos ataque (leanding edge) extendidos.
- d) **Fuselaje:**

El fuselaje fue consumido en su totalidad por el fuego hasta el mamparo de la puerta trasera (presión trasero). En esta última área se observaba una abertura por efectos del impacto final.

e) **Cola:**

Los planos de control de cola del lado derecho (elevador y estabilizador horizontal), estaban afectados por el fuego (chamuscados), al lado izquierdo con corrugas y les faltaba las puntas dado que éstas pegaron al suelo al fracturarse el fuselaje cerca del mamparo de presión trasero.

f) **Motores:**

En las turbinas números 2 y 3 hubo ingestión de fuego, humo y aluminio.

- La número 1 no presentaba daños visibles exteriores.
- La turbina número 3 tenía activada la reversa.
- Todos los motores estaban unidos al fuselaje y en movimiento aún cuando la aeronave se detuvo, al número 2 se le desprendió el cono de escape durante el arrastre.

- a) Planos de frenos de velocidad (speed brakes) retractoros.
- b) Flapa en posición 15°.
- c) Bordas atadas (landing edge) extendidas.

d) Fuselaje:

El fuselaje fue consumido en su totalidad por el fuego hasta el mamparo de la puerta trasera (presión trasera). En esta última área se observaba una abertura por efectos del impacto final.

e) Cola:

Los planos de control de cola del lado derecho (elevador y estabilizador horizontal), estaban afectados por el fuego (chamuscados), el lado izquierdo con cornijas y las latillas las puntas dado que éstas pegaron al suelo al fracturarse el fuselaje cerca del mamparo de presión trasera.

f) Motores:

En las turbinas números 2 y 3 hubo ingestión de fuego, humo y aluminio.

- La número 1 no presentaba daños visibles exteriores.
- La turbina número 3 tenía activada la reserva.
- Todos los motores estaban unidos al fuselaje y en movimiento aún cuando la aeronave se detuvo, el número 2 se le desprendió al momento de escapar durante el aterrizaje.



g) Tren de aterrizaje:

La pierna derecha se desprendió completa y la de nariz se desintegró durante los primeros impactos, la izquierda se replegó en su lugar al dar el último salto (lateral) la aeronave.

h) Cinturones y Asientos:

No se pudo hacer ninguna evaluación sobre posibles fallas en cinturones ni en herrajes de asientos, dado que el interior de la cabina fue totalmente consumido por el fuego, se presume que no hubo fallas debido principalmente a que los impactos fueron a baja velocidad.

3.12 INFORMACION MEDICA Y PATOLOGICA:

3.12.1 a) Comandante Armando D'Ambrossio Morales:

Ingresó a las 17:35 horas a Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, por trauma costal posterior, sin pérdida de conocimiento. El examen clínico y los estudios radiológicos de cráneo, tórax y abdomen no revelaron lesión alguna, por lo que sus familiares (un hermano médico) se lo llevaron a la casa antes de las 19:00 horas.

A las 04:20 horas del día 24 de mayo de 1988 ingresa a la Clínica Bíblica por iniciativa de su hermano a efecto de

g) Tren de aterrizaje:

La pista de aterrizaje se encuentra en un terreno plano y firme, con una longitud de 1.200 metros y una anchura de 30 metros. El sistema de drenaje es de tipo superficial, con una pendiente transversal de 1% hacia el exterior. El pavimento es de tipo asfáltico, con una espesor de 10 centímetros. El sistema de iluminación es de tipo catódico, con una potencia de 100 vatios por metro cuadrado. El sistema de señalización es de tipo luminoso, con una potencia de 100 vatios por metro cuadrado. El sistema de navegación es de tipo radioeléctrico, con una potencia de 100 vatios por metro cuadrado.

h) Cimentaciones y Asientos:

Las cimentaciones de las estructuras de hormigón armado se ejecutaron sobre un terreno firme y nivelado. El tipo de cimentación es de tipo zapatas corridas, con una longitud de 1.200 metros y una anchura de 30 centímetros. El tipo de asientos es de tipo asientos de hormigón armado, con una longitud de 1.200 metros y una anchura de 30 centímetros. El tipo de revestimiento es de tipo revestimiento de hormigón armado, con una longitud de 1.200 metros y una anchura de 30 centímetros. El tipo de acabado es de tipo acabado de hormigón armado, con una longitud de 1.200 metros y una anchura de 30 centímetros.

3.12 INFORMACION MEDICA Y PATOLOGICA:

3.12.1 a) Comandante Armando D'Ambrosio Morales:

El Comandante Armando D'Ambrosio Morales nació el día 15 de mayo de 1925 en la ciudad de San Juan, P.R. Su padre es el Sr. Juan D'Ambrosio Morales y su madre es la Sra. María Morales. El Comandante D'Ambrosio Morales se graduó de Médico Cirujano en la Universidad de Puerto Rico en el año 1950. Desde entonces ha ejercido la medicina en el Hospital de San Juan, P.R. El Comandante D'Ambrosio Morales es miembro de la Asociación Médica de Puerto Rico y de la Asociación de Médicos de San Juan, P.R. El Comandante D'Ambrosio Morales es casado y tiene dos hijos. El Comandante D'Ambrosio Morales es un hombre de bien y de gran capacidad profesional.



practicarle otros exámenes y ser valorado por un Neurocirujano y un Ortopedista. Inclusive un ultrasonido abdominal fue normal, a excepción de un hallazgo circunstancial (que no tiene que ver nada con el accidente) de microlitiasis vesicular. Se le colocó un "tubo" de yeso en la rodilla derecha como inmovilización profiláctica al quejarse de dolor en la misma. Fue dado de "alta" el día 26 de mayo de 1988 con analgésicos y tranquilizantes.

b) Capitán Armando Rojas Aguilar:

Ingresó a las 17:38 horas a Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, no encontrándose ninguna patología por lo que fue dado de "alta" una vez realizado el examen clínico-físico.

c) Ingeniero de Vuelo Héctor Araya Naranjo:

Ingresó a las 18:00 horas a Emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, por trauma hombro izquierdo y herida contusa pre-auricular izquierda de 3 cms. de longitud irregular, que requirió sutura con 6 puntos de dermalón. Al examen se encontró consciente en todo momento, y tanto las radiografías de cráneo, tórax y abdomen fueron normales, igualmente un hemograma. Se autorizó traslado al Hospital México para observación, donde además de un nuevo examen clínico se repitieron todos los estudios radiológicos y de laboratorio,



siendo éstos normales; por lo que al no observarse ningún cambio desfavorable se le dió de "alta" a las 08:00 horas del 24 de mayo de 1988.

3.12.2 Una semana después del accidente, los tripulantes fueron entrevistados por el Dr. Randal Ferris Iglesias y el Dr. Gabriel Barrantes Zeledón, no encontrando ninguna lesión física ni mental, salvo el yeso en el Comandante D'Ambrossio y los puntos de sutura en el Ingeniero de Vuelo, Héctor Araya Naranjo.

3.13 INCENDIO:

1.13.1 El derrame de combustible empieza a ser evidente una vez que el ala derecha impacta con el montículo que se ubica a 80 metros del umbral de la pista 25, aproximadamente 20 metros adelante se ubica una zanja de 1 metro de hondo por 5 metros de ancho, ahí se desprendió totalmente el tren derecho, seguido de la zanja se observa la maleza quemada. Por lo que se presume, que la ignición pudo haberse producido durante el impacto del ala o con la fricción y desgarre metálico al desprenderse el tren derecho.

3.13.2 El fuego se propagó por toda la superficie que iba cubriendo el ala derecha durante el arrastre. Debido a los factores explicados en el punto 3.11.2 e) se produce un giro o cambio de actitud en la aeronave, se desprende una parte del

siendo éstos normales; por lo que al no observarse ningún cambio desfavorable se le dio de "alta" a las 08:00 horas del 24 de mayo de 1988.

3.12.2 Una semana después del accidente, los tripulantes fueron entrevistados por el Dr. Rafael Ferris Iglesias y el Dr. Gabriel Barcenas Zaldívar, no encontrando ninguna lesión física ni mental, salvo el caso en el Comandante D'Ambrasio y los puntos de sutura en el Ingeniero de Vuelo, Héctor Araya Narango.

3.13 INCENDIO:

1.13.1 El examen de combustible empieza a ser evidente una vez que el ala derecha impacta con el montículo que se ubica a 80 metros del umbral de la pista 25, aproximadamente 20 metros adelante se ubica una zanja de 1 metro de fondo por 2 metros de ancho, ahí se desprendió totalmente el tren derecho; seguido de la zanja se observa la maleza quemada. Por lo que se presume, que la ignición pudo haberse producido durante el impacto del ala o con la fricción y desgaste metálico al desprenderse el tren derecho.

3.13.2 El fuego se propagó por toda la superficie que iba cubriendo el ala derecha durante el arastre. Debido a los factores explicados en el punto 3.11.2 e) se produce un giro o cambio de actitud en la aeronave, se desprende una parte del



ala derecha y la aeronave experimenta un salto. Al saltar se descontinúa el fuego en la superficie, al estar la aeronave en su posición final (60 metros adelante) el fuego adquiere tremendas proporciones debido a la incineración del combustible del tanque central, generando temperaturas muy elevadas, que fundieron gruesos espesores del aluminio de la estructura de la sección central de la aeronave.

3.13.3 Según las declaraciones de testigos (ocupantes de la aeronave), el fuego en el interior de la aeronave se inicia en el área de la cocina, que coincide con el área exterior de acople del ala derecha con el fuselaje y tanque central de combustible.

3.14 SUPERVIVENCIA Y EVACUACION:

4.14.1 El accidente fue altamente sobrevivible, gracias a la baja velocidad de los impactos, a la baja cantidad de pasajeros y al hecho de que inicialmente el lado izquierdo de la aeronave no se incendiara. Todos los pasajeros salieron de la aeronave por sus propios medios, la mayoría lo hicieron a través de la puerta delantera izquierda, otros por la salida de emergencia trasera del ala izquierda y una sobrecarga por una fractura del fuselaje en la parte posterior del avión del lado izquierdo.



La Tripulación técnica (pilotos) efectuó su propia evacuación por las ventanillas de emergencia de la cabina de mando.

No se efectuó procedimiento de evacuación por parte de la tripulación.

El cuerpo del Ingeniero de Vuelo fue proyectado hacia el pedestal central de controles obstruyendo el mismo, no fueron cortadas las palancas de arranque de los motores. La única puerta principal abierta para la evacuación fue la delantera izquierda, pero su tobogán no actuó aparentemente por haber sido ya parcialmente consumido por el fuego en el momento de la evacuación.

Fue hecho un análisis minucioso de los restos para analizar el funcionamiento de cinturones de seguridad durante el accidente, pero no fue posible su evaluación por la alta destrucción de éstos por el fuego postimpacto.

3.15 PRUEBAS E INVESTIGACION;

3.15.1 Se tomaron muestras de aceite durante la remoción de los respectivos filtros de cada motor. Se tomaron muestras de combustible de los filtros de cada Unidad de Control de Combustible "Fuel Control Unit (FCU)" y otra del ala izquierda.

El combustible recuperado en cada caso fue muy poco, menos de 1/4 de litro y se contaminó con barro y aceite debido a la



posición de los motores. La inspección visual del fluido reveló que estaba normal. Los filtros de aceite de los motores números 2 y 3 tenían carbón y el de combustible número 3 tenía virutas muy pequeñas de aluminio, tal grado de contaminación encontrado no afectaba la operación del filtro, ni del sistema de combustible.

Posteriormente todas las muestras fueron enviadas a los laboratorios de Eastern Airlines, Miami, U.S.A., encontrándose tanto el combustible como el aceite de esas muestras dentro de especificaciones.

3.15.2. Para detectar cualquier posible deficiencia de indicación en el sistema de corrección "Trim" de estabilizador, se procedió a tomar las dimensiones del recorrido del tornillo sin fin "JACK SCREW" tal como lo indica el Manual de Mantenimiento, ATA 27.40.0 página 505, obteniéndose una medida cercana a 14", en la misma página se presenta una tabla con los valores correspondientes en unidades de "Trim" para cada dimensión, se interpoló y se obtuvo que para 14" de sin fin corresponden 4 1/2 unidades indicadas. Además los valores citados se simularon en 727-100 matrícula HK1337 de SAM que estaba en mantenimiento en COOPESA, encontrando los mismos resultados o sea que la indicación en cabina de 4 1/2 unidades, correspondía con la carrera del sin fin del estabilizador de



14", estableciéndose así que el sistema de indicación de corrección trabajaba normalmente.

3.15.3 Partiendo del supuesto de que el sistema de frenos de velocidad (Speed brake) fue activado durante la emergencia, se procedió a analizar dos actuadores hidráulicos que trabajan sobre dos de los planos del sistema. Los actuadores se recuperaron de los restos consumidos por el fuego del ala derecha, los mismos estaban retraídos. La evaluación se llevó a cabo forzando el pistón a salir de su cilindro y observando si había recibido fuego, en el entendido de que al activar los frenos de velocidad estos pistones permanecen fuera, pero no hubo indicios de fuego ni de humo.

3.15.4 Con el propósito de determinar si hubo mal funcionamiento en los componentes de los sistemas de control de vuelo de la cola se procedió de la siguiente forma:

a) Se practicó una inspección visual minuciosa en todos los mecanismos móviles, cables, líneas de alimentación de fluido hidráulico y eléctrico y estructural de cada uno de los actuadores de timón de dirección, elevadores y estabilizador como también en el sistema de la computadora de sensación (misma que automáticamente simula la condición de resistencia en la columna de control de cabina), no encontrándose ningún tipo de falla.

14", establecidos así que el sistema de indicación de corrección trabajaba normalmente.

3.12.3 Partiendo del supuesto de que el sistema de frenos de velocidad (Speed Brake) fue activado durante la emergencia se procedió a analizar los actuadores hidráulicos que trabajan sobre los de los planos del sistema. Los actuadores se recuperaron de los restos consumidos por el fuego del ala derecha, los mismos estaban rotos. La evaluación se llevó a cabo forzando el pistón de salir de su cilindro y observando si había recibido fuego, en el entendido de que al activar los frenos de velocidad estos distantes permanecen fuera, pero no hubo indicios de fuego ni de humo.

3.12.4 Con el propósito de determinar si hubo mal funcionamiento a los componentes de los sistemas de control de vuelo de la cola se procedió de la siguiente forma:

a) Se practicó una inspección visual minuciosa en todos los mecanismos móviles, cables, líneas de alimentación de fluido hidráulico y eléctrico y estructural de cada uno de los actuadores de timón de dirección, elevadores y estabilizadores como también en el sistema de la computadora de navegación (misma que automáticamente simula la condición de resistencia en la columna de control de cabina), no encontrándose ningún tipo de falla.



b) Se procedió a enviar al Laboratorio de Accesorios de la Eastern en Miami, U.S.A., todos los componentes hidráulicos y eléctricos que actúan en los planos de control de vuelo de la cola, como también la computadora (Feel Computer) para que se les practicara prueba operacional. Todos trabajaron bien.

3.15.5 Se practicó inspección en los sistemas y mecanismos de los planos de control de ala, principalmente en el ala izquierda la cual estaba íntegra, de la siguiente forma:

a) Todos los planos de control en el ala izquierda estaban armados conforme lo seleccionado en cabina a 15^o de flaps (ver Art. 3.11.3) la misma figura se pudo observar en los restos del ala derecha. Para determinar la configuración se tomaron las distancias de desplazamiento en rieles de flaps, en "leading edge flaps" y en Krugger Flaps y se determinó que sí correspondían.

b) Se practicó inspección detallada en los sistemas de actuación de alerones, flaps, leading edge flaps, krugger flaps, para detectar posibles daños pre-impacto o fugas, no se detectó nada anormal.

3.16.6 Las siguientes pruebas e inspecciones fueron practicadas en las turbinas para determinar falla o mal funcionamiento de las mismas:

a) **Inspección por ingestión:**

Se realizó inspección para determinar ingestión pre-impacto,



misma que no reveló nada positivo, solamente se detectó ingestión de fuego, humo y aluminio y provenientes de la aeronave durante el accidente.

b) Inspección por medio de sonda (Boroscope):

Se inspeccionaron internamente (cámaras de combustión y primeras fases de turbina) para determinar condición del material por efectos de posibles sobretemperaturas u otros daños, no encontrando nada anormal.

c) Prueba de Banco e Inspección Visual:

Primero se practicó inspección visual en las Unidades de Control de Combustible para determinar fugas, daños en los mecanismos de control, etc. encontrando todo normal.

Posteriormente se les efectuó Prueba de Banco en los laboratorios de Eastern en Miami, U.S.A., revelando que operaban normalmente.

3.15.7 Se practicó inspección detallada en la abertura (separación del fuselaje) que se formó cerca del mamparo de presión trasero, determinando que se produjo posterior al impacto debido a que al saltar lateralmente la aeronave cayó apoyada en el ala izquierda, inmovilizándose a sí misma, mientras tanto la cola como un todo (masa), por inercia, trató de permanecer en movimiento provocándose el desgarre en la



estructura y la consecuente colisión del elevador y estabilizador izquierdos contra el suelo, desprendiéndose parte de ellos.

3.15.8 Al observar que la llanta número 3 tenía una sección plana por un posible trabonazo de anillos rotares y estatores del paquete de frenos, se practicó una inspección minuciosa del sistema, determinando que el servomotor del sistema de antiderrapante no funcionaba bien, por lo que al aplicar frenos fuertemente se trababan los anillos al no accionar el sistema citado.

3.15.9 En vista de que el piloto declaró haber sentido "controles hulosos y que no respondían", y considerando que una condición similar se puede presentar al cortarse el remache fusible de seguridad, integrado en los mecanismos sensitivos de los elevadores, se procedió a practicar un análisis del citado remache determinando que no estaba cortado. Además en caso que falle se aplica el procedimiento descrito en página 02.10.15 en "Abnormal Flight Controls", Operation Manual, Vol. I.

3.15.10 En la bitácora de mantenimiento de la hoja 2412 de fecha 01 de mayo de 1988, se reporta que el EPR del motor 1 da indicaciones erróneas y a partir de esa fecha se mantiene el mismo reporte de EPR inoperativo hasta el día 23 de mayo de



1988 en que sucede el accidente. Cabe hacer mención que el día 16 de mayo de 1988 en el Vuelo 610 tramo TUM-OCO se reporta "EPR defectuoso y no se encuentra en continuados". El último reporte continuado es de fecha 23 de abril de 1988. En él se reporta que "El EPR trabaja intermitente" en la hoja de Control de Pendientes de Mantenimiento discrepancias programadas del TI-LRC se anota con el número IC-160 EPR No.1 errático, efectuar chequeos de potencia con No.1, de fecha 16 de mayo de 1988 y la Acción tomada", Ejecuta línea LR, semana mayo 23 al 28 de 1988 chequeen por fugas PT7/PT2, por lo que se presume que el EPR estuvo con indicaciones erróneas o inoperativo desde el 23 de abril de 1988, volando por intervalos de horas mayores que las que recomienda el Manual de Equipo Mínimo (MEL) Hoja 77-1 item No.1 párrafo 2 y Manual de Operaciones LACSA Sección 9, sin que se diera definición de la situación por parte de las tripulaciones que volaron la aeronave o de Mantenimiento del Operador.

3.15.11 En el magazine de la grabadora de vuelo que fue cambiado el día 22 de mayo de 1988 y según reza en el reporte de la bitácora de mantenimiento, se observó al igual que en el que fue cambiado anteriormente que no grabaron los parámetros de Corte de Micrófono, Aceleraciones Verticales y Rumbo.

En el magazine que la grabadora de vuelo tenía instalado en el momento del accidente se volvió a observar que tampoco grabó en



los parámetros de Corte de Micrófono, Velocidades Verticales y Rumbo. Se deduce que Mantenimiento no verificó la acción correctiva de la grabadora de vuelo de acuerdo al "Manual de Equipo Mínimo del B-727-100" Pag. 31-1 ITEM-2 y Manual de Operaciones de LACSA Sección 9 y que la inspección practicada en los magazines removidos fue deficiente.

3.15.12 El proceso de investigación específicamente, en el trabajo de campo se encontró una gran cantidad de maletas y cajas con calcomanías en ambos compartimentos de carga y testigos de la propia comisión de Investigación que llegaron al lugar de los hechos declaran que personal del Organismo de Investigación Judicial retiró objetos del compartimento de carga trasero posteriormente, al revisar el compartimento de carga delantero se encontró que la carga en la parte superior se encontraba quemada superficialmente, en la parte de abajo del compartimento habían cajas en buen estado aunque húmedas y equipaje en la pared trasera del compartimento.

3.15.13 Al observar que en el compartimento delantero existía una gran cantidad de rollos de calcomanía en buen estado y que los que estaban quemados o ligeramente quemados mantenían sus núcleos en buena condición, se procedió a contarlos. La contabilización dió 4.007 núcleos. Cada caja contiene 40 rollos, o sea que habían aproximadamente 100 cajas en el



compartimento delantero, según muestra tomada, e informes de LACSA-CARGA el peso de las cajas era aproximadamente de 26,25 kgs. (57,87134 libras).

3.15.14 Con el propósito de conocer la configuración del peso y distribución de la carga, se procedió a cotejar y analizar la información contenida en el Manifiesto de Peso y Balance y demás documentos de despacho del Vuelo LR628. Según anotaciones en el Manifiesto el total de carga era 5 920 libras, distribuidas así: 993 libras en el compartimento delantero y 4 927 libras en el trasero, compuesta por: a) cuarenta de ciento cuarenta cajas con calcomanías, procedentes de Colombia, con destino a Managua; b) dos bultos con material aislante; c) equipaje a Managua y Miami. Posteriormente se pudo determinar que en las bodegas de Carga Internacional de LACSA solo habían 20 de las citadas cajas, sin explicación alguna por parte de los funcionarios de la empresa, sobre las cajas faltantes. El cómputo según los items de carga fue el siguiente:

TOTAL CARGA ABORDO	
DETALLE	PESO
a) 120 cajas (26,25 kgs. c/u) factor conversión 2,20462	6 944,5 libras
b) Equipaje rezagado a Managua	3 344,0 libras
c) Equipaje local Managua	350,0 libras
d) Dos bultos de material aislante (81 Kgs.)	178,5 libras
e) 19 piezas con equipaje a Miami (35 libras en promedio)	665,0 libras
TOTAL.....	11 482 libras

CUADRO No. 3.15.2

compartimento delantero según muestra tomada e informes de LAESA-CARGA el peso de las cajas era aproximadamente de 26,25 kgs. (57,87134 libras).

3.12.14 Con el propósito de conocer la configuración del peso y distribución de la carga, se procedió a coger y analizar la información contenida en el Manifiesto de Peso y Balance y demás documentos de despacho del Vuelo LR58. Según anotaciones en el Manifiesto el total de carga era 5 920 libras, distribuidas así: 993 libras en el compartimento delantero y 4 927 libras en el trasero, compuesta por: a) cuarenta y cinco cajas con calcamán, procedentes de Colombia, con destino a Managua; b) dos bultos con material aislante; c) equipo a Managua y Miami. Posteriormente se pudo determinar que en las bodegas de Carga Internacional de LAESA solo había 20 de las citadas cajas, sin explicación alguna por parte de los funcionarios de la empresa, sobre las cajas faltantes. El cómputo según los ítems de carga fue el siguiente:

TOTAL CARGA ABORDO	
DETALLE	PESO
a) 120 cajas (26,25 kgs. c/u) factor conversión 2,20462 libras	6 045 libras
b) Equipo resgado a Managua	2 340 libras
c) Equipo local Managua	350 libras
d) Dos bultos de material aislante (81 kgs.)	172 libras
e) 19 piezas con equipo a Miami (35 libras c/u promedio)	665 libras
TOTAL.....	11 482 libras



Con la información anterior se logró determinar que la carga abordo no manifestada era 5 562 libras y sus items:

a) 80 cajas	4 629,7 libras
b) Otra carga no manifestada	<u>932,3 libras</u>
TOTAL:.....	5 562,0 libras

Pero aún la distribución era desconocida, no fue sino hasta que se practicó la contabilización de rollos citada en Art. 3.15.13 en que se conoció sobre la distribución de la carga.

3.15.15 En el Manual de Peso y Balance no habían sido incluídas las enmiendas correspondientes del peso básico corregido al 13 de mayo de 1987 de 89 674,84 libras. El último peso registrado fue 89 529,14 libras al 24 de setiembre de 1986.

3.15.16 Al finalizar la contabilización de la carga y limpiar el compartimento delantero se observó que una línea de remaches que corría longitudinalmente en el piso se había desgarrado lateralmente, en la estructura de la aeronave.

3.15.17 El Manifiesto de Peso y Balance fue deficientemente elaborado, presenta tachaduras y errores, tales como corrección en el renglón de "combustible a quemar", se sobrepone el número de pasajeros de 16 a 14 que tenía en primera instancia, sin que

Con la informacion anterior se logro determinar que la carga abordo no manifestada era 2 562 libras y sus items:

a) 80 cajas	4 629,7 libras
b) Otra carga no manifestada	<u>932,3 libras</u>
TOTAL:.....	2 562,0 libras

Pero aun la distribucion era desconocida, no fue sino hasta que se practico la contabilizacion de rollos citada en Act.

3.12.13 en que se conocio sobre la distribucion de la carga.

3.12.12 En el Manual de Peso y Balance no habian sido incluidas las enmiendas correspondientes del peso basico

corregido al 13 de mayo de 1987 de 89 674,84 libras. El ultimo peso registrado fue 89 529,14 libras al 24 de setiembre de 1986.

3.12.16 Al finalizar la contabilizacion de la carga y limpiar el compartimento delantero se observo que una linea de

remaches que corria longitudinalmente en el piso se habia desgarado lateralmente, en la estructura de la

aeronave.

3.12.17 El Manifiesto de Peso y Balance fue deficientemente elaborado, presenta tachaduras y errores, tales como correccion

en el renglon de "combustible a quemar", se sobrepone el numero de pasajeros de 16 a 14 que tenia en primera instancia, sin que



- 37 -

se haya hecho la corrección del peso en el renglón de "total de pasajeros" etc., con todo esto el documento fue entregado por el despachador y aceptado por la tripulación.

3.15.18 El piloto declara haber utilizado el estabilizador eléctrico, no hubo evidencia de tal hecho durante la investigación de campo, ver Art. 3.15.2, por otro lado las 4 1/2 unidades coinciden con las calculadas para el peso y balance original que son: C.G.en 27,2% MAC, 15^o flaps y 4 1/2 unidades Trim, refiérase al gráfico página 4 Capítulo 3 del Manual de Peso y Balance.

3.15.19 No se logró establecer con las declaraciones de la tripulación la utilización de los "speed brake" durante el procedimiento de abortaje (rejected take-off), refiérase al Operation Manual pág. 0.3.20.38 y Manual de Entrenamiento pag. 0.5.35.17, tampoco durante la investigación de campo. Cabe mencionar que la aeronave accidentada presentaba diferencias en cuanto a localización y operación de elementos con respecto al resto de la flota. Una de ellas es sistema de frenos aerodinámicos "speed brake", el cual entra automáticamente en el 727-200 y manualmente en el 727-100.

3.15.20 Se desprende de la declaración del piloto y de la información del registrador de voz que el piloto una vez sobrepasada la V1 (Velocidad tomada del DATA CARD,

se haya hecho la corrección del peso en el renglón de "total de pasajeros" etc., con lo que el documento fue entregado por el despacho y aceptado por la tripulación.

3.15.18 El piloto declaró haber utilizado el estabilizador eléctrico, no hubo evidencia de tal hecho durante la investigación de campo, ver Act. 3.15.2, por otro lado las 1/2 unidades coinciden con las calculadas para el peso y balance original que son: C.G. en 27.25 MAC, 15^o flaps y 4 1/2 unidades Trim, refiérase al gráfico página 4 Capítulo 3 del Manual de Peso y Balance.

3.15.19 No se logró establecer con las declaraciones de la tripulación la utilización de los "speed brake" durante el procedimiento de aterrizaje (rejetado take-off), refiérase al Operation Manual pág. 0.3.20.38 y Manual de Entrenamiento pag. 0.5.25.17, tampoco durante la investigación de campo. Cabe mencionar que la aeronave accidentada presentaba diferencias en cuanto a localización y operación de elementos con respecto al resto de la flota. Una de ellas es sistema de frenos aerodinámicos "speed brake", el cual entra automáticamente en el 727-200 y manualmente en el 727-100.

3.15.20 Se desprende de la declaración del piloto y de la información del registrador de voz que el piloto una vez sobrevolaba la VI (Velocidad tomada del DATA CARD,



confeccionada según datos del manifiesto de Peso y Balance) y detectada la condición anómala en la actitud de la aeronave, pretendió continuar la maniobra de despegue, aplicando máxima potencia (Overboost Capability) y posteriormente discontinúa la maniobra, llevando los aceleradores hasta "IDDL", refiérase al Manual de Entrenamiento para Pilotos de Boeing, pa. 05.35.17, con lo cual la desaceleración requirió de más distancia.

3.15.21 Con base en las declaraciones del Ingeniero de Vuelo y las lesiones sufridas, se detectó que éste se desabrochó el arnés para asistir al piloto, de forma tal que durante los impactos que sufrió la aeronave al entrar en terreno irregular, fue proyectado al pedestal de controles.

3.15.22 En vista de la mala distribución del peso y de haberse sobrecargado el compartimento delantero debido a una supervisión deficiente, se practicaron entrevistas con el personal involucrado (cargadores, supervisores, despachadores, etc.), se evaluó la organización de la empresa principalmente las áreas afectadas y se analizó el manual de Operación del Operador con el propósito de conocer los agentes que motivaron el descontrol, detectando lo siguiente:

a) Los procedimientos de comunicación interna con respecto a la labor de carga son poco confiables, como ejemplo el personal

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



de rampa informa a la Oficina de Despacho sobre las diferencias que existen con respecto al peso y balance, por medio de un dispositivo de comunicación oral, lo cual se puede prestar para cometer errores u omisiones, tal como en el caso que nos ocupa en que no se informó de la carga agregada.

b) No existe la tarea específica de verificar físicamente el balance o acomodo de la carga y la cuantificación de ésta, por parte de la Oficina de Despacho, cuya responsabilidad es la de hacer los cálculos y emitir el Manifiesto de Peso y Balance.

c) La organización de la empresa no beneficia el control, pues el personal de carga y el de Operaciones pertenecen a líneas de autoridad totalmente diferentes, siendo sus funciones complementarias y decisivas para el vuelo seguro de una aeronave.

d) En muchas de las entrevistas se pudo demostrar falseo de datos, también se pudo detectar falta de conocimiento o de concientización en el personal de carga, con respecto al riesgo que representa su labor para la seguridad del vuelo.

3.16 PESO Y BALANCE:

3.16.1 Detalle sobre la distribución de carga abordo según información impresa en el manifiesto original y la real, comprobado durante el proceso de investigación:



DISTRIBUCION CARGA ABORDO ORIGINAL Y REAL	
DETALLE	PESO
a) Distribución según manifiesto oficial:	
Compartimento delantero	993 libras
Compartimento trasero	<u>4 927 libras</u>
TOTAL ABORDO:.....	5 920 libras
b) Distribución real:	
Compartimento delantero 101 cajas con calcomanías	5 845 libras
2 Bultos material aislante (81 kgs)	178,5 libras
19 piezas equipaje a Miami	<u>665 libras</u>
SUBTOTAL:.....	6 688,5 libras
Compartimento trasero:	
19 cajas con calcomanías	1 049,5 libras
Equipaje rezagado a Managua	3 344 libras
Equipaje Local Managua	<u>350 libras</u>
	4 793, 5 libras
TOTAL ABORDO:.....	11 482 libras

CUADRO No. 3.16.3

3.16.2 Según Manual de Peso y Balance, Capítulo 4o., Sección 2, pag. 2, los máximos pesos estructurales de los

DISTRIBUCION CARGA ABORDO ORIGINAL Y REAL	
DETALLE	PESO
a) Distribucion según manifiesto oficial:	
Compartimento delantero	993 libras
Compartimento trasero	<u>4 927 libras</u>
TOTAL ABORDO:.....	5 920 libras
b) Distribucion real:	
Compartimento delantero 101 cajas con calcomanias	5 845 libras
2 Bultos material aislante (81 kgs)	178,5 libras
19 piezas equipaje a Miami	<u>665 libras</u>
SUBTOTAL:.....	6 688,5 libras
Compartimento trasero:	
19 cajas con calcomanias	1 042,5 libras
Equipaje resaca a Miami	3 344 libras
Equipaje local Miami	<u>350 libras</u>
TOTAL ABORDO:.....	4 737,5 libras
TOTAL ABORDO:.....	11 482 libras

CUADRO No. 3.16.3

3.16.2 según Manual de Peso y Balanza, Capítulo 10.1. Sección 2, págs. 25. Los máximos pesos autorizados de los

Pages 1015 Hallypwoods
MWD 120°/10

CAPAC. COMPOSITE: 46080

M TOW	=	163500
M L W	=	137500
M C F W	=	118000
M O W	=	89529
CAPAC. PAY	=	128

Box	=	16
tail	=	3
solrings	=	5
Pin	=	07
How	=	2306 UTC

Fuel	=	41600
CAPA = 993 LBS		
4927		
TOW	=	191662
LW	=	135662
CG	=	27.2
Course	=	4.5
trans		
Compartments + Decks		



compartimentos son:

Delantero 5 850 libras
 Trasero 6 980 libras

Se observa que en el compartimento delantero el peso se excedió del estructural en 838,5 libras.

3.16.3 En el siguiente cuadro se presentan las diferencias existentes entre el peso y balance original y el peso y balance real comprobado durante la investigación, refiérase al Capítulo 3, pags. 4, 24 y 27 del Manual de Peso y Balance y los datos detallados en Art. 3.16.1.

COMPARACION ENTRE PESO Y BALANCE ORIGINAL Y REAL		
DETALLE	PESO Y BALANCE ORIGINAL	PESO Y BALANCE REAL
Compartimento Delantero	999,87	6 699,15
Compartimento Trasero	4 900,32	4 800,31
Pasajeros (14)	<u>2 379,87</u>	(16) <u>2 719,85</u>
Total pasajeros y carga	8 280,06	14 219,31
Peso Operacional	<u>92 383,01</u>	<u>92 383,01</u>
Peso con cero combustible	100 663,07	106 602,32
Combustible Abordo	<u>41 399,65</u>	<u>41 599,65</u>
Peso en Rampa	142 062,72	148 201,97
Menos combustible rodaje	<u>400</u>	<u>400</u>
Peso de despegue	141 662,72	147 801,97
Combustible a quemar	<u>6 000</u>	<u>6 800</u>
Peso de aterrizaje	135 660,01	141 001,97
% MAC	<u>2,72</u>	<u>1,97</u>
Unidades Trim	4,5	6,5

CUADRO No. 3.16.4



De la información presentada se desprende que:

- a) El Centro de Gravedad C.G. según manifiesto se ubicaba en el 27,2% de MAC (2,7 unidades de balance). El real se ubicaba en 19,2% de MAC (2,0 unidades de balance), o sea, que hubo un rango de desplazamiento del C.G. de 7,4% MAC al grado de que coinciden el límite delantero y el C.G. real.
- b) Existe una diferencia de dos unidades en la corrección del Trim entre la configuración de despegue real y la manifestada.
- c) Se contabilizaron 14 pasajeros, siendo en realidad 16.
- d) Si el vuelo 628 hubiera continuado a Managua su peso de aterrizaje estaba por encima del autorizado en aproximadamente 3 501 libras, de hecho las velocidades características VREF también se alterarían.

3.16.4 Las diferencias ya demostradas entre el Peso y Balance manifestado y el Peso y Balance Real, provocan las siguientes variaciones en las velocidades características (DATA CARD para el Aeropuerto Juan Santamaría).

VELOCIDADES CARACTERISTICAS ORIGINALES Y REALES	
DETALLE PESO Y BALANCE ORIGINAL	DETALLE PESO Y BALANCE REAL
V ₁ 123 KTS	V ₁ 127 KTS
V _R 123 KTS	V _R 127 KTS
V ₂ 138 KTS	V ₂ 142 KTS

CUADRO No. 3.16.5

NOTA: Los cálculos en las velocidades características originales se basan en el Peso y Balance calculados por la Comisión, ya que TAKE OFF DATA fue consumido por el fuego.

4

ANALISIS



IV ANALISIS

4.1 DE LA AERONAVE:

La aeronave estaba debidamente certificada, su mantenimiento estaba conforme a los procedimientos aprobados. No hubo evidencia de fallas preimpactos en sus sistemas, estructura, controles de vuelo ni motores, solo se detectaron problemas de mantenimiento en el EPR No. 1, en la grabadora de voz y de vuelo, sin que ello contribuyera en ninguna medida en el suceso.

4.2 DE LA TRIPULACION TECNICA:

La Tripulación estaba debidamente certificada y calificada para volar el equipo. Mantenían sus certificados médicos al día y no se encontraron evidencias médicas ni factores psicológicos que pudiesen haber afectado la habilidad para conducir el vuelo en forma segura. Durante las fases de despegue y emergencia el piloto mantuvo el control de la aeronave, asistido por el Copiloto e Ingeniero de Vuelo.

4.3 DEL PESO Y BALANCE:

4.3.1 Durante el proceso de investigación, particularmente en la investigación de campo, se logró determinar que la aeronave llevaba abordo en su compartimento



delantero un total de 6 688 libras, cantidad que supera lo manifestado en el documento de Peso y Balance en 5 695 libras, como también las cargas de diseño estructural correspondientes a 5 850 libras para ese compartimento. El peso en el compartimento trasero era 4 793,5 libras, bastante cercano al declarado en el documento de Peso y Balance de 4 927 libras, ambos estaban muy por debajo del diseñado para ese compartimento de 6 980 libras.

4.3.2 El exceso de peso en el compartimento delantero y el consecuente desbalance, alteraron totalmente las características del despegue, en la siguiente forma:

a) El centro de gravedad realmente estaba ubicado en 19,7% de Cuerda Media Aerodinámica y no en lo manifestado de 27,2%, que aunque no sobrepasa el límite delantero de su envoltura, su desplazamiento influía negativamente en la rotación.

b) Para este centro de gravedad desplazado corresponden 6,5 unidades de corrección de Trim y no las 4,5 que se habían seleccionado en cabina, tal que el estabilizador para la configuración de despegue iba mal ajustado, según información suministrada.

c) Las velocidades características se incrementaron al grado que cuando el copiloto cantó "Vl Rotación" la aeronave había



alcanzado 123 KTS, pero esta velocidad era prematura para la rotación, pues lo real para dicha maniobra era 127 KTS.

4.4 DE LAS TECNICAS DE VUELO:

4.4.1 Se desprende de las transcripciones de la grabadora de voz y de las declaraciones de la tripulación que fueron practicados los comentarios necesarios (breafin) -Procedimiento Standar- para ejecutar un despegue.

4.4.2 Durante el abortaje, no fueron utilizados los "speed brakes", la no utilización de éstos no contribuye al suceso, pero de haberlo hecho se hubiera incrementado el coeficiente de frenado cuando todavía había pista en uso.

Las diferencias existentes entre los equipos 727-200 que por años han operado las tripulaciones de vuelo del Operador y el 727-100 operado durante el último año, fácilmente se prestan para confusión y posibles omisiones en la operación, tal como en el presente caso, que no se activaron los frenos aerodinámicos "speed brakes".

4.5 DEL OPERADOR:

4.5.1 La indebida distribución y colocación del exceso de peso en el compartimento delantero demuestra que los procedimientos de trabajo de control y de organización en algunas áreas de la empresa deben ser revisados y superados.



A continuación se citan algunas deficiencias que son el reflejo de los aspectos tratados anteriormente:

- a) Movilización del personal que está cargando la aeronave para atender otra (falta de planificación en la utilización del recurso humano).
- b) Transporte de carga desde bodega de Carga Internacional y colocación abordo sin el control físico ni en documentos.
- c) La no comunicación de la carga agregada para las correcciones en el Manifiesto de Peso y Balance.
- d) Indefinición con respecto al área o funcionamiento que se hace responsable por supervisar físicamente el peso y balance de la aeronave y llenar el documento de Peso y Balance.

4.5.2 Se pudo determinar en lo relativo a los procedimientos de operación las siguientes deficiencias en general que no contribuyen en el accidente:

- a) Hubo un EPR que estuvo inoperativo por más tiempo del establecido en el Minimum Equipment List, MEL sin que las tripulaciones ni el personal de mantenimiento se ciñeran estrictamente a lo que éste dicta.
- b) Siendo el Manifiesto de Peso y Balance un documento de gran importancia para la conducción del vuelo, fue recibido con tachones y errores que dificultaban su análisis, aún así, tuvo

κατανοηθεί λ' εκδοκας της διαταξης αυτης αν αυτη ειναι, εδω εδω, ομο
δεν ειναι υποχρεωσεις βασει της συνθηκης της ΑΠΕΟ, της κατασκευαστικης
ρ) Στοιχο της κατασκευας της βασης λ' βασει της κατασκευαστικης της
κατασκευαστικης ειναι η δικη της δικη.

κατασκευαστικης η ειναι βασει της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
κατασκευαστικης η ειναι κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
ε) Ηδη και ΕΕΚ της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
δεν ειναι της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης:

κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
ε.ε.ε. της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης

και κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
α) Κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης

ε) Η κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης

ρ) Κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης

και κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
ε) Κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης
κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης

α κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης της κατασκευαστικης



la conformidad de la tripulación y el despachador.

c) No aparece en el Manual de Peso y Balance la enmienda con respecto al nuevo peso vacío corregido al 13 de mayo de 1987, de 89 674,84. Operaron con un peso vacío de 89 529,14, la diferencia es muy poca.

d) La cinta que la grabadora de vuelo tenía instalada no grabó los parámetros de gravedad, Corte de Micrófono y Rumbo, se tomaron dos más de los archivos de LACSA y se observó que tampoco los habían grabado, por tanto la discrepancia no era nueva, ni se habían tomado medidas necesarias.

5

CONCLUSIONES



V CONCLUSIONES

- a) El mantenimiento y última certificación de la aeronave fue practicada conforme a procedimientos aprobados.
- b) La tripulación estaba debidamente certificada y calificada para el vuelo, el piloto controló la aeronave durante el despegue y emergencia.
- c) No hubo evidencia de falla o mal funcionamiento en la estructura, sistemas, controles de vuelo o motores.
- d) El accidente fue sobrevivible debido a la baja velocidad con que la aeronave sufrió los impactos, y que el fuego se generó post-impacto en el ala derecha, permaneciendo el costado izquierdo sin quemarse cuando la aeronave se detuvo y, a que viajaba un tripulante como pasajero que colaboró en guiar a los pasajeros a salir por la ventana de emergencia trasera izquierda, como también a la abertura que se formó cerca del mamparo de presión trasero.
- e) Que hubo un desbalance en la carga y exceso de peso en el compartimento delantero.



- f) Que hubo un desplazamiento del centro de gravedad debido a la mala distribución de la carga, que lo llevó hasta el límite delantero según el gráfico.
- g) Con la carga no manifestada las velocidades características se incrementaban.
- h) Que las unidades de corrección de Trim manifestadas para el despegue no correspondían con las reales, dado el despegue y desbalance de la carga.
- i) Que existen diferencias marcadas en la ergonomía de la cabina de la aeronave accidentada y el resto de la flota (B-727-200).
- j) Que existen deficiencias en los procedimientos de control y en la estructura organizacional.

5.2 CAUSA PROBABLE:

Descontinuación de la carrera de despegue después de la velocidad de decisión (V1) debido a problemas de sensación por parte del piloto en el control de la aeronave en su movimiento de cabeceo (eje transversal), durante la fase de rotación, lo cual fue ocasionado por un ajuste erróneo del estabilizador horizontal, sin haber sido corregido posteriormente, a consecuencia de la sobrecarga en el compartimento delantero de la aeronave e indebida distribución

combykriwneuo de jaurere de ja gacouale e iudertog qiaakipocion
boarekioxwene' a couaceneuta de ja apocacada eu et
eapapijizadoc moizoucaj' aju marec aigo corredigo
kofactiu' jo claj ius ocraionado box nu a]nate ecroueo de j
wolwimeuo de crapeeo (e]e rraualetcaj)' qurante ja iase de
box barte de j b]jogo eu et coufcoj de ja gacouale eu an
lejosigad de qeci]ion (AJ) qerigo a bcor]emca de aenac]ion
deacouf]m]ac]ion de ja ca]ceca de qeabedne qeabne de ja

2.5 CAUSA BBOBVBGE:

A eu ja eakuc]uca oc]an]z]ac]ionaj.

3) One ex]ateu qe]ic]enc]iaa eu jos b]oced]im]euc]oa de coufcoj
(B-333-300).

ca]p]ua de ja gacouale ac]iqeuc]ada A et k]aco de ja i]ofa

4) One ex]ateu q]i]erenc]iaa w]ac]ada eu ja ec]ouow]ia de ja
qeabedne A qeap]a]uce de ja ca]ca.

et qeabedne no cor]eabouq]ian cou ja] k]aj]ca' q]ado et

5) One ja] nu]q]ada de cor]ec]ion de AJW w]a]i]e]ac]ada b]ca
ca]ca]er]i]ac]iaa de i]uc]e]w]e]p]au.

6) Cou ja ca]ca no w]a]i]e]ac]ada ja] le]oc]ig]ada
i]w]i]e qe]a]ur]eco aed]u et ac]i]co.

ja w]a]a q]i]ac]ip]oc]ion de ja ca]ca' dne jo i]w]e]q] m]aca et

7) One m]po nu qeab]a]a]w]e]u de j ce]u]co de ac]ale]ad qerigo a



de la misma, provocando que el Centro de Gravedad "CG" de la aeronave se desplazara hacia la parte delantera a una posición extrema. Lo anterior no fue manifestado en el documento de Peso y Balance, quedando la aeronave destruida por impactos y fuego al entrar en terreno irregular al terminarse la longitud de la pista disponible.

5.3 FACTORES CONTRIBUYENTES:

Deficiencias en el sistema organizacional y de control de la empresa que opera la aeronave.

RECOMENDACIONES

9



VI RECOMENDACIONES

6.1 Que el Operador de la aeronave accidentada realice los ajustes necesarios en su organización y sistemas de control a efecto de prevenir errores humanos como los que se registraron en el presente caso, en que fue mal balanceada y sobrecargada la aeronave sin que hubiera conocimiento previo. Además debe de incluir dentro de sus programas de capacitación al personal operativo (rampa) en cuyos programas debe hacer énfasis principalmente en los procedimientos sobre el estibamiento de la carga y en las limitaciones de la actividad. Los cambios o ajustes practicados deberán ser del conocimiento de la Dirección General de Aviación Civil, mediante el Manual de Procedimientos de Trabajo.

6.2 Que el Operador de la aeronave accidentada no permita a sus tripulaciones volar indiscriminadamente más de un tipo de aeronave, especialmente si la presentación de instrumentos, interruptores, controles y procedimientos no son idénticos.

6.3 Que el Operador de la aeronave accidentada revise los procedimientos y competencias con respecto a la utilización



del Minimum Equipment List (MEL).

6.4 Que el Operador de la aeronave accidentada evalúe los Programas de Mantenimiento y los procedimientos de aplicación con respecto a la grabadora de voz y grabadora de vuelo en las que se detectaron deficiencias. Los resultados deben ser comunicados a la Dirección General de Aviación Civil.

6.5 Que la Dirección General de Aviación Civil emita una circular indicando a las tripulaciones y a los operadores de aeronaves de transporte en relación a la desconexión de parlantes en la cabina de mando que interfieran con la grabadora de voz, a alturas menores de 10 000 pies, usar audífonos, a fin de mantener esterilidad en las grabaciones.

6.6 Que el Operador de la aeronave accidentada evalúe los procedimientos de actualización de los Manuales de Peso y Balance.

6.7 Que el Operador de la aeronave accidentada por el medio más conveniente recuerde a sus tripulaciones lo regulado en la Ley General de Aviación Civil y sus Reglamentos, sobre la utilización de cinturones y arnés de seguridad.

6.8 Que el Operador de la aeronave accidentada enfatice en el personal técnico aeronáutico licenciado, que conforman



las tripulaciones de vuelo y de cabina de pasajeros, que los procedimientos de evacuación establecidos y publicados, deberán cumplirse tomando en cuenta las circunstancias específicas que se viven al momento que se requiera efectuarlas, realizándolas hasta que exista seguridad de que la aeronave ha sido evacuada en su totalidad o hasta el momento en que sea permisible la aplicación de éstos según las circunstancias.



COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION

Mercaderes

Miguel Cerdas Hidalgo
SUBJEFE DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE AERONAVES
D.G.A.C.

Herberto Calvo Arguedas

Herberto Calvo Arguedas
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE AERONAVES
D.G.A.C.

Juan Madrigal Navarro

Juan Madrigal Navarro
DIRECTOR CONTROL CALIDAD
COOPESA

Carlos Álvarez Navarro

Carlos Álvarez Navarro
JEFE SECCION INSPECCION DE
AERONAVES AEROPUERTO JUAN
SANTAMARIA, D.G.A.C.

Reinaldo Vargas González

Cap. Reinaldo Vargas González
JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES
AERONAUTICAS, D.G.A.C.

Francisco Lépez Camacho

Cap. Francisco Lépez Camacho
SUBJEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES
AERONAUTICAS, D.G.A.C.

Nelson Enriquez

Cap. Nelson Enriquez
PILOTO B-727-100
INSTRUCTOR DE VUELO, S.A.M.

Orlando Coto C.

Cap. Orlando Coto C.
PILOTO B-727
LACSA E INVESTIGADOR DE
ACCIDENTES U.S.C.

COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION

Herberto Calvo Agüero
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE AVIONES
D.G.A.C.

Miguel Vargas Hidalgo
SUBJE DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE AVIONES
D.G.A.C.

Carlos Alvarez Navarro
JEFE SECCION INSPECCION DE
AVIONES AEROPUERTO JUAN
SAMANTARRIA, D.G.A.C.

Juan Manuel Navarro
DIRECTOR CONTROL CALIDAD
COOPESA

Cap. Francisco Lázaro Cárdenas
SUBJE DEPARTAMENTO OPERACIONES
AERONAUTICAS, D.G.A.C.

Cap. Reinaldo Vargas González
JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES
AERONAUTICAS, D.G.A.C.

Cap. Orlando Coto C.
PILOTO B-737
CASA E INVESTIGADOR
DE ACCIDENTES U.S.C.

Cap. Nelson Enriquez
PILOTO B-737-100
INSTRUCTOR DE VUELO, S.A.M.



Cap. Rolando Carvajal Núñez
PILOTO DESPACHADOR

Eduardo López Jiménez
JEFE DEPARTAMENTO AERONAVEGACION
D.G.A.C.

José Joaquín Araya Masís
JEFE SERVICIOS INFORMACION
AERONAUTICA (A.I.S.)

Dr. Randall Ferris Iglesias
MEDICO ESPECIALIZADO EN
MEDICINA AERONAUTICA

Dr. Gabriel Barrantes
MEDICO ESPECIALIZADO EN
MEDICINA AERONAUTICA

A S E S O R E S

Cap. Eduardo Pérez de León Sala
PILOTO B-727
REPRESENTANTE O.I.P.

Cap. Gerardo Brand R.
PILOTO B-727
REPRESENTANTE O.I.P.

Dr. Octavio Amezcua Pacheco
PILOTO B-727, REPRESENTANTE O.I.P.

Cap. Eduardo Bolaños Angulo
PILOTO Y DESPACHADOR

Eduardo López Jiménez
JEFE DEPARTAMENTO AERONAUTICA
D.C.A.C.

Cap. Rolando Carvajal Nájera
PILOTO DESPACHADOR

Dr. Rumball Ferris Iglesias
MEDICO ESPECIALIZADO EN
MEDICINA AERONAUTICA

José Joaquín Araya Masís
JEFE SERVICIOS INFORMACION
AERONAUTICA (A.I.S.)

Dr. Gabriel Barantes
MEDICO ESPECIALIZADO EN
MEDICINA AERONAUTICA

A S E S O R E S

Cap. Gerardo Brana R.
PILOTO B-737
REPRESENTANTE O.I.P.

Cap. Eduardo Pérez de León Salas
PILOTO B-737
REPRESENTANTE O.I.P.

Cap. Eduardo Bolaños Angulo
PILOTO Y DESPACHADOR

Dr. Octavio Amescua Pacheco
PILOTO B-737, REPRESENTANTE O.I.P.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
SAN JOSE, COSTA RICA



Cap. Raúl Pomales
INSPECTOR OPERACIONES
F.A.A.

Cap. Víctor Tamaris
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
F.A.A.

Cap. Don Elan
PILOTO B-727
REPRESENTANTE F.A.A.

William Geisey
REPRESENTANTE PRATT & WHITNEY

Richard Meussner
REPRESENTANTE BOEING COMPANY

R. Monge Pacheco

Rodolfo Monge Pacheco
COORDINADOR Y SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

Cap. Victor Tamaris
INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD
F.A.A.

Cap. Raúl Pomales
INSPECTOR OPERACIONES
F.A.A.

William Geisey
REPRESENTANTE PRATT & WHITNEY

Cap. Don Egan
PILOTO B-737
REPRESENTANTE F.A.A.

Richard Messner
REPRESENTANTE BOEING COMPANY

Roberto Monge Pacheco
COORDINADOR Y SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

7

**INDICE DE
CUADROS**



I N D I C E

	PAGINA
INTRODUCCION	
I METODOLOGIA	1
II INFORMACION BASICA	5
III INFORMACION SOBRE LOS HECHOS	6
3.1 RESEÑA DEL VUELO	6
3.2 LESIONES DE PERSONAS	9
3.3 DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE	9
3.4 OTROS DAÑOS	9
3.5 INFORMACION SOBRE LA TRIPULACION	10
3.6 INFORMACION DE LA AERONAVE	10
3.7 INFORMACION METEOROLOGICA	12
3.8 COMUNICACIONES	13
3.9 REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO	14
3.10 GRABADORA DE VOZ	15
3.11 INFORMACION SOBRE LOS RESTOS Y EL LUGAR DEL SUCESO	18
3.12 INFORMACION MEDICA Y PATOLOGICA	23
3.13 INCENDIO	25
3.14 SUPERVIVENCIA	26
3.15 PRUEBAS E INVESTIGACION	27
3.16 PESO Y BALANCE	39
IV ANALISIS	43
4.1 DE LA AERONAVE	43
4.2 DE LA TRIPULACION TECNICA	43
4.3 DEL PESO Y BALANCE	43
4.4 DE LAS TECNICAS DE VUELO	45
4.5 DEL OPERADOR	45
V CONCLUSIONES	48



	PAGINA
5.1 CAUSA PROBABLE	49
5.2 FACTORES CONTRIBUYENTES	50
VI RECOMENDACIONES	51
VII INDICE DE CUADROS	
3.2.1 LESIONES EN PERSONAS	9
3.15.2 TOTAL DE CARGA ABORDO	35
3.16.3 DISTRIBUCION DE CARGA ABORDO ORIGINAL Y REAL	40
3.16.4 COMPARACION ENTRE PESO Y BALANCE ORIGINAL Y REAL	41
3.16.5 VELOCIDADES CARACTERISTICAS ORIGINALES Y REALES	42
VIII ANEXOS	
No. 1 INFORMACION GRAFICA	
No. 2 DOCUMENTOS DE PESO Y BALANCE	
No. 3 EMPATE DE GRABADORA DE VOZ Y REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO	
No. 4 FOTOGRAFIAS	

8

ANEXOS



Información gráfica

REPORTE GRAFICO Y ANALISIS SOBRE EL LUGAR DE LOS
HECHOS DEL ACCIDENTE OCURRIDO A LA AERONAVE BOEING
727 MATRICULA TI-LRC PROPIEDAD DE LACSA EL 31 DE
MAYO DE 1988, EN LOS ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
DE SAN JOSE COSTA RICA.

15 DE JUNIO DE 1988.

2


Documentos de
peso y balance

CARGO MANIFEST

DE CARGA

MANIFESTE DE MARCHANDISES

OWNER OR OPERATOR
PROPIETARIO O EXPLOTADOR
PROPRIETAIRE OU EXPLOITANT

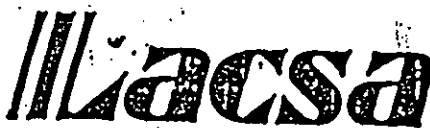

Marks of Nationality and Registration
Marcas de nacionalidad y matrícula
Marques de nationalité et d'immatriculation

N/1279

Flight No.
Vuelo Núm.
Vol. n° LR/628

Date
Fecha
Date 23/0

Point of loading
Punto de embarque
Lieu de chargement

SAN JOSE COSA RICA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Point of unloading
Punto de descarga
Lieu de déchargement

MANAGUA, NICARA.

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)


Way bill Number Número de la carta de porte aéreo Número de la lettre de transport	Number of packages Número de bultos Nombre de colis	Nature of goods Naturaleza de las mercancías. Nature des marchandises	For use by owner or operator only Para uso exclusivo del Proprietario o explotador Réservé au propriétaire ou à l'exploitant	For official use Solo para uso Réservé à l'admin
334- 123670 1	40/140	SAID CONTAINER: EQUIPAGES DE PAPEL ADHESIVO REF. CARIZO	XXXXX KLS/EMBANOC - 1040 KLS	
334- 123925 4	02	SAID CONTAINER: MEDIDOR DE AISLAMIENTO	81 KLS/S.I.C.O.M	
- 42 -			XXXXXX XXXXXX 1121 KLS 2466 LBS	

CARGO MANIFEST

DE CARGA

MANIFESTE DE MARCHANDISES

OWNER OR OPERATOR
PROPIETARIO O EXPLOTADOR
PROPRIETAIRE OU EXPLOITANT

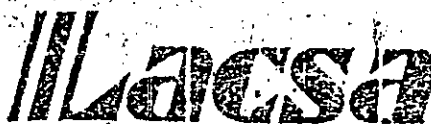

Marks of Nationality and Registration
Marcas de nacionalidad y matricula
Marques de nationalite et d'immatriculation

Flight No.
Vuelo Núm.
Vol. nº

Date
Fecha
Date

Point of loading
Punto de embarque
Lieu de chargement

SAN JOSE COSTA RICA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Point of unloading
Punto de descarga
Lieu de déchargement

MANAGUA NICARAGUA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Air Way bill Number Número de la carta de porte aéreo Numero de la lettre de transport	Number of packages Número de bultos Nombre de colis	Nature of goods Naturaleza de las mercancías Nature des marchandises	For use by owner or operator only Para uso exclusivo del Propietario o explotador Réservé au propriétaire ou à l'exploitant	For official use only Sólo para uso oficial Réservé à l'administration
334- 123670	120/140 100/140	CORO DE VLO. 628/23/05/88 DCC.S EN SU PODER E-IQUEAS DE PAPEL	2600 KLS EBANOC	= 6930 lbs / 3465.2

Prepared by
Preparado por
Établi par

S. ALFARO

Page
Página
Page

of
de
de

pages
Páginas
pages

PRINTED
IN
U.S.A.

CARGO MANIFEST

DE CARGA

MANIFESTE DE MARCHANDISES

**OWNER OR OPERATOR
PROPIETARIO O EXPLOTADOR
PROPRIETAIRE OU EXPLOITANT**



Name of Nationality and Registration
Marcas de nacionalidad y matrícula
Marques de nationalité et d'immatriculation

Flight No.
Vuelo Núm.
Vol. n°

Date
Fecha
Date

Point of loading

Punto de embarque
Lieu de chargement

SAN JOSE COSTA RICA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Point of unloading

Punto de descarga
Lieu de déchargement

MANAGUA NICARAGUA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Air Way bill Number Número de la carta de porte aéreo Número de la lettre de transport	Number of packages Número de bultos Nombre de colis	Nature of goods Naturaleza de las mercancías Nature des marchandises	For use by owner or operator only Para uso exclusivo del Propietario o explotador Réservé au propriétaire ou à l'exploitant	For official use only Sólo para uso oficial Réservé à l'administration
334- 123670	100/140	CARGO DE VLO. 628/23/05/88 DOCUMENTOS EN SU PODER	2600 PLS EBANOC	

Prepared by
Preparado por
Établi par

ALFAPO

Page
Página
Page

of
de
de

pages
Páginas
pages

PRINTED
in
USA

MEETING NOTICE

SUBJECT: LACSA 727 TAKEOFF ACCIDENT - SAN JOSE, COSTA RICA
May 23, 1988

PLACE/TIME: 10-80 Bldg Conf Room 12R11
9:00 a.m. July 1, 1988

INVITEES:

Mr. Ceasar Goldoni	LACSA
Capt. Roland Coto	LACSA
Capt. Eduardo Bolaños	Representing DGAC
Capt. Nelson Hernandez	Representing DGAC
John Purvis	Boeing-Air Safety Invest.
Kevin Darcy	Boeing-Air Safety Invest.
Fred Maier	Boeing-Flt Ops Engineering
Ralph Horn	Boeing-Weights Technology
Chuck Thomas	Boeing-Weights Technology
Ron Halverson	Boeing-Aerodynamics

TENTATIVE AGENDA

- o INTRODUCTION OF PERSONNEL
- o BRIEF SUMMARY OF INVESTIGATION RESULTS - DGAC
- o BRIEF DISCUSSION OF PREDICTED T/O PERFORMANCE
-BOEING AERODYAMICS
- o QUESTIONS/ANSWERS ON WEIGHT/BALANCE CALCULATION

MEETING NOTICE

SUBJECT: LACSA 727 TAKEOFF ACCIDENT - SAN JOSE, COSTA RICA
May 23, 1988

PLACE/TIME: 10-80 Bldg Conf Room 12R11
9:00 a.m. July 1, 1988

INVITEES:

Mr. Ceasar Goldoni	LACSA
Capt. Roland Coto	LACSA
Capt. Eduardo Bolaños	Representing DGAC
Capt. Nelson Hernandez	Representing DGAC
John Purvis	Boeing-Air Safety Invest.
Kevin Darcy	Boeing-Air Safety Invest.
Fred Maier	Boeing-Flt Ops Engineering
Ralph Horn	Boeing-Weights Technology
Chuck Thomas	Boeing-Weights Technology
Ron Halverson	Boeing-Aerodynamics

TENTATIVE AGENDA

- o INTRODUCTION OF PERSONNEL
- o BRIEF SUMMARY OF INVESTIGATION RESULTS - DGAC
- o BRIEF DISCUSSION OF PREDICTED T/O PERFORMANCE
-BOEING AERODYAMICS
- o QUESTIONS/ANSWERS ON WEIGHT/BALANCE CALCULATION



LISTO DE PESO Y BALANCE

B-727-100/22

ORIGEN: **SJO** DESTINO: **MGA** NÚMERO: **628** AVION: **TI-ARC** VERSION: **126** TRIPULANTES: **3/5** CAPITAN: **D. B. B. B.** FECHA: **05-29-88**

PESO OPER. VACIO OPERATIONAL EMPTY WEIGHT	9235301	PESOS (POUNDS)	MAXIMO PESO BRUTO POR MAX GROSS WEIGHT FOR	118000	CERO COMBUSTIBLE ZERO FUEL	DESPEQUE TAKE OFF	ATERRIZAJE LANDING	137500
AJUSTE 1 X.C.			COMBUSTIBLE AL DESPEQUE TAKEOFF FUEL	41000	COMBUSTIBLE A QUEMAR TRIP FUEL			9800
AJ. PESO OPER. VACIO ADJ OPERATIONAL EMPTY WEIGHT			P.B.M. DESPEQUE AUTOR MAX ALLOWED TAKE OFF WT (EL MENOR DE 1, 2, 3; FLOWER OF 1, 2, 3)	155000	148500	148500		185300
SOBRECARGO EXTRA			PESO OPERACIONES WET OPERATIONAL WEIGHT					123863
TRIPULANTES BAGS			CARGA DE TRAFICO PERMITIDA ALLOWED TRAFFIC LOAD					45917
GALLEYS								
REPUESTOS DE VUELO								

PESO OPERACIONES DRY OPERATIONAL WEIGHT	9235301		CABINA		Compartimentos				Peso Carga Distrib			
			PASAJEROS		Tipo de Carga				Compl De:	Comp Tra		
COMBUSTIBLE	Tanq. 1	11500	Int	Adulto	S/C	Int	Bag	Exp	Mail	CM	Max. 55%	Max. 85%
	Tanq. 2	15000	M									
	TOT COMB	41000	G									
	Terr	400	A									
	Comp Despeque	41000	M									
		41000	Y									
PESO OPER. CON COMBUSTIBLE WET OPERATIONAL WEIGHT	133383		A									

ITEMS	COMPT.	INDICE	PESO	Loc

BALANCE-UNITS	UNITS-TRIM			Loc
	15° FLAPS	25° FLAPS	05° FLAPS	
1.6	7.0	6.0	7.0	Int
1.7	7.0	7.5	6.5	Loc
1.8	7.0	7.0	6.0	Int
1.9	6.5	6.9	6.1	Loc
2.0	6.5	6.9	6.1	
2.1	6.0	6.4	5.6	
2.2	6.0	6.4	5.6	
2.3	5.5	5.6	5.1	
2.4	5.5	5.6	5.1	
2.5	5.0	5.3	4.7	
2.6	5.0	5.3	4.7	
2.7	4.5	4.7	4.2	
2.8	4.5	4.7	4.2	
2.9	4.0	4.2	3.7	
3.0	4.0	4.2	3.7	
3.1	3.5	3.6	3.3	
3.2	3.5	3.6	3.3	
3.3	3.0	3.1	2.6	

PESO COMP DELANTERO WEIGHT FWD HOLD	99987
PESO COMP TRASERO WEIGHT AFT HOLD	440000
TOTAL PESO DE PASAJEROS TOTAL PAS WEIGHT	737980
TOTAL PESO PAX Y CARGA TOTAL WEIGHT PAX CARGO	825006
PESO OPERACIONES DRY OPERATIONAL WEIGHT	9235301
PESO COMBUSTIBLE ZERO FUEL WEIGHT	10066307
COMBUSTIBLE A QUEMAR FUEL ON BOARD	4139965
PESO EN RUMPA RAIL WEIGHT	14255272
COMBUSTIBLE RODAJE TAXI FUEL	400
PESO AL DESPEQUE TAKE OFF WEIGHT	141662
CAMBIO DE PIMA FICHA LAST MINUTE CHANGE	
NUOVO PESO OPER. VACIO NEW DRY WEIGHT	
COMBUSTIBLE A QUEMAR TRIP FUEL	6000
PESO ATERRIZAJE LANDING WEIGHT	135663

PISTA: _____ TRIPULANTE: _____ CARGA: _____
 VIENTO: _____ TEMPERATURA: _____ ALTURA: _____
 MAC: _____ COMANDO: _____



Líneas Aéreas Costarricenses S.A.

HOJA DE DISTRIBUCION DE CARGA

ALL WEIGHTS IN POUNDS
TODOS LOS PESOS EN LIBRAS

Airport (Apto)	Flight Nº Vlo. Nº	Date Fecha	A/C Reg.	Versión Configuración	Prepared by: Preparado por:
	678	23/05-68	FRC		<i>[Signature]</i>
FWD					AFT

Cpt. Comp	Max Wt. Peso Maximo	Off Carga Bajada	Transit En transito	On at this Airport Carga Embarcada en este Aeropuerto	Deviations t/ Variaciones t/	
1				NINGUNA CARGA		
2				NINGUNA CARGA 1/2		
3					CARGA 1/2	
4				NINGUNA EQUIPAJE		
5		60-0-6	100	00		
AFT	5-3-0-8	8	00		64	

Special Instructions
Instrucciones Especiales

[Handwritten signature and scribbles]


This aircraft has been loaded in accordance with these instructions except for the deviations recorded the load has been secured in accordance with company regulations.

Este avión ha sido cargado de acuerdo a estas instrucciones excepto con las variaciones indicadas. La carga ha sido asegurada según las regulaciones de la compañía.

Supervisor de carga o persona responsable del cargue.

Passy Balance Reel

727-22
BALANCE GRAPH-164,000 LBS.

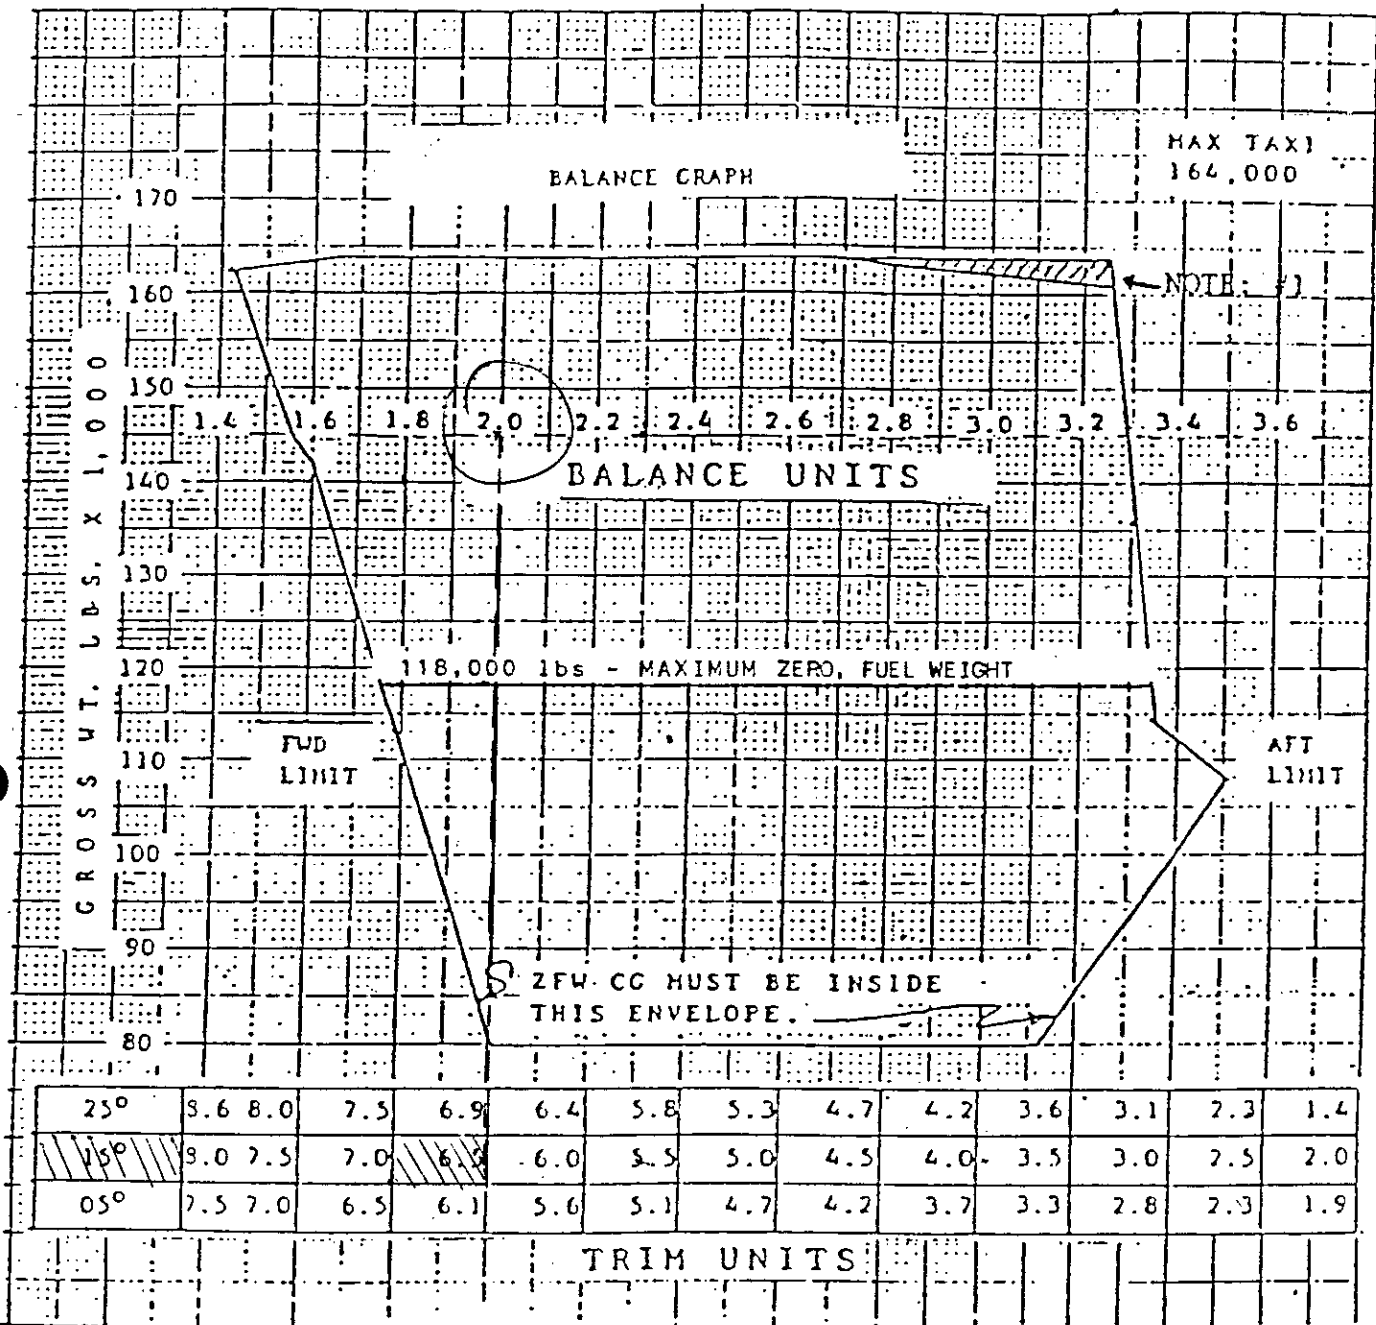

CHECK TAKE-OFF WEIGHT AND BALANCE
CHECK ZERO FUEL WEIGHT AND BALANCE

LOADING RULES:

USE ONLY OPERATING & LOAD ITEM WEIGHTS SHOWN IN THE ADJUSTED WEIGHTS LOADING TABLES. DO NOT INTERPOLATE.

NOTE 1: 50 X 20 24 ply MLG tires may not be used to operate in this area.

NO.	WEIGHT	NO.	WEIGHT
1	169.99	64	10879.41
2	339.98	65	11049.40
3	509.97	66	11219.39
4	679.96	67	11389.38
5	849.95	68	11559.38
6	1019.94	69	11729.37
7	1189.94	70	11899.36
8	1359.93	71	12069.35
9	1529.92	72	12239.34
10	1699.91	73	12409.33
11	1869.90	74	12579.32
12	2039.89	75	12749.31
13	2209.88	76	12919.30
14	2379.87	77	13089.29
15	2549.86	78	13259.28
16	2719.85	79	13429.27
17	2889.84	80	13599.27
18	3059.83	81	13769.26
19	3229.82	82	13939.25
20	3399.81	83	14109.24
21	3569.80	84	14279.23
22	3739.79	85	14449.22
23	3909.78	86	14619.21
24	4079.77	87	14789.20
25	4249.76	88	14959.19
26	4419.75	89	15129.18
27	4589.74	90	15299.17
28	4759.73	91	15469.16
29	4929.72	92	15639.15
30	5099.71	93	15809.14
31	5269.70	94	15979.13
32	5439.69	95	16149.12
33	5609.68	96	16319.11
34	5779.67	97	16489.10
35	5949.66	98	16659.09
36	6119.65	99	16829.08
37	6289.64	100	16999.07
38	6459.63	101	17169.06
39	6629.62	102	17339.05
40	6799.61	103	17509.04
41	6969.60	104	17679.03
42	7139.59	105	17849.02
43	7309.58	106	18019.01
44	7479.57	107	18189.00
45	7649.56	108	18359.00
46	7819.55	109	18529.00
47	7989.54	110	18698.99
48	8159.53	111	18868.98
49	8329.52	112	19038.97
50	8499.51	113	19208.96
51	8669.50	114	19378.95
52	8839.49	115	19548.94
53	9009.48	116	19718.93
54	9179.47	117	19888.92
55	9349.46	118	20058.91
56	9519.45	119	20228.90
57	9689.44		
58	9859.43		
59	10029.42		
60	10199.41		
61	10369.40		
62	10539.39		
63	10709.38		

WEIGHT
99.99
199.97
299.96
399.95
499.94
599.92
699.91
799.90
899.89
999.87
1099.86
1199.85
1299.84
1399.82
1499.81
1599.80
1699.78
1799.77
1899.76
1999.75
2099.73
2199.72
2299.71
2399.70
2499.68
2599.67
2699.66
2799.64
2899.63
2999.62
3099.61
3199.59
3299.58
3399.57
3499.56
3599.54
3699.53
3799.52
3899.51
3999.49
4099.48
4199.47
4299.45
4399.44
4499.43
4599.42
4699.40
4799.39
4899.38
4999.37
5099.35
5199.34
5299.33
5399.32
5499.30
5599.29
5699.28
5799.26
5899.25
5999.24

WEIGHT
100.01
200.01
300.02
400.03
500.03
600.04
700.05
800.05
900.06
1000.07
1100.07
1200.08
1300.08
1400.09
1500.10
1600.10
1700.11
1800.12
1900.12
2000.13
2100.14
2200.14
2300.15
2400.16
2500.16
2600.17
2700.18
2800.18
2900.19
3000.19
3100.20
3200.21
3300.21
3400.22
3500.23
3600.23
3700.24
3800.25
3900.25
4000.26
4100.27
4200.27
4300.28
4400.29
4500.29
4600.30
4700.31
4800.31
4900.32
5000.33
5100.33
5200.34
5300.34
5400.34
5500.36
5600.36
5700.37
5800.38
5900.38
6000.39
6100.40
6200.40
6300.41
6400.42
6500.42
6600.43
6700.44
6800.44
6900.45
7000.45

FUEL			
WEIGHT	WEIGHT	WEIGHT	WEIGHT
200.00	13,199.83	26,199.73	39,199.73
400.00	13,399.83	26,399.73	39,399.72
599.99	13,599.82	26,599.73	39,599.72
799.99	13,799.82	26,799.73	39,799.71
999.98	13,999.82	26,999.73	39,999.70
1,199.98	14,199.82	27,199.73	40,199.70
1,399.98	14,399.82	27,399.73	40,399.69
1,599.97	14,599.82	27,599.73	40,599.68
1,799.97	14,799.81	27,799.73	40,799.68
1,999.97	14,999.81	27,999.73	40,999.67
2,199.96	15,199.81	28,199.73	41,199.66
2,399.96	15,399.81	28,399.73	41,399.65
2,599.96	15,599.81	28,599.73	41,599.65
2,799.95	15,799.80	28,799.73	41,799.64
2,999.95	15,999.80	28,999.73	41,999.63
3,199.95	16,199.80	29,199.73	42,199.63
3,399.95	16,399.80	29,399.73	42,399.62
3,599.95	16,599.80	29,599.73	42,599.61
3,799.94	16,799.79	29,799.73	42,799.61
3,999.94	16,999.79	29,999.73	42,999.60
4,199.93	17,199.79	30,199.73	43,199.59
4,399.93	17,399.79	30,399.73	43,399.58
4,599.93	17,599.79	30,599.73	43,599.58
4,799.93	17,799.79	30,799.74	43,799.57
4,999.92	17,999.78	30,999.74	43,999.56
5,199.92	18,199.78	31,199.74	44,199.55
5,399.92	18,399.78	31,399.74	44,399.55
5,599.92	18,599.78	31,599.74	44,599.54
5,799.91	18,799.78	31,799.75	44,799.53
5,999.91	18,999.78	31,999.75	44,999.53
6,199.91	19,199.77	32,199.75	45,199.52
6,399.90	19,399.77	32,399.76	45,399.51
6,599.90	19,599.77	32,599.76	45,599.51
6,799.90	19,799.77	32,799.76	45,799.50
6,999.90	19,999.77	32,999.77	45,999.49
7,199.89	20,199.77	33,199.77	46,199.48
7,399.89	20,399.77	33,399.77	46,399.47
7,599.89	20,599.76	33,599.78	46,599.47
7,799.89	20,799.76	33,799.78	46,799.46
7,999.88	20,999.76	33,999.79	46,999.45
8,199.88	21,199.76	34,199.79	47,199.44
8,399.88	21,399.76	34,399.79	47,399.44
8,599.88	21,599.76	34,599.80	47,599.43
8,799.88	21,799.76	34,799.80	47,799.42
8,999.87	21,999.75	34,999.81	47,999.41
9,199.87	22,199.75	35,199.81	48,199.41
9,399.87	22,399.75	35,399.82	48,399.40
9,599.87	22,599.75	35,599.83	48,599.39
9,799.86	22,799.75	35,799.84	48,799.38
9,999.86	22,999.75	35,999.84	48,999.37
10,199.86	23,199.75	36,199.84	49,199.37
10,399.86	23,399.74	36,399.83	49,399.36
10,599.86	23,599.74	36,599.82	49,599.35
10,799.85	23,799.74	36,799.81	49,799.34
10,999.85	23,999.74	36,999.81	49,999.33
11,199.85	24,199.74	37,199.80	50,199.33
11,399.85	24,399.74	37,399.79	50,399.32
11,599.84	24,599.74	37,599.79	50,599.31
11,799.84	24,799.74	37,799.78	50,799.30
11,999.84	24,999.74	37,999.77	50,999.29
12,199.84	25,199.74	38,199.77	51,199.29
12,399.84	25,399.74	38,399.76	51,399.28
12,599.83	25,599.74	38,599.75	51,599.27
12,799.83	25,799.73	38,799.74	
12,999.83	25,999.73	38,999.74	

BASIC OPERATING WGT.
0 J/S
1 J/S
2 J/S

TO AVOID POSSIBLE EXCEEDING C.G. LIMITS,
LOAD CARGO AS FOLLOWS:
FOR LESS THAN 50 PAX, LOAD FIRST 1200 LBS. CARGO AFT.
FOR MORE THAN 50 PAX, LOAD FIRST 4000 LBS. AFT.

NOTE: FUEL LOADING PROCEDURE:
LOAD FUEL EQUALLY IN TANKS 1,
2, AND 3 WHEN TANKS 1 AND 3
ARE FULL, CONTINUE TO LOAD
TANK 2.

TITLE	727 WEIGHT AND BALANCE	NO. 77-221
		DATE: 2/18/77.

REV.:08/10/85

VII. CALCULATIONS FOR AIRCRAFT LOADING TABLES

- A. Each item contained on the loading table has been presented in such form that the actual weight of the items is rounded off to the nearest 10 pounds with the last three digits used to represent the affect of the load item in shift of the aircrafts' C.G. limit in BALANCE UNIT terms.

i.e.

1. 1000 pounds of forward cargo is shown in such a manner:

1000.00	Pounds weight
(-) 999.87	(Negative) Balance Units

2. 1000 pounds of aft cargo is shown in such a manner:

1000.00	Pounds weight
(+) 1000.00	(Positive) Balance Units

- B. In summary, as each item is added on the LOAD MANIFEST TO THE BASIC OPERATIONS WEIGHT of the representative aircraft, we arrive at a summation of Weight and Balance Units in one operation. The resulting total is checked to ascertain that it falls within the constrained C.G. Limits by inspection as noted below.

BOW	W/JS	87,933.23
(75)	Passengers	12,749.22
2,000	Pounds fwd cargo	1,999.75
4,000	Pounds aft cargo	4,000.26
20,000	Pounds of fuel	<u>19,999.78</u>

TO WEIGHT 126,682.24 POUNDS

C.G. = 2.24 BAL. UNITS = 22.4% MAC

- C. Constants used in the calculations for Key Airlines Adjusted Weight Loading Table are noted below:

1. Passenger Tables

The passenger adjusted weights are calculated using an ARM of 747.43.

THE FOLLOWING STRUCTURAL WEIGHT LIMITATIONS ARE APPLICABLE:

727-22

MAXIMUM TAXI WEIGHT	164,000
MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT	164,000
MAXIMUM INFLIGHT WEIGHT (FLAPS UP)	164,000
MAXIMUM ZERO FUEL WEIGHT	118,000
MAXIMUM LANDING WEIGHT (FLAPS 30)	137,500

ALLOWABLE WEIGHTS MAY BE FURTHER RESTRICTED BY AIRPORT, RUNWAY, OBSTRUCTION FACTORS

MAXIMUM FORWARD CARGO	5850
MAXIMUM AFT CARGO	6980
MAXIMUM FUEL LOAD	51456

AIRCRAFT OPERATING WEIGHTS

N300AA

		<u>OVERWATER</u>	<u>DATE</u>
Crew	X		12-18-86
	3X3	91,783.10	
	4X3	91,973.05	
	3X4	91,933.06	
	4X4	92,123.07	

DOMINICAN REPUBLIC

REPUBLICAN AIR FORCE

RECEIVED DATE WE SEND 57 PCS B88E TN LR

3444	11847	11824	5387	5441	5371	11870	44734
3509	5306	5436	5386	5439	11850	11893	11881
3436	5440	3308	11846	5442	11849	5380	11807
3316	5314	5384	11888	11822	5388	11874	3383
1821	11814	5389	3303	5364	5313	11828	3304
3111	11813	11809	11819	5319	5316	5308	13898
3310	5372	3315	9993	5312	5437	3317	3302

1 BOLSA BLANCA UNTO NO NAME

TL 57PCS

NO ORTIZ

1385 4794 0013

EXTRACT

MGA

740 K
 780 K

 1520 K

* DIZAS

57PCS

LR628

MAY 23

orts

Luis L. Ortiz



Pi Margas

AGG MANIFEST


imperial

DE CARGA

imperial

MANIFESTE DE MARCHANDISES

OWNER OR OPERATOR
PROPIETARIO O EXPLOTADOR
PROPRIETAIRE OU EXPLOITANT

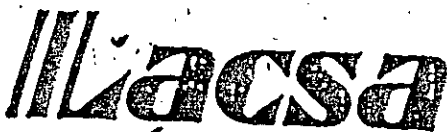

Marks of Nationality and Registration
Marcas de nacionalidad y matrícula
Marques de nationalite et d'immatriculation

N/1279

Flight No.
Vuelo Núm.
Vol. n° LR/628

Date
Fecha
Date 23/0 '88

Point of loading
Punto de embarque
Lieu de chargement

SAN JOSE COSTA RICA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Point of unloading
Punto de descarga
Lieu de déchargement

MANAGUA, NICARAGUA

(Place and Country) (Lugar y país) (Localité et pays)

Way bill Number
Número de la carta
de porte aéreo
Número de la lettre
de transport

Number of
packages
Número de bultos
Nombre de colis

Nature of goods
Naturaleza de las
mercancías
Nature des marchandises

For use by owner
or operator only
Para uso exclusivo del
Proprietario o explotador
Réservé au propriétaire
ou à l'exploitant

For official use
Sólo para uso
Réservé à l'adminis-
tration

334-
123670 1

40/140

TRANSFERIR A
LACSA DEL SAN JOSE
23-5-88
LACSA

SAID NO CONTAIN:
EQUIPOS DE PAPEL
ADHESIVO REF. CARIZO

XXXXX KLS/EMBANOC 3465
- 1040 KLS

334-
123925 4

02

SAID NO CONTAIN:
MEDIDOR DE AISLAMIENTO

(81 KLS/S.I.C.O.M)

xxx

- 42 +

N

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

1121 KLS

- 2466 LBS

embarque

embarquement **SANJOSE**
(Place and Country) (Lugar y país) (localité et pays)

Punto de desembarque
Lieu de débarquement

MANAGUA & NICARAGUA
MIAMI FLORIDA
(Place and Country) (Lugar y país) (localité et pays)

Surname and Initials
Apellidos e Iniciales
Nom et initiales des prénoms

For use by owner or operator only
Para uso exclusivo del propietario o el piloto
Réserve au propriétaire ou à l'exploitant

For official use only
Solo para uso oficial
Réserve à l'administration

PAXSSAN JOSE MANAGUA

1 MONTERO JOSE

C.R.

2 PCS

2 MAHON HARRY

U.S.A.

3 PCS

3 SBHORNESTEIN JAY

U.S.A.

POLL

4 SOLIS HUMBERTO

NICARAGUA

1 PCS

5 PEREZ MARIA

NICARAGUA

2 PCS

6 SKUHREL R

CHECO

2 PCS

7 PAXSSAN JOSE MIAMI

1 SANDERS LYNNE

U.S.A.

NB

2 SANDI MUSIC

U.S.A.

1 PCS

3 SANCHEZ RAFAEL

C.R.

1 PCS

4 JONES DADID

USA

1 PCS

6 JABORNIGG HORTS

ALEMAN

2 PCS

6 CANTON LEO

U.S.A.

POLL

7 LENNON JOHN

U.S.A.

1 PCS

8 CARBAJALES JOSE

CUBANO

2 PCS

9 TRINCADO DORA

CUBANA

2 PCS

10 CASTRELLON SILVIA

U.S.A.

POLL

ELEVATION 3021 FT.

1,3 BLEED ON, 2 BLEED OFF
727-100 JT8D-7 ENGINES

SANTAMARIA INTL
SAN JOSE
DATED MARCH 1987

TAKEOFF	OAT	CLIMB	** RUNWAY 07	**	** RUNWAY 25	**				
EPR	DEG C	LIMIT	WEIGHT	V1	VR	V2	WEIGHT	V1	VR	V2
1.88	40	147300	137200*	122	122	136	159100F	127	127	140
1.90	38	149700	139200*	123	123	137	161000F	128	128	141
1.92	36	152100	141300*	124	124	138	163000F	129	129	142
1.94	34	154500	143300*	125	125	139	164900F	130	130	143
1.95	32	157000	145300*	125	125	140	166900F	131	131	144
1.97	30	159500	147300*	126	126	141	169100F	132	132	145
1.98	28	160900	148500*	127	127	141	170600F	133	133	146
1.98	26	160900	148700*	127	127	141	171100F	133	133	146
1.98	24	160900	148900*	127	127	141	171600F	133	133	146
1.98	22	160900	149100*	127	127	141	172200F	133	133	146
1.99	20	160900	149300*	127	127	141	172700F	133	133	146
1.98	18	160900	149500*	127	127	142	173200F	133	133	146
1.98	16	160900	149800*	127	127	142	173800F	133	133	146
1.99	14	161800	150700*	128	128	142	174800F	133	133	147
2.00	12	163800	152400*	128	128	143	176500F	134	134	147
2.01	10	165800	154100*	129	129	144	178400F	134	134	148
2.02	8	167500	155800*	130	130	145	180400F	133	133	148
2.04	6	169300	157400*	130	130	145	182300F	133	133	148
2.05	4	171100	159000*	131	131	146	184200F	133	133	148
2.06	2	172900	160600*	132	132	147	185900F	133	133	148

ADD LB/KT HEADWIND 140
 SUB LB/KT TAILWIND 750
 MIN FLAP RETRACT HT-FT 850
 RUNWAY-FT/SLOPE-PCT 9882/ 1.10
 CLEARWAY/STOPWAY-FT 0/ 197

MAX BRAKE RELEASE WEIGHT MUST NOT EXCEED STRUCTURAL LIMIT OF 163500 LB
 LIMIT CODE IS F=FIELD, T=TIRE SPEED, B=BRAKE ENERGY
 *=OBSTACLE

RUNWAY	OBSTACLES CONSIDERED ARE							
	HT	DIST	HT	DIST	HT	DIST	HT	DIST
07	100	1475	120	2300	592	21326		
25	NONE							



Airport JUAN SANTAMARIA, COSTA RICA. Transferred to LACSA.

1	AIR WAYBILL NUMBER	Air Waybill Destination Airport	Number of Packages	Weight (Specify lbs. kilos)	REMARKS	Charges or Non-Air Transfers	
						Due Other Carrier	Due Via Carrier
2	1- 334-123925-4	SANDINO MGA	02	81 KG	MEDIDOR EN AISLAMIENTO		
3	2- 334-123670-1	SANDINO MGA	140	3.675 KG	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS.		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Transferred by *[Signature]*
BAEROSERVICIOS DE AMERICA S.A.
JUAN CARLOS HERNANDEZ ZUNIGA.

Above consignment(s) were received complete and apparent good order and condition except as noted in the "Remarks" column.

Received by LACSA, CARGA

- DISPOSITION
- 1 - Accounting 145 Ellen
 - 2 - SAM Station File
 - 3 - Receiving Carrier
 - 4 - Receiving Office

By JORGE ESCUIVEL

Time 16155 Date MAYO, 23/88.

*Transferencia total de Sam.
 140 cajas -*

0756

$V_1 = V_R = V_2$ ANTI-SKID OPERATIVE.	PRESS ALT ~1000 FT	OAT					
	9 TO 10	°F		- 66 TO - 8	- 7 TO 32	33 TO 95	
	°C		- 54 TO - 22	- 21 TO 0	1 TO 35		
7 TO 9	°F	- 65 TO - 26	- 25 TO 15	16 TO 50	51 TO 113		
	°C	- 54 TO - 32	- 31 TO - 9	- 8 TO 10	11 TO 45		
5 TO 7	°F	- 65 TO 8	9 TO 44	45 TO 95	96 TO 120		
	°C	- 54 TO - 13	- 12 TO 7	8 TO 35	36 TO 49		
3 TO 5	°F	- 65 TO 39	40 TO 89	90 TO 110	111 TO 120		
	°C	- 54 TO - 4	5 TO 32	33 TO 43	44 TO 49		
1 TO 3	°F	- 65 TO 86	87 TO 106	107 TO 120			
	°C	- 54 TO 30	31 TO 41	41 TO 49			
-1 TO 1	°F	- 65 TO 102	103 TO 120				
	°C	- 54 TO 39	40 TO 49				

FLAP RETRACTION / MANEUVERING SPEED

FLAPS	BELOW MAX LANDING WT	ABOVE MAX LANDING WT
0	200	210
2	190	200
5	160	170
15	150	160
25	140	150

FOR MANEUVERS IMMEDIATELY AFTER TAKE-OFF EXCEEDING 15° BANK, MAINTAIN AT LEAST $V_2 + 10$ AT TAKE-OFF FLAPS

FLAPS	WEIGHT 1000 LB	$V_1 = V_R$	V_2	$V_1 = V_R$	V_2	$V_1 = V_R$	V_2	$V_1 = V_R$	V_2	
5°	190	154	169	156	169	158	167			
	180	149	164	151	164	152	163			
	170	144	160	146	160	147	159			
	160	139	156	141	155	142	155	143	155	
	150	133	151	135	151	137	150	138	150	
	140	128	147	130	146	132	145	133	145	
	130	122	142	124	141	126	141	128	140	
	120	116	137	118	136	120	136	122	135	
	110	109	132	112	131	113	131	116	130	
	100	102	127	105	126	107	125	109	124	
	15°	190	146	158	147	157				
		180	141	155	143	153				
170		136	150	138	149					
160		131	147	133	146	134	145	137	145	
150		127	143	128	142	129	141	131	140	
140		121	139	123	138	124	137	126	135	
130		116	135	117	133	119	132	120	131	
120		110	130	112	129	113	128	115	127	
110		104	126	106	125	107	124	109	122	
100		98	121	100	120	101	119	103	117	
25°		160	123	138	124	137	125	136		
		150	118	135	120	134	121	133		
	140	114	131	115	130	116	129	117	127	
	130	108	127	110	126	111	125	113	123	
	120	103	123	105	122	106	121	108	120	
	110	98	118	99	117	100	116	102	115	
100	92	114	93	113	95	112	97	111		

ADD 1 KNOT FOR CG FWD. OF 14% OR GROSS WEIGHT IN EXCESS OF 160,000 LB.

NOTE: NO V_1 ADJUSTMENTS REQUIRED FOR CLEARWAY OR STOPWAY. SPEEDS NOT VALID WHEN WEIGHTS LIMITED BY BRAKE ENERGY.

STAB. TRIM SETTING - UNITS AIRPLANE NOSE UP																			
		CG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
FLAPS	5°	8-1/4	8	7-1/2	7	6-1/2	6	5-1/2	5	4-1/2	4-1/4	3-3/4	3-1/4	2-3/4	2-1/4	2	1-1/2	1	
	15°	9	8-1/2	8	7-1/2	7	6-1/2	6	5-1/2	5	4-1/2	4	3-1/2	3	2-1/2	2	1-1/2	1	
	25°	9-3/4	9	8-1/2	8	7-1/2	7	6-1/2	5-3/4	5-1/4	4-3/4	4-1/2	3-3/4	3	2-1/2	2	1-1/2	1	


USE 8 UNITS ON AIRPLANES WITHOUT EXTENDED GREEN BAND

18C-3.7-1 REV D

3

Empate de grabadora
de voz y registrador
de datos de vuelo.

EMPATE DE LA GRABADORA DE VOZ Y REGISTRADOR DE VUELO

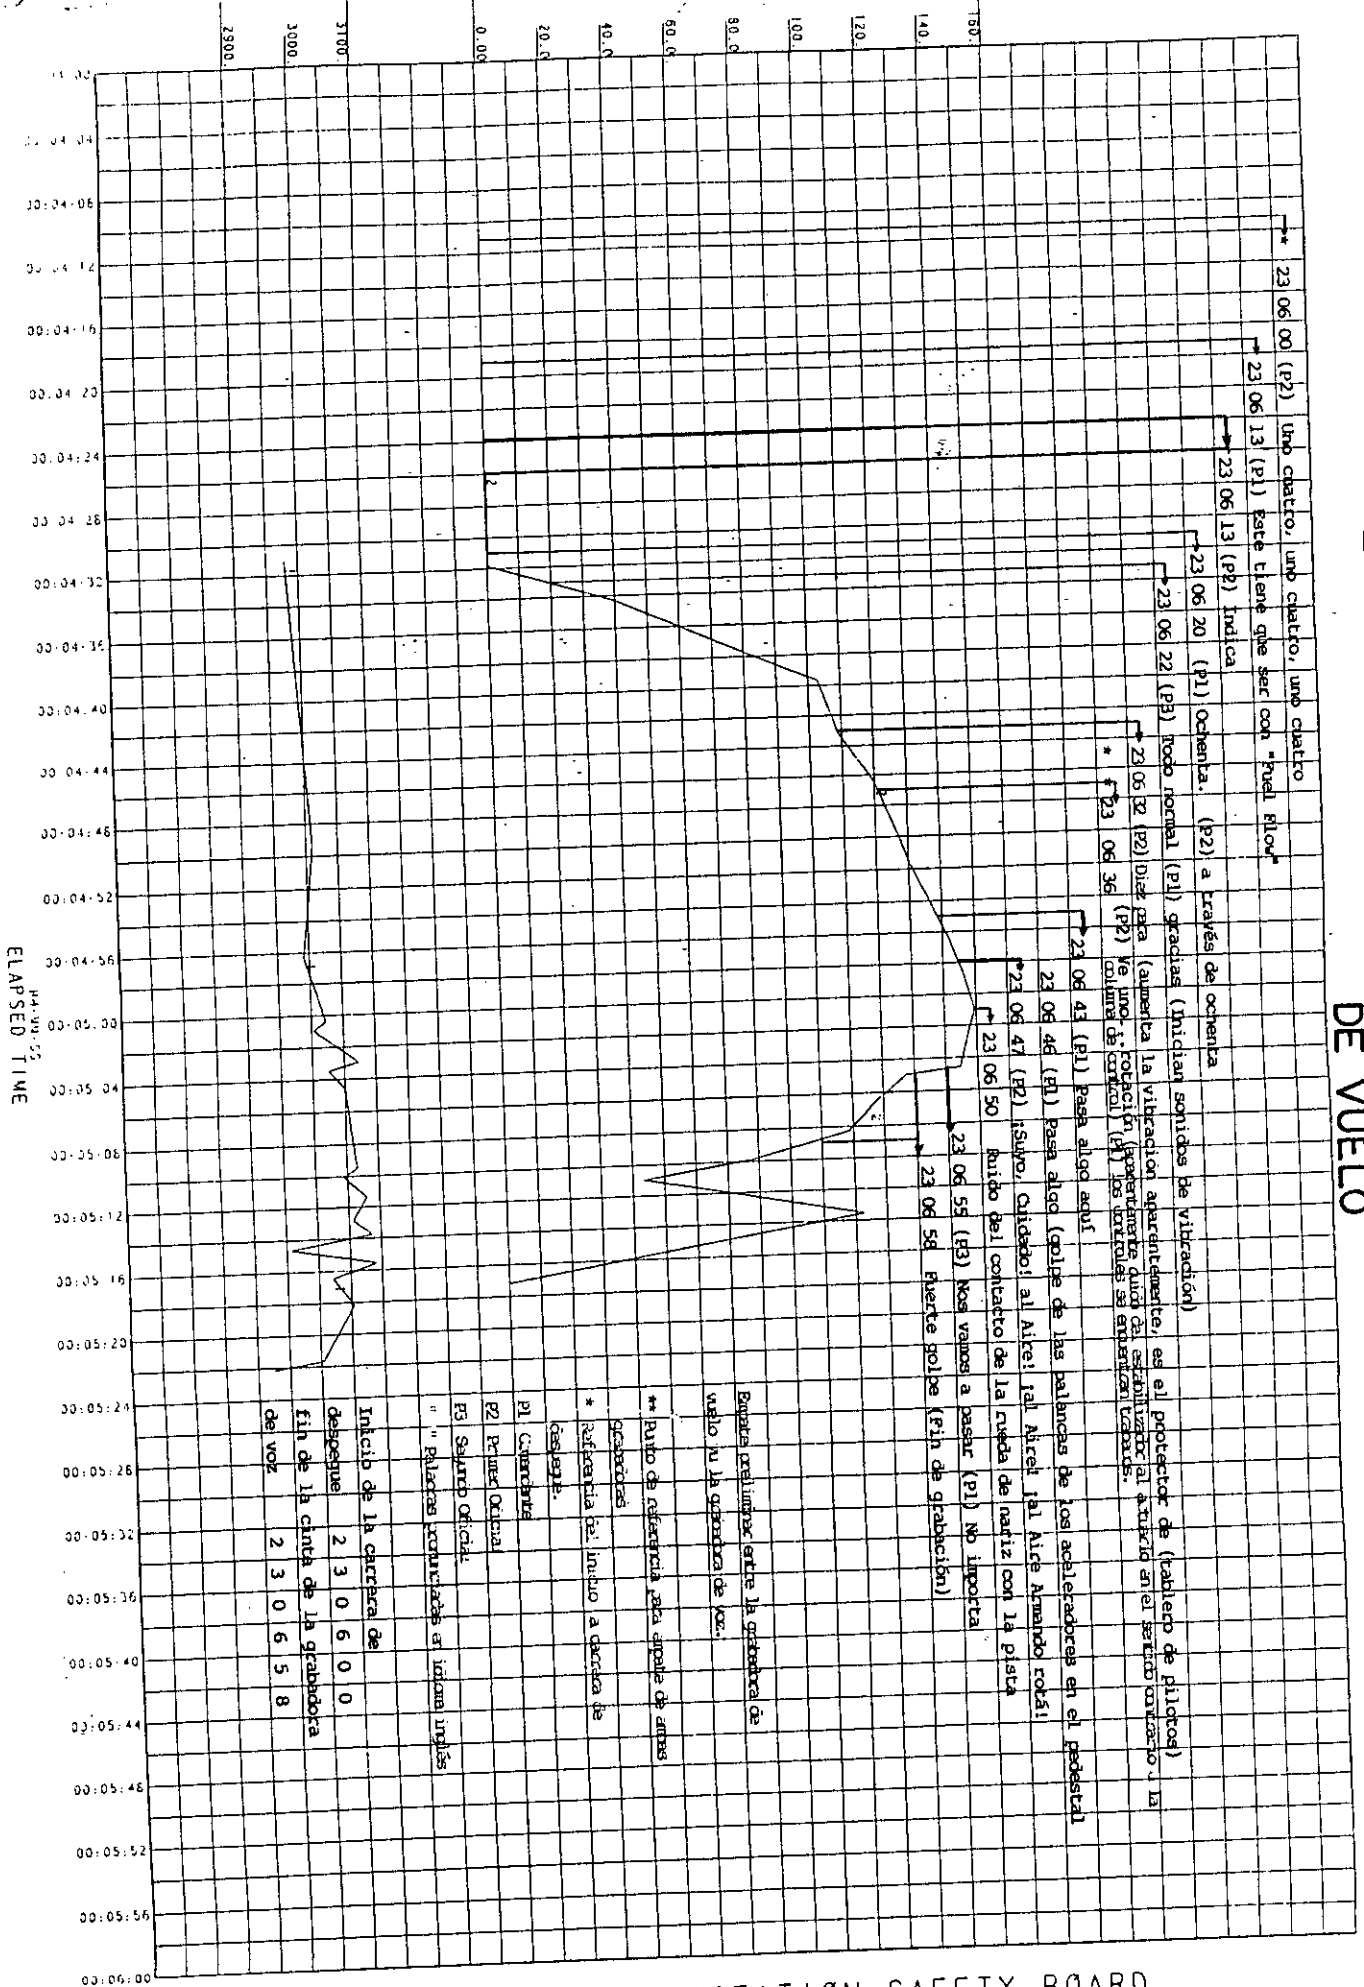

Buena correlación entre la grabadora de vuelo y la grabadora de voz.

** Punto de referencia para ajuste de ambas grabadoras

* Referencia del inicio a distancia de control.

P1 Cuernavaca

P2 Primer Oficial

P3 Segundo Oficial

" " Pilotos rotundados en idioma inglés

Inicio de la carrera de despegue: 2 3 0 6 0 0

fin de la cinta de la grabadora de voz: 2 3 0 6 5 8

NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD
BUREAU OF TECHNOLOGY
WASHINGTON, D. C.

LOCATION: SAN JOSE, COSTA RICA
DATE: MAY 23, 1968
AIRCRAFT: 6-727-100, T1-LRC
OPERATOR: LACSA
PILOT NO: 92*

RECORDER W/M: FAIRCHILD 5424
RECORDER S/N: 1003
IDENT. NO. SPECIAL
REPORT NO. 66-25

4

Fotografías

1

COMPARTIMENTO TRASERO:

Aspecto general del
 compartimento trasero de
 carga. Observar cajas y
 etiquetas para plátanos como
 ropa, juguetes, etc.



2

COMPARTIMENTO TRASERO:

Otro aspecto de lo que quedó
 del compartimento trasero de
 carga.



3

COMPARTIMIENTO TRASERO:

Otro aspecto del contenido del compartimiento trasero de carga.



4


COMPARTIMIENTO TRASERO:

(Detalle de la foto #3)
Observar rollos de etiquetas entre ropa, zapatos y objetos varios.



5

COMPARTIMENTO TRASERO.

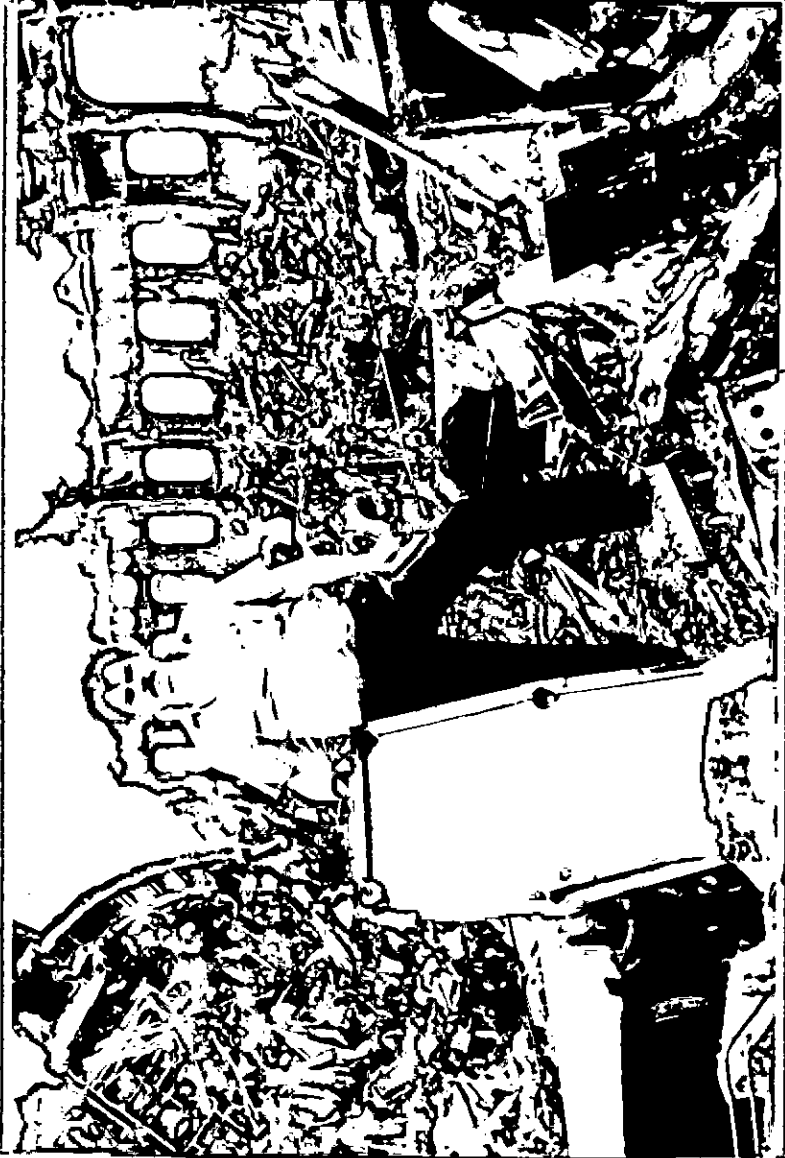

Diversidad de craga en el
área del
trasero.

6

COMPARTIMENTO DELANTERO

Vista frontal del área del compartimento delantero de carga (y parte trasera del comparti) y la parte trasera del compartimento electrónico.



7

COMPARTIMENTO DELANTERO

Parte superior del compartimento delantero de carga de arriba para abajo. se ven estructuras de los asientos y luego cables de control después rollos de etiquetas.



UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
WASHINGTON, D. C. 20540

✓

FOR INFORMATION OF THE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
WASHINGTON, D. C. 20540

10

COMPARTIMENTO DELANTERO

Vista lateral de la carga. En la parte delantera del compartimento delantero, se observan los tres pisos de cajas.



11



COMPARTIMENTO DELANTERO

(Detalle de la foto # 10)



156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

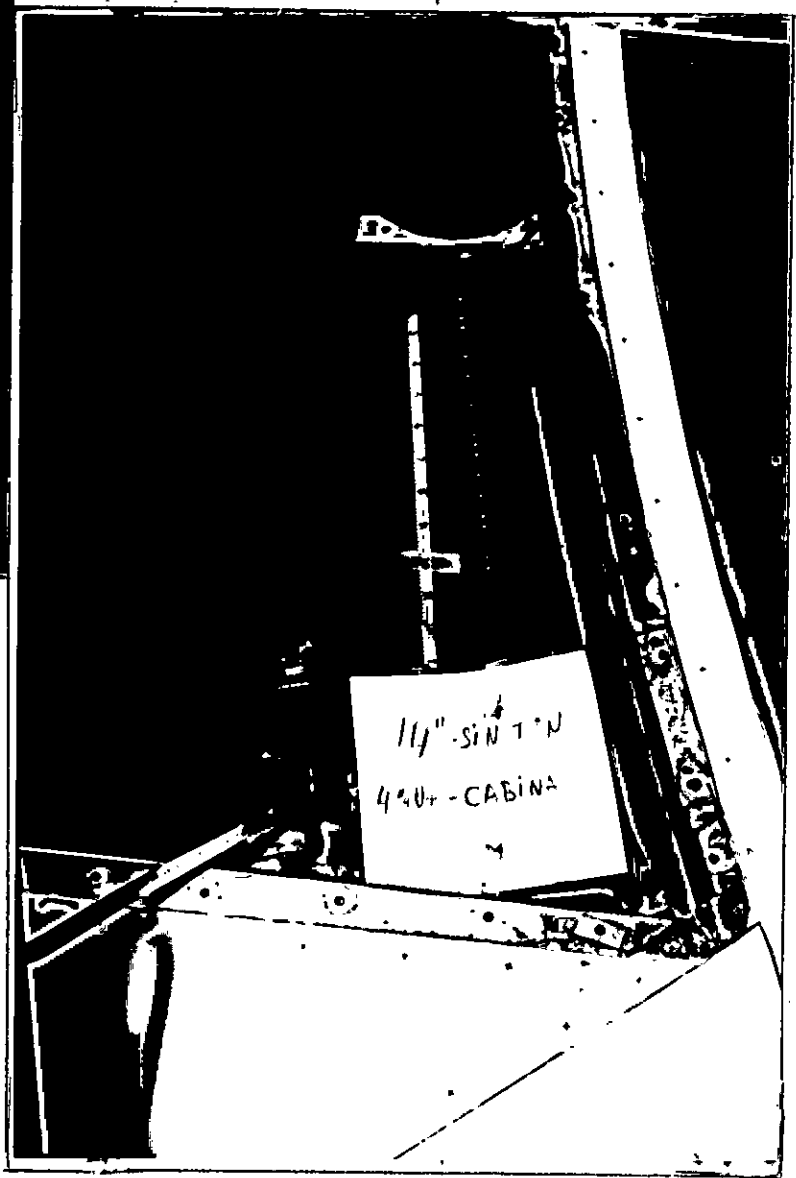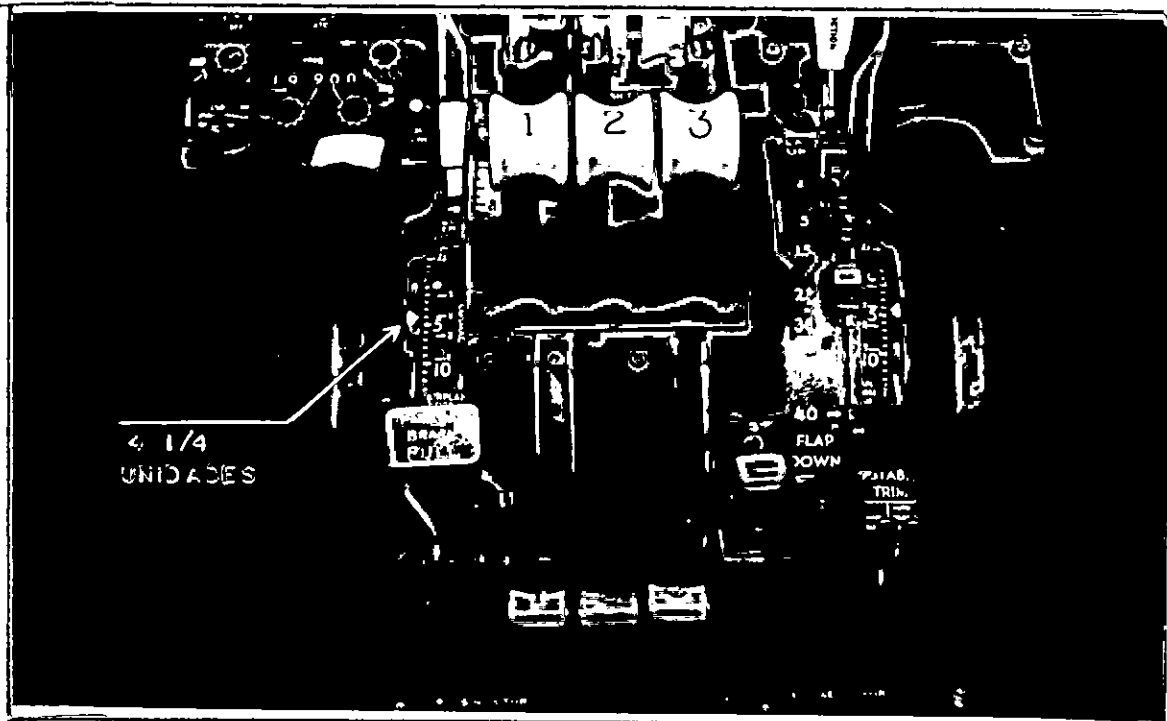


14

PRUEBAS :

15

Estas medidas que aquí se presen tan concuerdan con las que se tomaron con el avión accidentado.

Para 4 1/4 unidades en el estabilizador en cabina de pilotos, correspondió a 14" de carrera de sinfin del estabilizador.

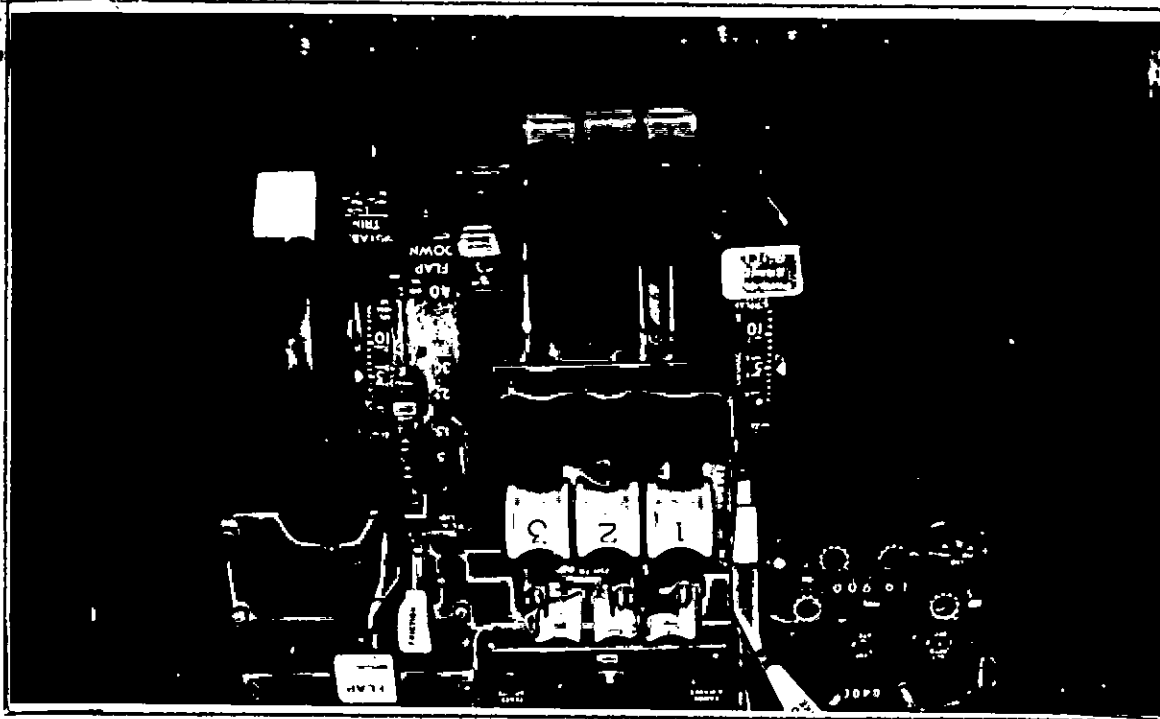

16

PRUEBAS :

Estas medidas que aquí se presentan concuerdan con las que se tomaron con el avión accidentado.

Para 5 unidades en el estabilizador en cabina de pilotos corresponde a 12" 3/4 de carrera de sin fin del estabilizador.

17

COMISION ESPECIAL
INVESTIGACION ACCIDENTE
AERONAVE

TI-LRC


BOEING 727

PAGINA

44

TABLERO ANUNCIADOR:


Tablero anunciador de fallas
 electricas pared lateral del
 P-3, Indicador de upa, gases
 de escape o amperímetro
 interruptor de control de la
 UPA indica que está en
 cortado.

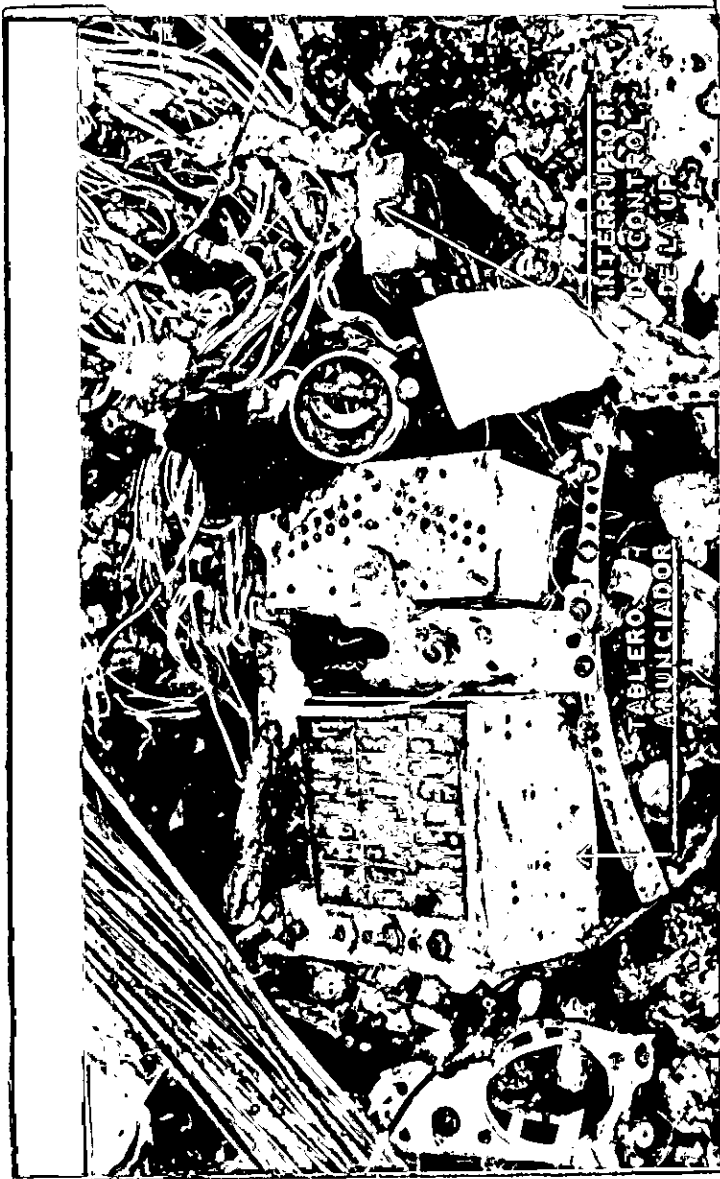

45

INDICADOR PANEL P-3


Un indicador del panel del P-3
 Este panel fue destruido en un
 93% de su totalidad por fuego.
 Esto que se indica es de lo
 poco que quedó.

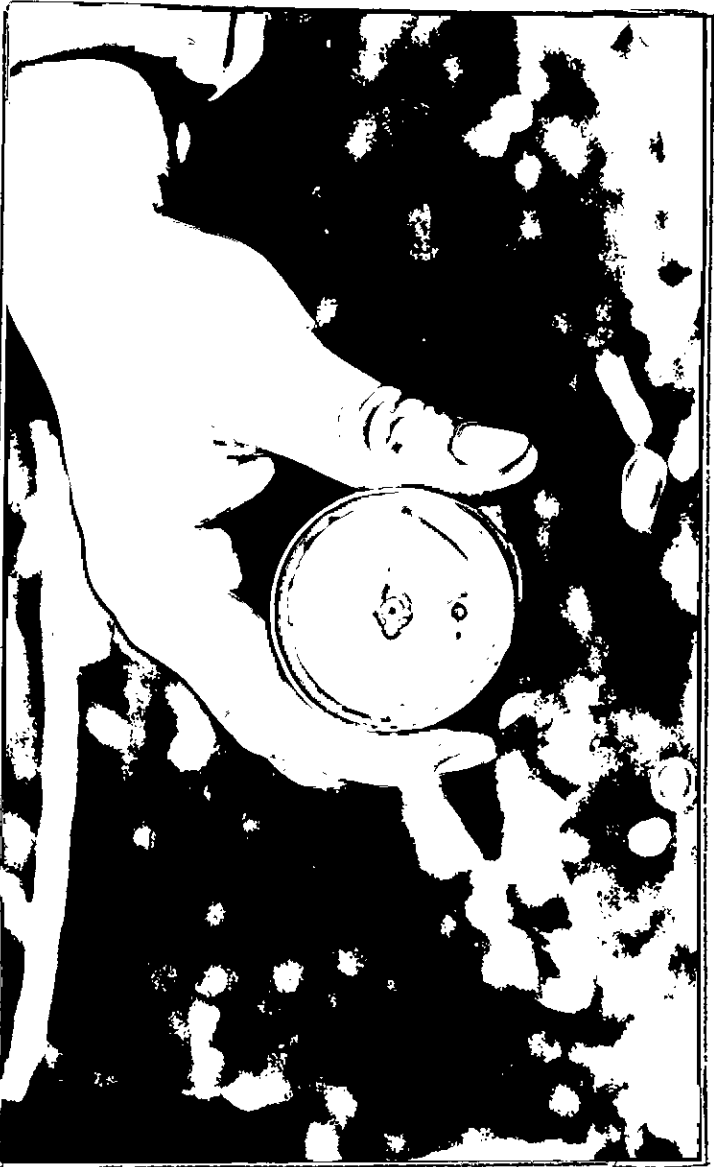

46

MANUAL

Este es uno de los manuales
 que se consumió por el fuego e
 indica que la revisión del
 mismo está al día.

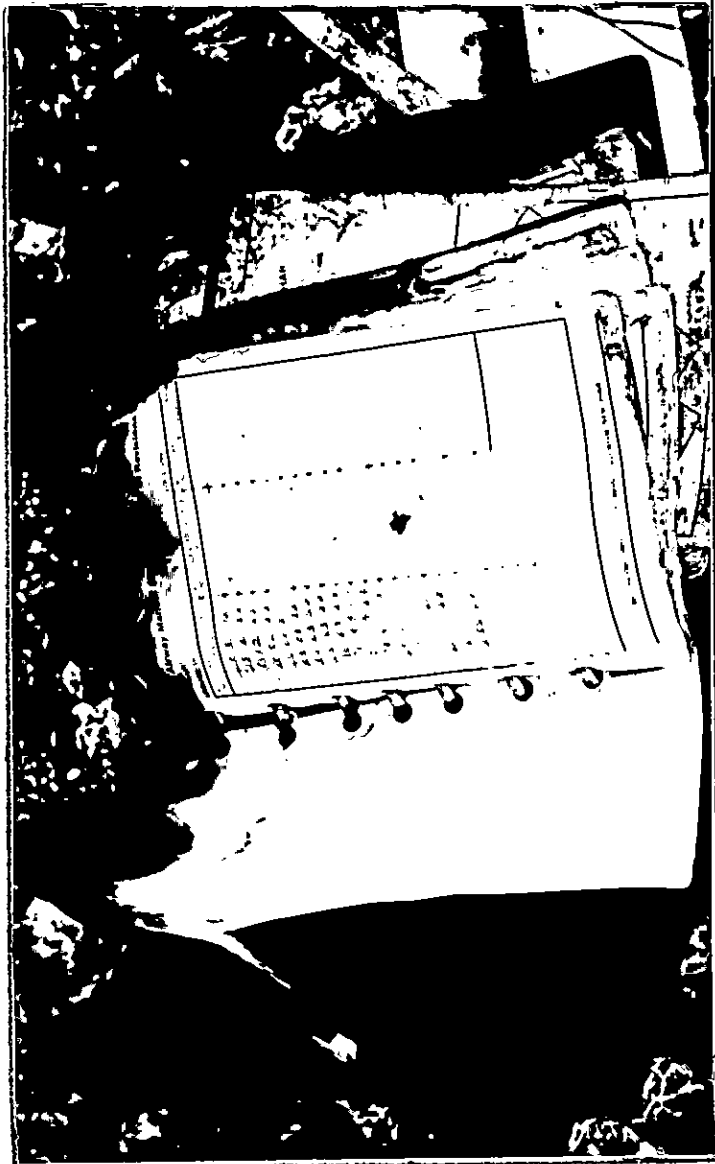

47

VALVULA DE OXIGENO


Válvula de oxígeno para
 tripulación, se encontró
 abierta (Esta válvula se
 encuentra en la cabina de
 pilotos).



48

CABINA DE PILOTOS :

Esta es una palanca de las ventanillas corredizas de cabina de pilotos por las cuales los tripulantes evacuaron el avión.

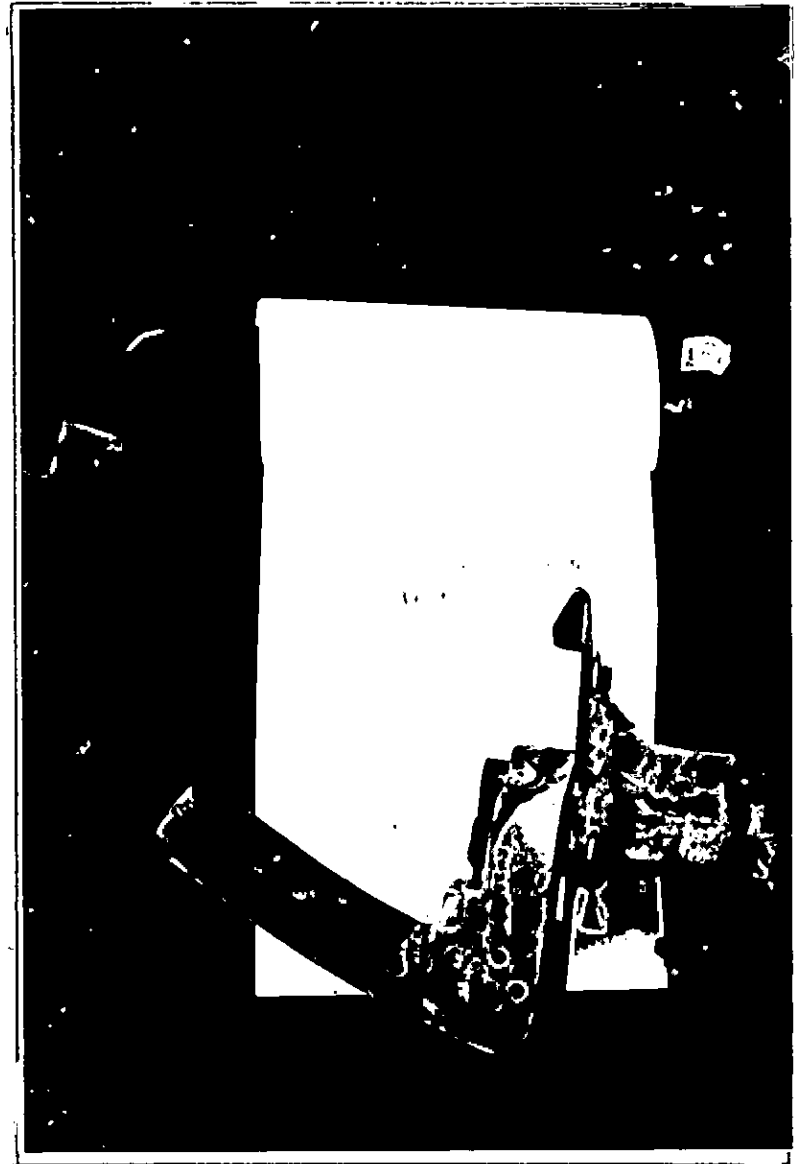

42-501

SECRETION ET SAISON
CANTON TOR CARBORANDES
CANTON DE PITON DE BOE 192
AUGMENTER COLLECTER DE
PAYS ET MUR BRANDES DE 192

28

ASIENTO PILOTO N. 3.

Detalle de las fotografias anteriores. Aspecto general.




29

TABLERO DE INSTRUMENTOS.

Tablero de instrumentos del P-1 Aspecto general (dañado por fuego).



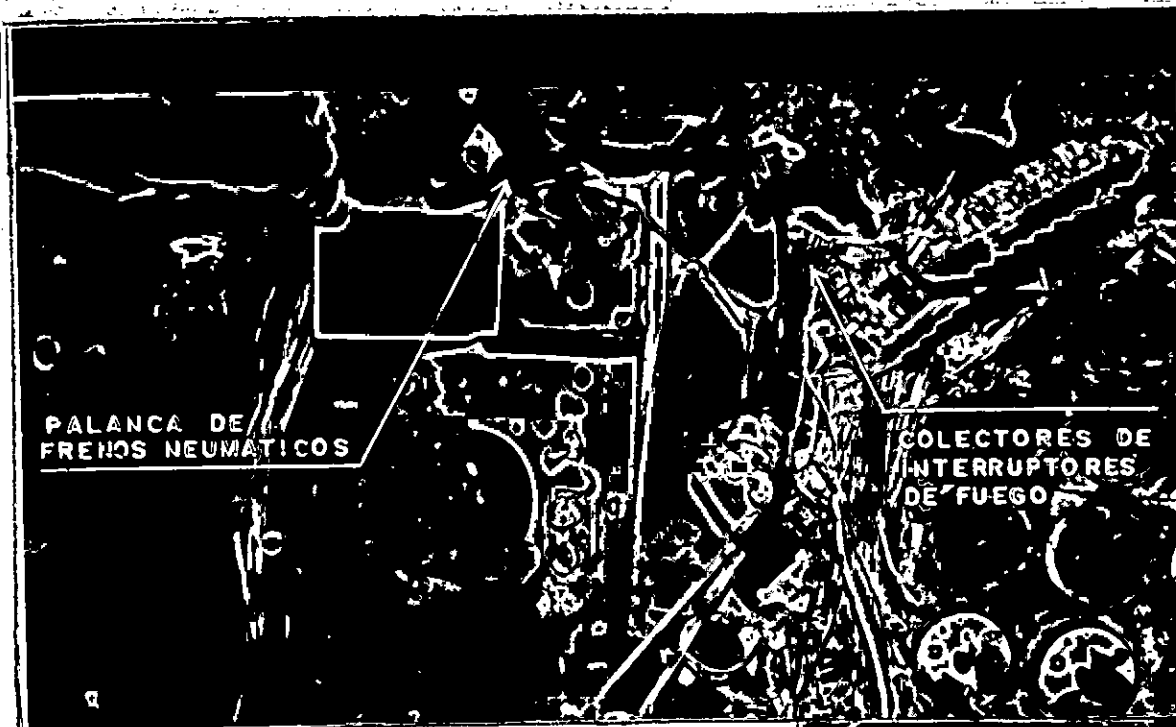

30

TABLERO DE INSTRUMENTOS

(Detalle de foto #29) Palanca de frenos neumáticos en posición de cortada y frenada con alambre.

31

TABLEROS

Aspecto general del tablero central parte del pedestal y tablero de instrumentos del P-2.



THESE ARE THE NAMES OF THE
PERSONS WHOSE NAMES ARE ON
THE LIST OF THE NAMES OF THE
PERSONS WHOSE NAMES ARE ON

THESE ARE THE NAMES OF THE
PERSONS WHOSE NAMES ARE ON
THE LIST OF THE NAMES OF THE
PERSONS WHOSE NAMES ARE ON

36

TABLERO SUPERIOR

Aspecto general del tablero superior. La pluma indica la guarda e interruptor de las luces de salida de emergencia.



37

TABLERO SUPERIOR

(Detalle de la foto #36). La pluma señala que aparentemente el interruptor de las luces de emergencia está puesto.



1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th Dec 1864. It contains a report on the progress of the work done during the year, and a list of the names of the persons who have been appointed to various offices.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to various offices, and the names of the persons who have been re-elected to the same offices.

34

TABLERO SUPERIOR :

Parte del tablero superior y la pluma señala parte de la guarda del interruptor principal del sistema antiderrapante (La foto indica que éste se encuentra puesto).



TABLERO
ANTIDERRAPANTE

35

TABLERO SUPERIOR :

Otro ángulo en la que se ven las guardas y los interruptores del sistema antiderrapante (ver foto anterior).



TABLERO
SISTEMA
ANTI DERRAPAN.

1942

the above mentioned
is hereby notified
that the same
has been approved
and is hereby
published for
general information
of all concerned
parties.

1942


1942



32

TABLERO DE INSTRUMENTOS P-1

Tablero de instrumentos del P-1 (Estas fotos fueron tomadas después de haber removido los instrumentos y haber limpiado para encontrar más vestigios).
 Ver pedal derecho (opc) hacia adelante y fuente de estática en su guarda.

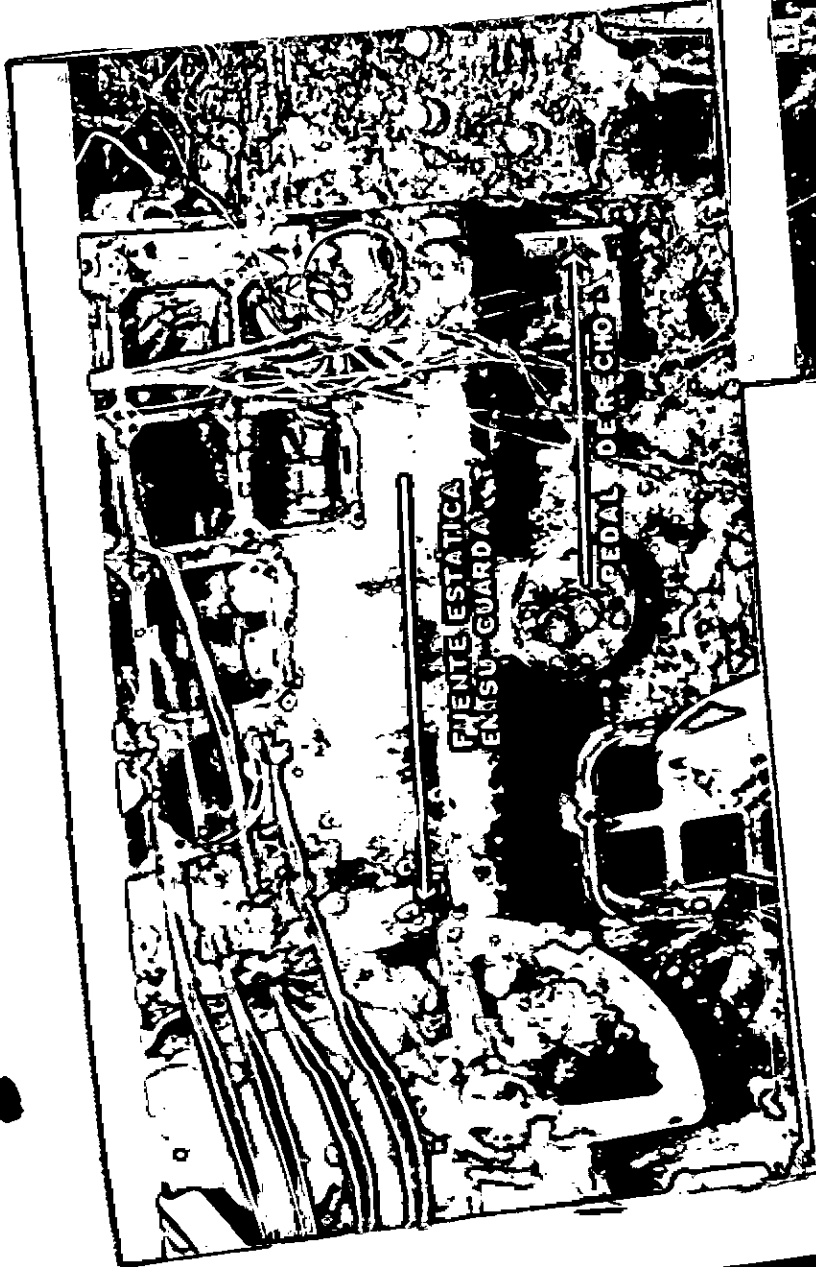

33

TABLERO DE INSTRUMENTOS P-1


Tablero de instrumentos del P-1 (favor de observar lo mismo de la foto anterior).



26

VENTANILLAS CORREDIZAS.


Aquí se aprecian parte de las
ventanillas corredizas por
donde evacuaron los
tripulantes (fotos tomadas
después de limpiar para buscar
más vestigios).

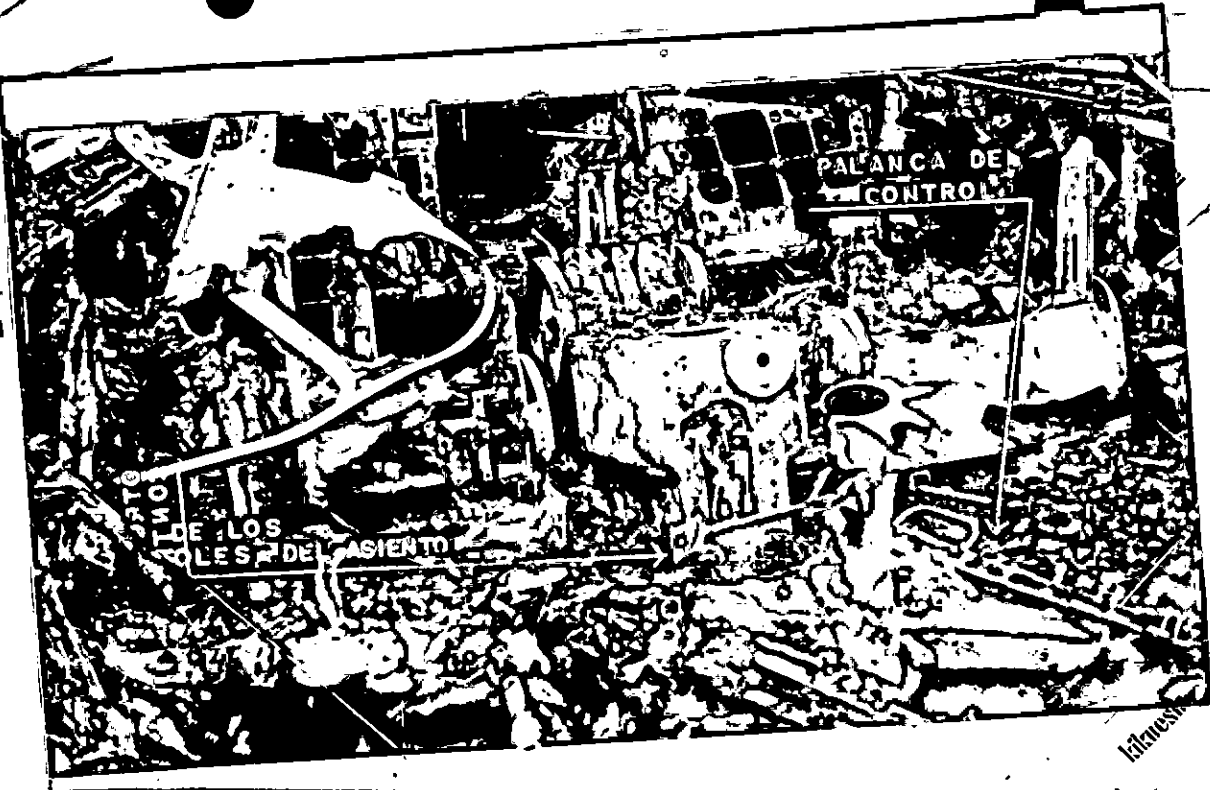

27

ASIENTO PILOTO N. 3

Aquí se aprecia la posición
correcta del asiento del P-3
durante la fase del despegue.

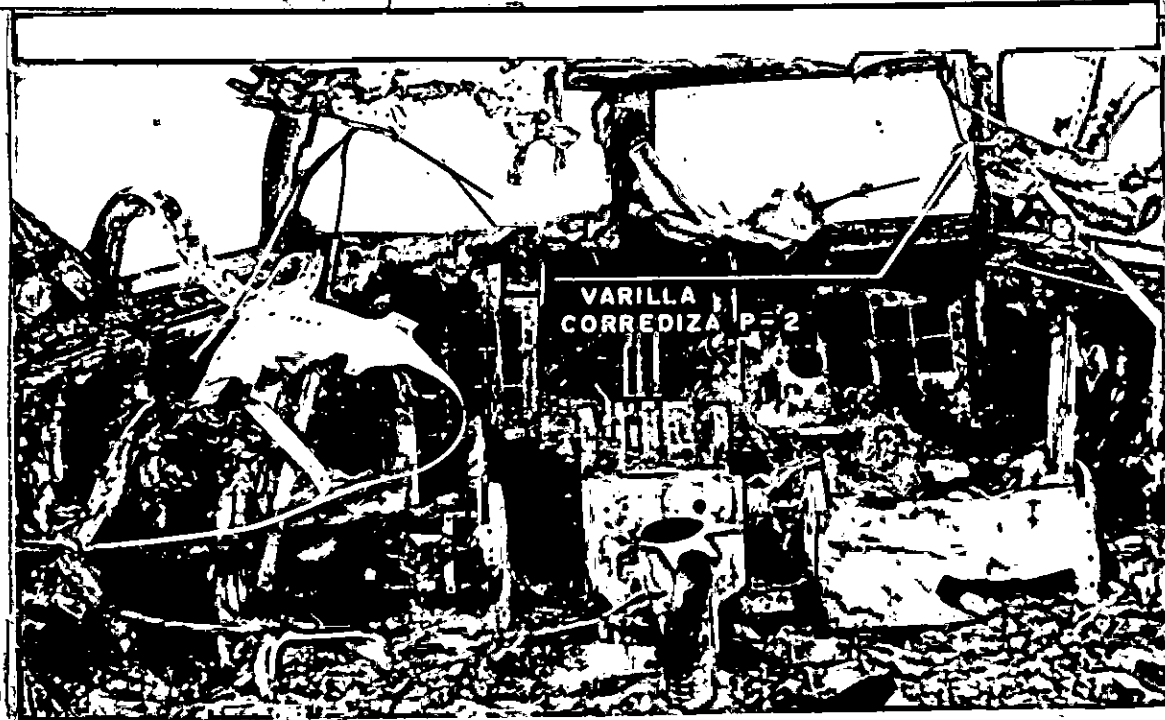

38

PEDESTAL DE CONTROLES:

Pedestal de controles:
(Aspecto General)

Se observa: Las tres palancas de arranque arriba. Palancas de aceleradores la #3 más adelante que la uno y dos. Nota: la posición de estas palancas para este tipo de accidente es mejor no tomarlas en cuenta, ya que se pueden mover ésta por un sin número de razones y además éstas no cuentan con muesca alguna que las atore.

La pluma amarilla señala la posición de la palanca de los frenos de velocidad, ésta se encuentra hasta adelante.



39

PEDESTAL DE CONTROLES.


Este es otro ángulo del pedestal de controles con referencia a la fotografía #38.



40

PEDESTAL DE CONTROLES.

(Detalle foto #39)
 Distancia del rango del estabilizador.

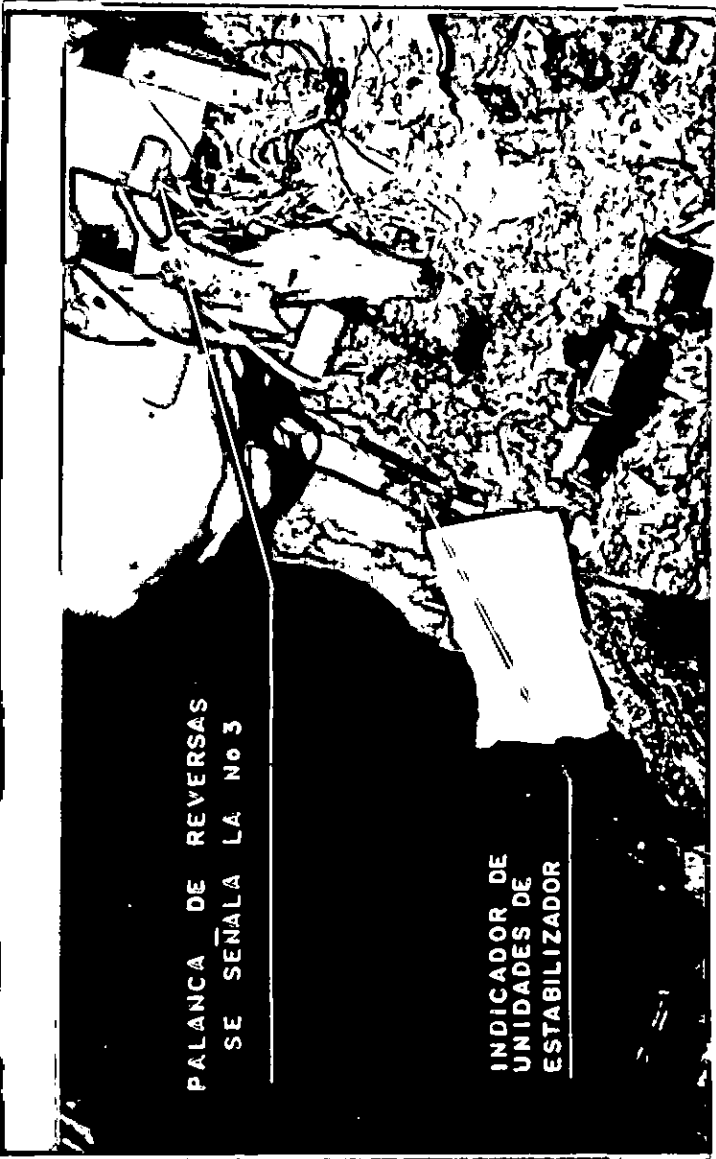



41

PEDESTAL DE CONTROLES

42


Estas fotografias se tomaron una vez que se limpio el pedestal para encontrar más vestigios. Observar: Estabilizador en 4 1/2 aproximadamente; Interruptores del Estabilizador para su corte en posición normal, platos del Estabilizador manual, golpeados.

45-80

CS - F

THE NATIONAL ARCHIVES
COLLECTS AND PRESERVES
RECORDS OF THE FEDERAL GOVERNMENT
AND OF THE STATES AND TERRITORIES
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE NAVY
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE AIR FORCE
AND OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE COAST AND GEODYSY


43

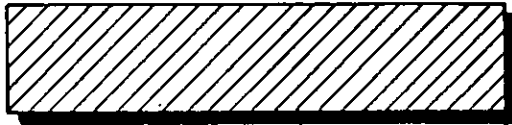

(Detalle de la foto #42)

Pedestal central:


- compensador de timón en neutral.
- compensador de alerón en neutral.
- interruptores de VHF'S coinciden el #1 y el #2 en la misma posición.

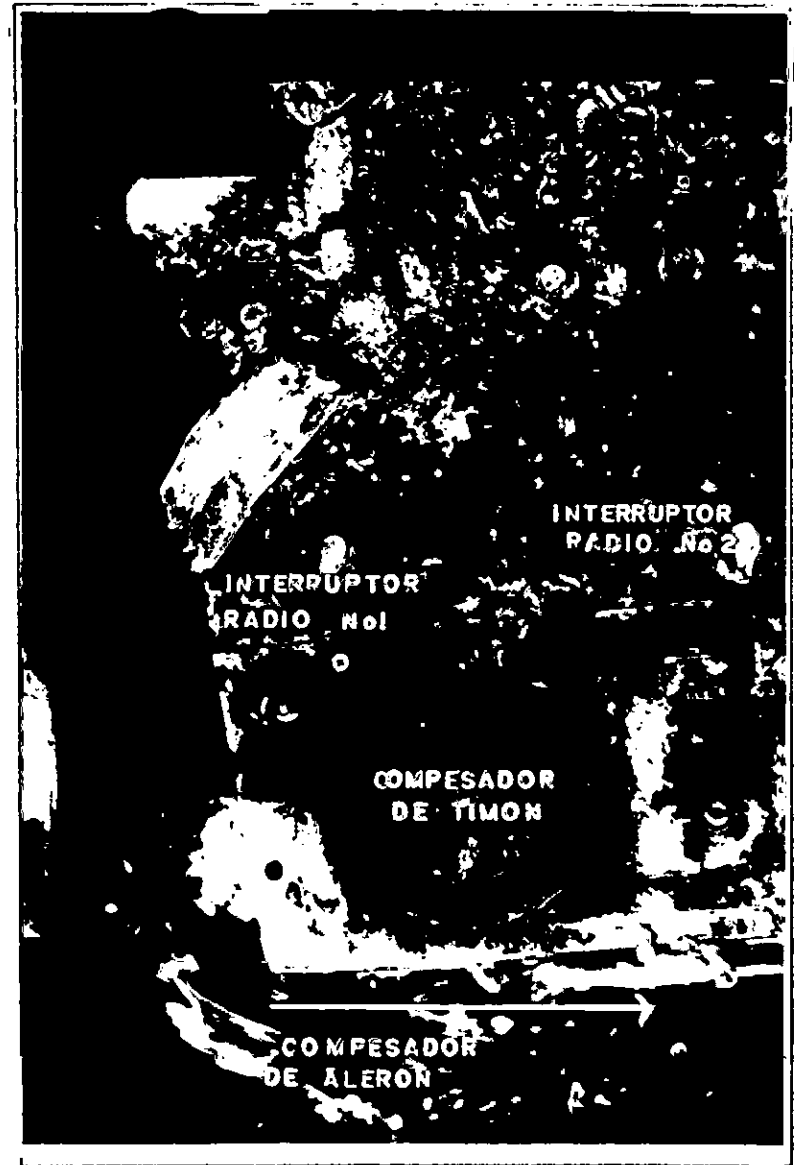

24

CABINA DE PILOTOS :


Aspecto general de la cabina de pilotos dañada principalmente por fuego. (Esta foto se etiqueta con leyendas para no llenar de etiquetas las siguientes fotografías).

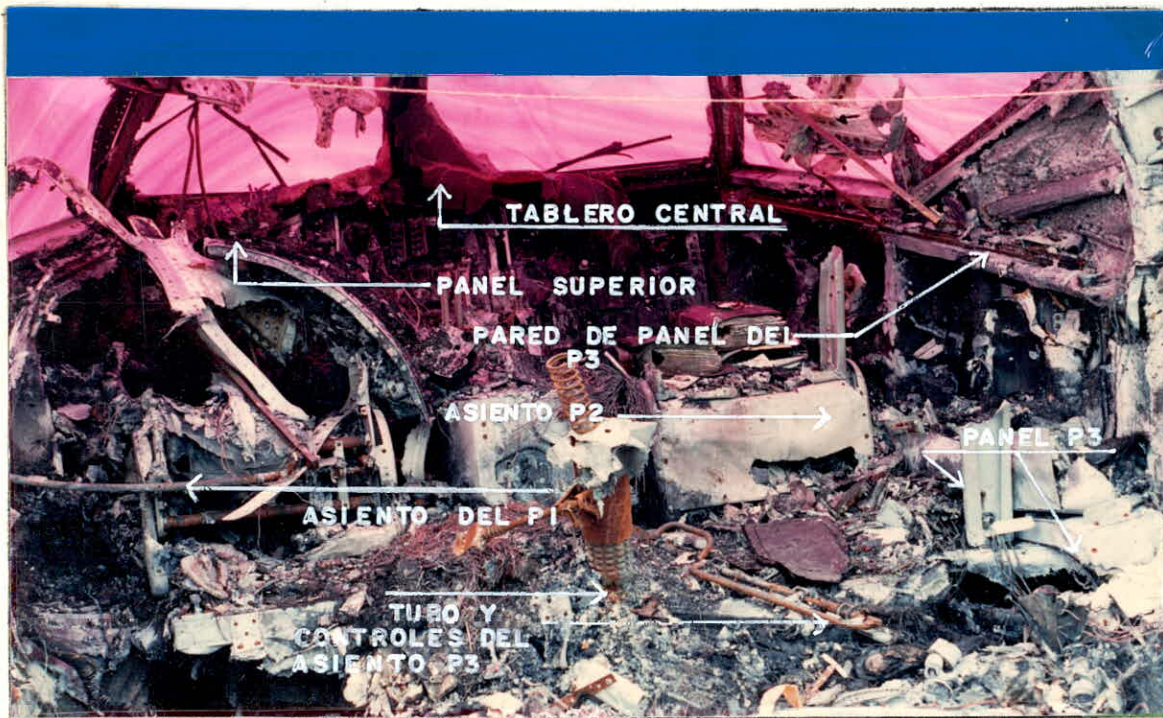

25

CABINA DE PILOTOS :

Otro ángulo de la cabina de pilotos.

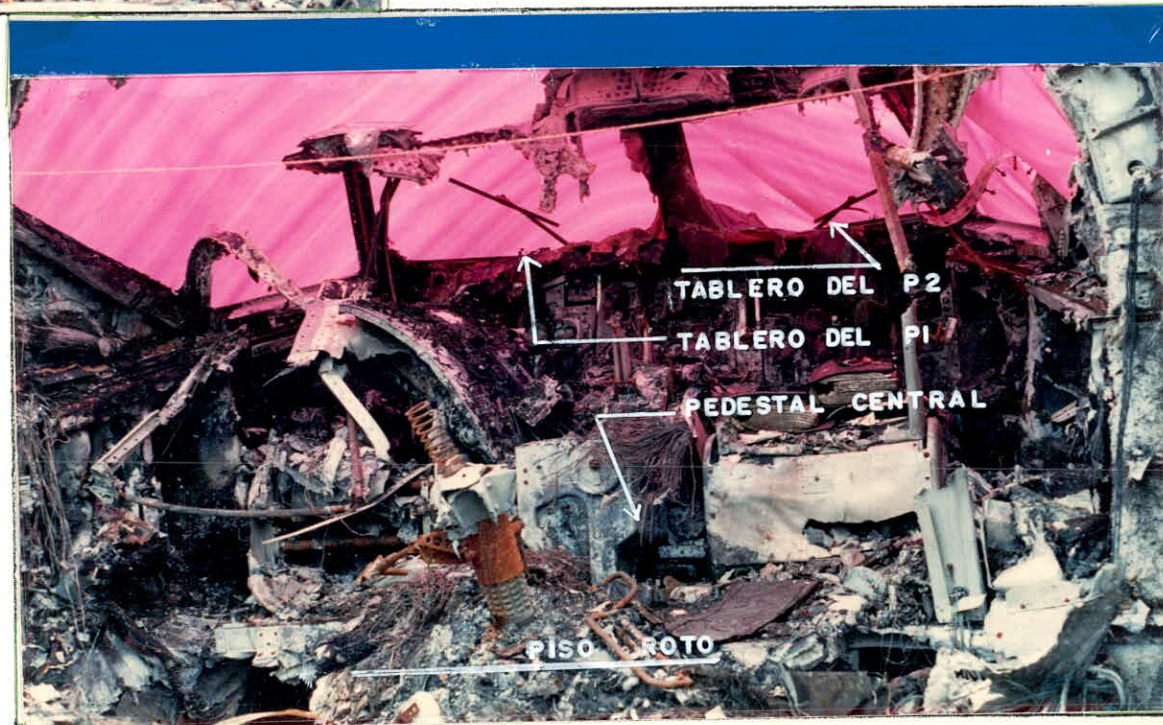

PROCEEDINGS
OF THE
CONFERENCE
ON THE
TECHNIQUES
OF
TEACHING
AND
LEARNING
IN
SCIENCE
AND
MATHEMATICS
HOLDEN
1962

CONFERENCE ON THE TECHNIQUES OF TEACHING AND LEARNING IN SCIENCE AND MATHEMATICS

direccion
general de
aviacion civil

dgac

14

SALIDA DELANTERA IZQUIER.


Lugar donde qued6 el tobog6n de la puerta delantera izquierda. (no oper6).



15

SALIDA DELANTERA IZQUIER.

Aquí se muestra el tobog6n plegado y quemado parcialmente perteneciente a la salida del lado derecho (no oper6). *La parte que se est6 sosteniendo con la mano derecha es el tramo que une al tobog6n con la banca del piso lo que posiblemente se quem6 en la puerta delantera antes de que se abriera la puerta por lo que se abriera la puerta por lo que INVESTIACION ACCIDENTE

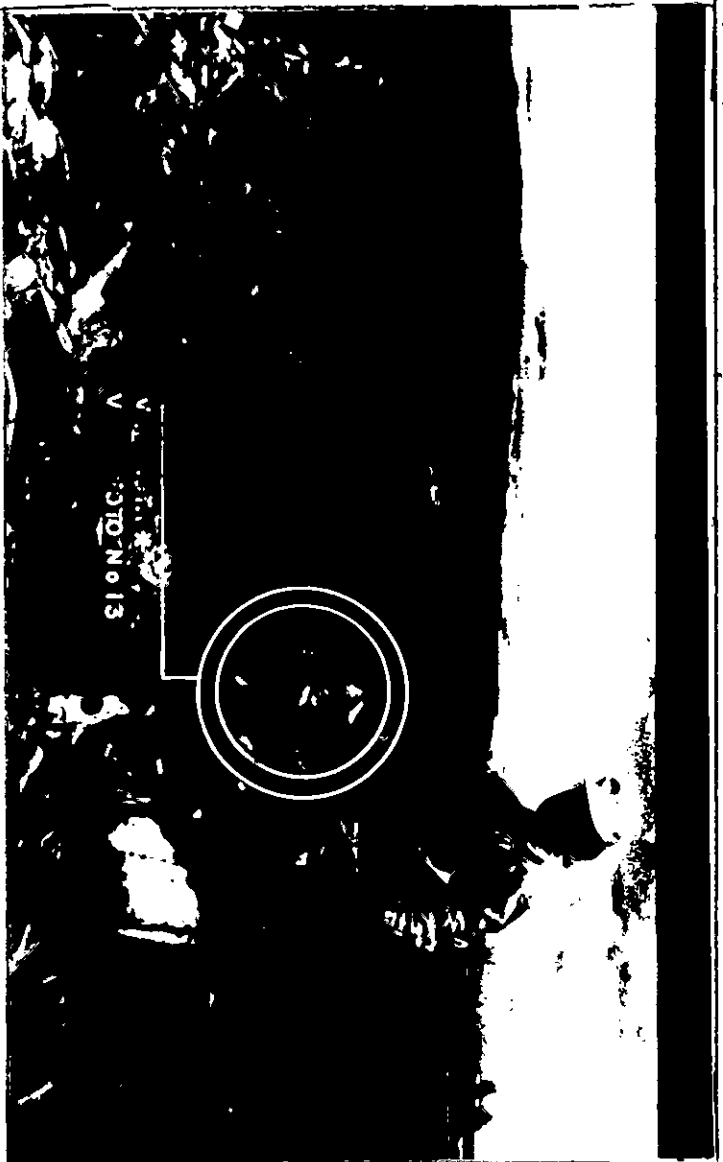

COMISION ESPECIAL
INVESTIACION ACCIDENTE
AERONAVE


T1-LPRC

BOEING 727

PAGINA



(16)

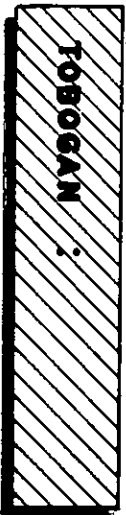

16. (Detalle de foto #17)
 Tobogán delantero izquierdo plegado y quemado parcialmente. El indicador de su tanque para inflado aparentemente marca lleno.

17. Aquí se ve el tobogán doblado al lado de su caja que va originalmente pegado a la puerta (delantero izquierdo)

(17)



direccion
 general de
 AVIACION CHIL

dgac - Chile

COMISION ESPECIAL
 INVESTIGACION ACCIDENTE
 AERONAVE

TI-LPRC

BOEING 727

PAGINA




18

FUSELAJE

19

(Detalle de fotografía #14).
Aquí se observan los efectos sobre el fuselaje aproximadamente en el mamparo que divide la cabina de pasajeros con la de pilotos debido a la explosión del extintor de agua y de hallon producido por las altas temperaturas.

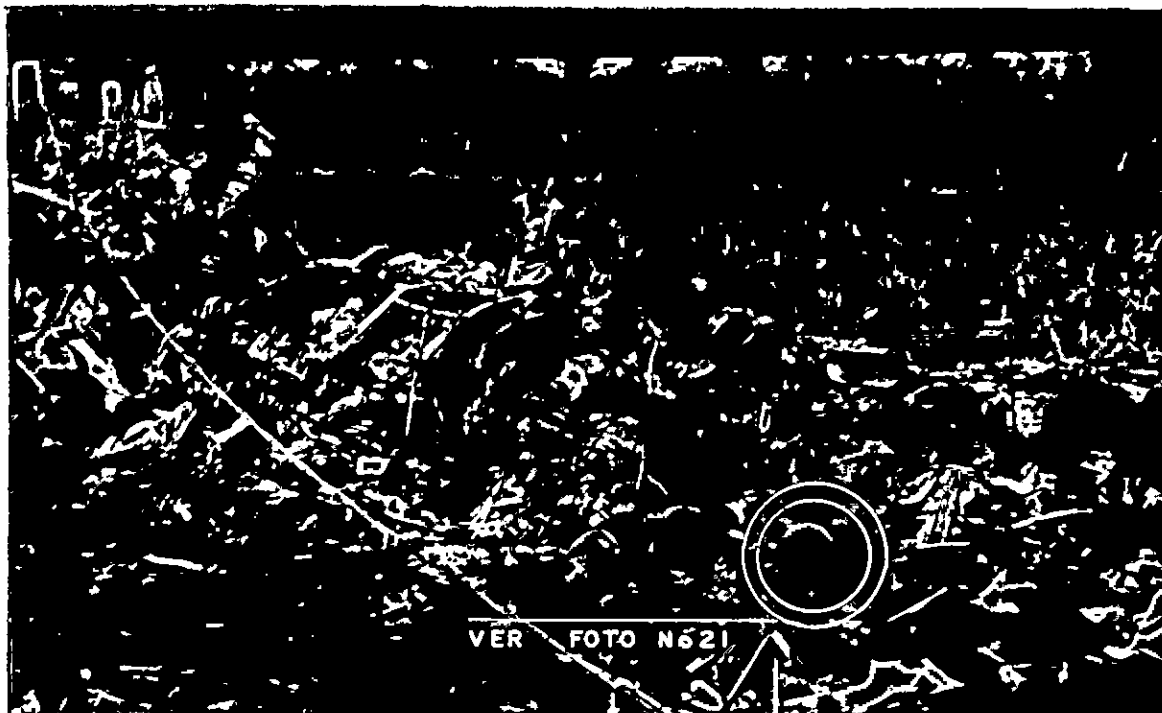

20

PARTE DELANTERA :


Aspecto general de la parte delantera del avión donde en primer plano se ven las botellas de oxígeno para pilotos y pasajeros, parte del compartimento electrónico y después la carga del compartimento delantero.

21

PARTE DELANTERA :

(Detalle de la fotografía #20)
Los tanques de oxígeno no explotaron.



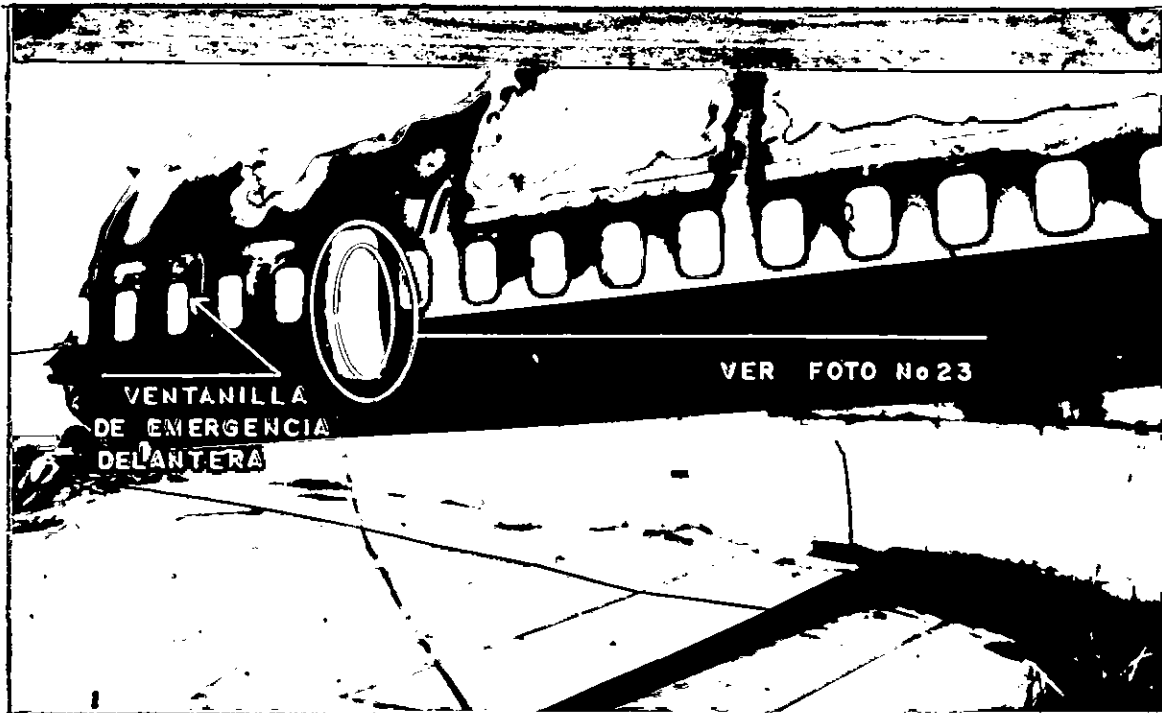

22

SALIDA DE EMERGENCIA :

Salida de Emergencia (ventana sobre el ala derecha). Como se puede ver solo se operó la ventanilla trasera. Esta fue operada por el Comandante que volaba como pasajero en ese vuelo.

23

SALIDA DE EMERGENCIA :

(Detalle de la foto #22).





12

SALIDA DELANTERA IZQUIER.

(Detalle de la fotografia #10)
Esto es lo que queda del Marco
de la puerta delantera
izquierda vista desde arriba
del avión.

13

SALIDA DELANTERA IZQUIER.

(Detalle de la fotografia #12)
Aquí se ve en primer plano el
azul de la alfombra del piso
de la cabina de pasajeros y
luego la barra del tobogán
correctamente engarzada y
después parte del marco
inferior de la puerta.



DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C. 20250
OFFICE OF THE SECRETARY
ATTENTION: ASSISTANT SECRETARY
FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
(Room 3030)

(S. 1111) (S. 1111)
IS ONLY BEING IN THE
CASE OF THE PRODUCTION OF
YIELD TO BE MADE IN THE
SUPPORT OF THE PRODUCTION
YIELD TO BE MADE IN THE
SUPPORT OF THE PRODUCTION
YIELD TO BE MADE IN THE
SUPPORT OF THE PRODUCTION


direccion
general de
aviacion civil

DDAG

8

DAÑOS POR IMPACTOS

Detalle de la fotografía #6.
Tambor de protección de una de
las grabadoras de vuelo.

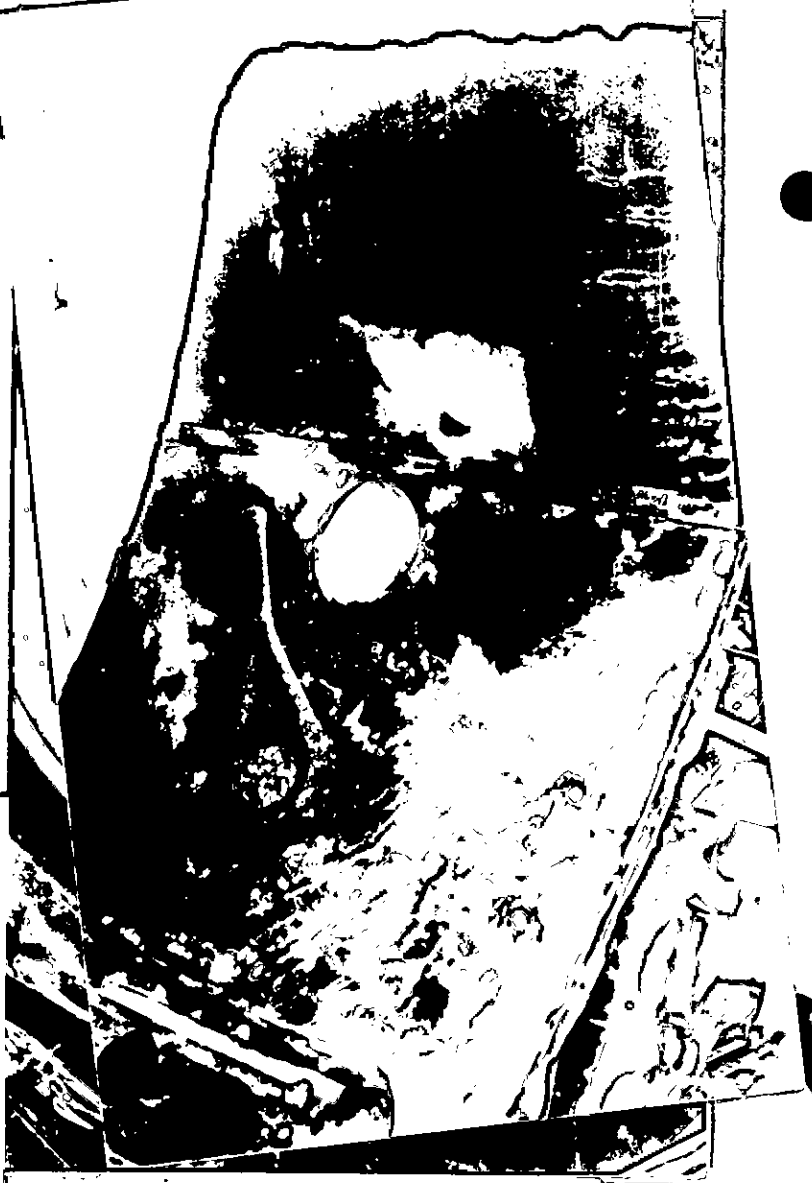

9

DAÑOS POR IMPACTO

Detalle de la fotografía #6.
Condición general del área y
de las botellas de freon. La
de la izquierda marca vacía
como aparentemente también la
derecha.



MEDIDOR
DE BOTELLA

COMISION ESPECIAL
INVESTIGACION ACCIDENTE
AERONAVE

T1-LPRC

BOEING 737

PAGINA

①

FACTUAL REPORT OF INVESTIGATION OF
ENGINES INSTALLED ON B727-100 A/C T1-LRC.
ACCIDENT - MAY 23, 1988. - LACSA.

- Preliminary -

SUMMARY

EVIDENCE SHOWS THAT ALL THREE ENGINES
INSTALLED ON THE AIRCRAFT AT THE
TIME OF THE ACCIDENT, CONTINUED
TO OPERATE AFTER THE AIRCRAFT CAME
TO FINAL REST.

II PRIOR HISTORY.

- A THERE WERE NO REPORTS OF ENGINE MALFUNCTION
AT ANY TIME DURING THE INCIDENT
- B THE NUMBER 1 ENGINE E.P.R. INDICATOR WAS
REPORTED TO BE INOPERATIVE.
- C MAINTENANCE RECORDS, REVIEWED BY CARLOS ALVAREZ
OF DGAC REVEALED NO SIGNIFICANT DISCREPANCIES
OR CARRY OVER ITEMS ON THE ENGINES.
- D TIME AND CYCLE LIFE RECORDS FOR THE
ENGINES, SUPPLIED BY LACSA, AND ENCLOSED,
SHOW COMPLIANCE WITH PUBLISHED LIMITS.

ANALIZANDO EL PROCEDIMIENTO EN LA REUNION CELEBRADA EL DIA 25 DEL CORRIENTE, POR ESTE MEDIO ME PERMITO HACER ALGUNAS OBSERVACIONES DE INTERES PARA UN FIEL DESARROLLO DE LO PROGRAMADO:

1. ADEMAS DE NOMBRAR UN RESPONSABLE PARA INVESTIGAR CADA PUNTO POR SEPARADO, CREO CONVENIENTE PONER UNA FECHA APROXIMADA DE LO QUE LAS SUB-COMISIONES NECESITAN PARA TERMINAR LAS INVESTIGACIONES, LA IDEA DE HACERLO DE ESTA MANERA, ES PARA QUE NO SE REPITA LO QUE SUCEDIO EL PRIMER DIA DE TRABAJO, EN QUE ALGUNOS MIEMBROS DE LAS SUB-COMISIONES SE DEDICARON A OTRAS LABORES NO ASIGNADAS.
2. EL EXITO DE UNA INVESTIGACION DESPUES DE UN INCIDENTE, DEPENDE DE LA RESPONSABILIDAD, ENTUSIASMO Y HONRADEZ DE LA COMISION Y SUB-COMISIONES. OTRO PUNTO IMPORTANTE ES EVITAR AL MAXIMO DE HACER COMENTARIOS INDIVIDUALES DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE TRABAJO, YA QUE CADA FALLA DEBE DE SER DISCUTIDA Y ANALIZADA POR LA COMISION PARA EL INFORME FINAL.
3. PARA DAR UNA BUENA IMAGEN DE LOS PLANES DE TRABAJO, ES NECESARIO QUE LAS REUNIONES COMIENCEN A LA HORA FIJADA.

Artículos Aconsejables:

1. En el panel de los actuadores de los frenos aerodinámicos del freno de velocidad revisar la longitud del pistón en el ala derecha. (Checked OK.)
2. El cable de control que corre hasta la parte superior de la cola.
3. Cantidad del tanque hidráulico.
4. Tornillos del actuador del flap para determinar posición izquierda. (Checked OK.)
5. Revisar tornillo del actuador de la posición del estabilizador.
6. Transductores del anti-deslizante.
7. Revisar frenos.
8. Se encontró porción de llanta sobre la pista y dónde.
9. Resultados de muestra de aceite y combustible.
10. Destrucción física de todas las partes luego de finalizada la investigación.
11. Revisar el tren de aterrizaje izquierdo y dispositivos de sujeción en el pozo del tren izquierdo.
12. Remover motores.



24 de mayo de 1988

Señor
Rodrigo Cuesta
Gerente COCESNA
S. O.

Estimado señor:

Como es de su conocimiento al ser las 5:15 p.m del día de ayer, ocurrió un accidente a la aeronave TI-LRC de la Compañía LACSA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.


La aeronave al sufrir el percance dañó el sistema ILS, quedando el mismo fuera de servicio, por lo cual le ruego girar las instrucciones del caso a fin de que se proceda a sellar dicho Sistema y recoger las piezas que han sido dispersadas por el accidente de dicho equipo, con el fin de que la empresa aseguradora de dicho avión realice la investigación que le corresponde y así pueda determinar el pago del mencionado equipo.

Sin otro particular, suscribo atentamente,

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Original firmado:
Rodolfo Monge Pacheco

Rodolfo Monge Pacheco
Subdirector General

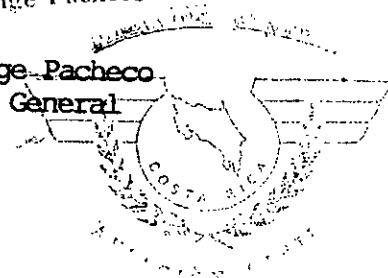

CC: Sr. Carlos Víquez J., Director General
CC: Archivos.-

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
SAN JOSE, COSTA RICA



SERVICIOS INFORMACION AERONAUTICA
A. I. S.

FF MHTCYNX MROCZTZX MRPVZTZX
232330 MROCYNX

A058 NOTAMN

- A) MROC
- B) CON EFECTO INMEDIATO
- C) HASTA NUEVO AVISO
- E) AERODROMO CERRADO A TODO TIPO DE OPERACIONES

GG MRPVZTZX
232345 MROCYOYX

A059 NOTAMN

- A) MROC
- B) CON EFECTO INMEDIATO
- C) HASTA NUEVO AVISO
- E) ILS PISTA 07 FUERA DE SERVICIO

GG MRSJYAYX MRPVZTZX
240350 MROCYNX

A060 NOTAMC A058

- A) MROC
- B) CON EFECTO A PARTIR DE 8805241130
- E) AERODROMO EN OPERACION NORMAL

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
SAN JOSE, COSTA RICA



SERVICIO INFORMACION AERONAUTICA
A. I. S.

GG MRSJYAYX MRPVZTZX
240420 MROCYNXX

A061 NOTAMN

- A) MROC
- B) CON EFECTO INMEDIATO
- C) HASTA NUEVO AVISO
- E) LUCES DE DESTELLOS EN ORDEN CONSECUTIVO PISTA 25
FUERA DE SERVICIO.

GG MRSJYAYX MRPVZTZX
240800 MROCYNXX

A062 NOTAMN

- A) MROC
- B) CON EFECTO A PARTIR DE 8805241200 UTC
- C) HASTA NUEVO AVISO
- D) DIARIAMENTE ENTRE LAS 1200 Y LAS 2230
- E) SE RECOMIENDA PRECAUCION POR PERSONAL Y MAQUINARIA
LABORANDO EN UMBRAL DE LA PISTA 25.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
SAN JOSE, COSTA RICA



SERVICIOS INFORMACION AERONAUTICA
A. I. S.

GG MRSJYAYX MRPVZTZX
241555 MROCNYX

A063 NOTAMR A059

- A) MROC
- B) CON EFECTO INMEDIATO
- C) HASTA NUEVO AVISO
- E) LOCALIZADOR ILS PISTA 07, FUERA DE SERVICIO.

Sr Rodolfo Monje

HRA030 242215DM

FF MRSJYAYX

242002 KRWAYLYX

ATTN/ MR. CARLOS VIQUEZ - DGAC - SAN JOSE/COSTA RICA
REF/ ACFT ACCID/ LACSA/ FLT 628/ B727/ SAN JOSE/COSTA RICA
MSG. REC NOTIFICATION OF ACCID THRU U.S. EMBASSY AND YR
REQUEST FOR U.S. PARTICIPATION IN INVESTG IN ACCORDANCE WITH
ICAO ANNEX 13. NTSB APPOINTS MR. STEVE CORRIE AS U.S. ACCRED
REP WHO WILL NOT TRAVEL BUT WILL COORDINATE U.S. ASSISTANCE.
MR. DON ELAM OF FAA WILL BE THE U.S. GOVT ADVISOR ON-SCENE TO
ASSIST YOU AND HE WILL HAVE TECH REPS MR. BILL GEISEY OF BOEING
AND MTCZC
ZCZC NHA026 2210JJG
GG MHTGYMY

. ELAM PLANS TO ARR IN SAN JOSE AT 1913 ON EAL
TOMORROW - 25 MAY 1988. THE NTSB OFFERS ITS LAB FACILITIES
FOR FLT RECORDER READOUTS AND METALLURGY WORK THAT YOU MAY
DESIRE. PLS REPLY. BEST REGARDS.
STEVE CORRIE - NTSB - FAA WASHDC - TLX 892562

OGRAFICA COSTARRICENSE, S. A.

CARRICENSE, S. A.

RADIOGR

NNNN
FF MR5JYAYX
242002 KRWAYLYX

NQZC HRA030 242215DM

D. Carlos Viquez

ATTN/ MR. CARLOS VIQUEZ - DGAC - SAN JOSE/COSTA RICA
REF/ ACFT ACCID/ LACSA/ FLT 628/ B727/ SAN JOSE/COSTA RICA
MSG. REC NOTIFICATION OF ACCID THRU U.S. EMBASSY AND YR
REQUEST FOR U.S. PARTICIPATION IN INVESTG IN ACCORDANCE WITH
ICAO ANNEX 13. NTSB APPOINTS MR. STEVE CORRIE AS U.S. ACCRED
REP WHO WILL NOT TRAVEL BUT WILL COORDINATE U.S. ASSISTANCE.
MR. DON ELAM OF FAA WILL BE THE U.S. GOVT ADVISOR ON-SCENE TO
ASSIST YOU AND HE WILL HAVE TECH REPS MR. BILL GEISEY OF BOEING
AND MR. RICH MEUSNER OF PRATT AND WHITNEY AS HIS MANUF
ADVISORS. MR. ELAM PLANS TO ARR IN SAN JOSE AT 1913 ON EAL
TOMORROW - 25 MAY 1988. THE NTSB OFFERS ITS LAB FACILITIES
FOR FLT RECORDER READOUTS AND METALLURGY WORK THAT YOU MAY
DESIRE. PLS REPLY. BEST REGARDS.
STEVE CORRIE - NTSB - FAA WASHDC - TLX 892562

*Rodolfo: Su conveniencia
to y lo que corresponda.
25/5/88*

24-5-88

NNNN
GG MZBZNYX MHTGNYX KDZZNAZG KLAXKALO KCOSXHJP KSFOPALD KCHIUALN
242209 KDZZNAXX
(A0197/88 NOTAMC A0196/88 A) KZMA)

NQCC ZCZC VZH525 242218

NNNN

RADI
AFICA COSTARRICENSE, S.A.

AFICA COSTARRICENSE, S.A.
RAI



Handwritten marks in the top right corner, possibly initials or a date.

See comment

21



detectar mucho antes del momento en que se tomó la decisión.

9-Que para atender la emergencia no se observó in control central de mando, Nadie sabía que hacer. Estaban todas las autoridades (hasta ministros), pero nadie mandaba a nadie. Cada grupo de autoridad separados, sin nadie que los guiara.

10-Que para colmo de males, los únicos bomberos capacitados para atender y dirigir una operación de esa, se encontraban fuera del país. Sin embargo, la estación estaba a cargo de un bombero común de San José, que no sabía que hacer y que por eso duraron tanto en llegar al lugar. FINALMENTE, QUE EL ASUSTADO BOMBERO NO ENCONTRABA LAS LLAVES PARA ABRIR EL PORTON Y SALIR EN CARRERA A ATENDER LA EMERGENCIA CON LOS CAMIONES.

(FIN)



Presentes en la Dirección General de Aviación Civil, se procede a tomar declaración al señor Armando Rojas, Copiloto de la Compañía LACSA, en el vuelo No. 628 en el cual se dirigía hacia Miami, haciendo escala en Managua, en relación al accidente ocurrido el día 25 de mayo de 1988 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Declaración Número 2

Capt. Reinaldo Vargas:

Muy buenas tardes, en nombre de la Comisión le doy las gracias por hacerse presente, para que nos ayude a recabar toda la información con relación al vuelo 628 de la Compañía LACSA, ocurrido el día 25 de mayo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Las palabras son suyas.

Armando Rojas:

Aquí le presento un reporte que le hice a la Compañía LACSA, esta copia es para Ustedes.

Este vuelo fue avisado que estaba en tiempo, tome mi camioneta en tiempo llegamos al Aeropuerto.

Raúl (FAA)

Como cuanto tiempo antes del vuelo?

Armando Rojas:

Nosotros tomamos la camioneta como 1 hora antes del vuelo, la camioneta dura la Lacs La Uruca al Aeropuerto 15 minutos de ahí nos quedamos 45 minutos que son los que nosotros tomamos para el chequeo y cuestiones de esa. Yo llegué al avión con el Ingeniero de Vuelo y Yo tenía que ir a recoger los documentos a veces lo recogen los Comandantes, a veces lo recogen los primeros auxiliares. Yo le dije al Ingeniero de Vuelo que iba para Operaciones, ahí nos dan los viáticos de los vuelos también. (PERDIEN) Entonces me dijo el Ingeniero Armando, Por favor recogerme los viáticos míos ok Yo te lo traigo no te preocupes, me fuí para la oficina de Operaciones, deje mis valijas, deje mis cosas en el avión, y me fuí para Operaciones, Además uno aprovecha esos minutos, porque el Ingeniero tiene que sentarse en la silla del Copiloto a chequear un poco de cosas, válvulas, entonces ellos, si Yo me quedo en el avión para empezar a hacer mi trabajo, le estorbo a el entonces nosotros normalmente cogemos 10 a 15 minutos más para



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 2

Armando Rojas: él haga sus chequeos en la silla, además estan el panel de ellos y hecha la silla para atrás, y es incómodísimo estar con ellos abordo en su chequeo, me fuí para Operaciones ví el plan de vuelo, fuí a meteorológico, recogí el perdien, recogí el perdien de Parchí, esta ese momento Yo no había visto a Armando. Armando normalmente viaja en su carro al Aeropuerto. Cuando Yo iba para Operaciones mé encontré a Armando que venía caminando como estás Armando, este vuelo es para dormir allá, las mismas cuestiones que uno habla siempre, ya se fue él para el avión y el Ingeniero quedaron en el avión, Yo me fuí a Operaciones. Recogí el perdien de nosotros, recogí carta de navegación (PLAN DE VUELO), recogí meteorológico lo revise.

Raúl (FAA) Cuando te encontraste con el Ingeniero, o sea Ustedes se encontraron en la transportación.

Armando Rojas: Sí

Raúl (FAA) Lo notaste descansado, hizo algún comentario.

Armando Rojas: El venía normal es decir lo único es que su carro se le había varado, se le había varado su carro en el camino, entonces llègó apurado porque cogió un taxi y dejo su carro botado, entonces teníamos que darle unos minutos para que él llamara a su esposa y le dijera donde esta su carro y que lo fuera a recoger y venía sin un cinco entonces llegó a pedimos prestado "Mirá que prestar-mé" le prestamos para que pagara el taxi y ya nos venimos. Debíamos haber salido uno o dos minutos tarde en la camioneta, nada normal, se sentía descansado, había descansado lo suficiente.

Raúl (FAA) Comó te sentías descansado, había subdescansado suficiente.

Armando Rojas: Yo estaba tranquilo, Yo normalmente no trasnochó, No tomo tragos, no fumó, normalmente juego tenis, llevó una vida sana. Yo normalmente duermo de 8 a 10 horas diarias. Hable con el Comandante cuando nos encontramos ahí abajo, fuí a Operaciones, hice las cuestiones



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 3

Armando Rojas: rápidas, regresé al avión, empecé a hacer mis chequeos, todo estaba normal. Lo único que ese avión tiene 2 equipos omegas, esas pantallas omegas, la pantalla del lado derecho es exclusivamente para información mía porque no sirve para acoplarla con el piloto automático ni con nada, la del Comandante es la que se acopla al piloto automático, teníamos un problemilla que habían un dígitos que no encendían, llamamos a Mantenimiento vinieron lo apagaron y fueron y chequearon un plug y ya encendió, eso es una cuestión inclusive sin eso nos podríamos haber ido.

Hicimos nuestros chequeos en la cabina, con listas de chequeo.

Raúl (FAA) Cuando y donde fe encontraste conel Comandante Ambrosio,

Armando Rojas: Cuando Yo iba para Operaciones. y él venía de Operaciones.

Lo encontré tranquilo y él se dirigía hacia el avión Mantuvimos un conversación normal. Llegamos al avión todo fue normal, chequeamos las listas, solicitamos remolque y encendido que nos autorizaron y nos echamos para atrás, encendimos turbinas y entonces en todo el proceso nunca encontramos nada anormal en nuestras listas, llegamos a quitar el rodaje pedimos autorización, rodamos pista 07, hicimos los chequeos normales que se hacen en un rodaje de esos.

Raúl (FAA) Ustedes comenzaron a rodar de la misma cabecera.

Armando Rojas: De la rampa en que parquean los aviones echamos para atrás y de ahí se inicia el rodaje hasta la otra cabecera de abajo, no donde quedo el avión sino en la otra.

Raúl (FAA): Empezaron desde el principio de la pista, no se metieron en ninguna intersección.

Armando Rojas: No, todo fue, todo fue por la pista de rodaje, chequeamos las presiones que hay de chequear en un rodaje de eso, todo salieron normal, controles, todo lo chequeamos, todo fue normal. Llegando a la cabecera como es normal para nosotros, solicitamos autorización para despegar



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 4

Armando Rojas:

en ese momento nos dijeron miré el VOR de Managua, se fue del aire, tenemos que cambiarle el plan de vuelo y entonces uno sabe lo que es estar llegando a una cabecera y que cambie un plan de vuelo que la compañía lo solicite para es un enredo. Entonces Yo le dije inmediatamente a Armando: si té parece, algo le dije sí, sí, pedite Omega, de aquí para allá, mire si nos autoriza equipo Omega de aquí a Managua directo. Ok, LACSA está autorizado a equipo Omega a Managua, nivel tanto.

Ya teníamos nuestra autorización, le dije que estamos listo para despegar, nos autorizó para despegar, le solicité salida por la derecha, es algo que normalmente se hace.

Raúl (FAA)

Que quiere decir de eso: Salida por la derecha.

Armando Rojas:

El Aeropuerto del Coco, tiene la salida normal por la izquierda. Actualmente se esta pidiendo salida por la izquierda, sin embargo, dependiendo de las condiciones se solicita salida por la derecha, se evita la salida por la derecha, y la Dirección General de Aviación Civil, ha pedido que se haga por la izquierda porque a en veces el tráfico se cruza con el tráfico de Pavas. Pavas queda a unas cuantas millas de ahí. Pero en nuestra trayectoria a unos 2.20 2.30 nudos de velocidad dando la vuelta le pasa en veces en la trayectoria de ellos. Entonces ellos solicita por la izquierda siempre, y la autorización que te dan es por la izquierda la salida. Sin embargo a nosotros nos gusta más por la derecha. Con eso nos da la oportunidad de pasar por el VOR con más altura y continuar en curso Pedimos salida por la derecha, nos autorizó la Torre, en ese momento ok estamos listos, autorizados a despegar. Metió el avión en la cabecera asceleramos.

Raúl (FAA)

Aguantando los frenos o rodando, asceleración rodando.

Armando Rojas:

No fue realmente un rollin take off que llamamos, ni tampoco fue un statick. El arrimó el avión, lo acomodó, ok estamos autorizados, no freno, para mantener los frenos, lo asceleró, el adiestramiento después



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 5

Armando Rojas:

del aquel accidente que hubo en Washintown nos llama- a nosotros y llama al Copiloto, a què copiloto le haga 4 lecturas al Comandante, lo que nos hemos acostumbrado 1.4 iper N1, N2 70 a 80 esas son las lecturas que hacemos 70 de asceleración N1, 80 asceleración N2, y menos de 500 de temperatura, esas son las 4 lecturas que uno hace normalmente 1.4 70, 80 menos de 500 por supuesto el fuel flow se tiene que notar que vaya en parámetros normales Yo le hicé la lectura 1.4 70, 80, menos de 500, continuó su asceleración, ya de ahí en adelante el Ingeniero ajusta la potencia, teníamos un ETR que estaba inoperativo, entonces ellos ajusta por N1, ya en ese momento en adelante Yo no lo vuelvo a ver, instrumento de motores a él, porqué Yo le tengo que cantarle a él indicación de air speed; tengo que cantarle 80, , Yo personalmente no se si lo hacen los otros Copilotos lo hace, Yo personalmente a los Comañdante les canta 10 par , o sea V1 menos 10, avisandole que nos estamos acercando al V1 le canté 10 par, cante V1, Armando inició su rotación Como le dije la vez pasada no sé si el avión despegó del suelo; no sé si brincamos 5 metros, Yo no sé si volamos metro y medio imposible para mí determinarlo porque sucedió algo muy importante. Porque Yo tengo mi lista puesta air speed en ese momento. Yo tengo que esperar dos cosas, tengo que esperar cantar V2 y rate positivo, climb positivo. Yo no pude observar ninguna de esas dos lecturas porque en el momento Armando jaló el avión y él sintió el avión feo, él grito: Qué pasa, qué pasa, no quiere volar, mirá que pasa, para mí, como piloto Yo tengo que ver si es motor si es flap alguna indicación que Yo pueda ver rápida y poder gritarle a él que es, en ese momento que Yo estaba esperando rate positivo y el V2 para cantarselo, sucedió que el grito Yo grite la vista en el panel e inmediatamente cogió los asceleradores y lo llevó al radar, hacia adelante todos los asceleradores, Yo empecé a ver y Parche también, estábamos viendo que encontramos, y sin embargo ninguno de los dos no encontramos ninguna lectura anormal, entonces Armando inmediatamente se trajo los asceleradores, cuando él traía los asceleradores Yo le dije Armando no, porque esa es la reacción normal a que uno esta entrenado, cuando se ha pasado V1, es seguir volando, sin embargo como se lo dije la



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 6

Armando Rojas:

vez pasada, solo el que está con el control en ese momento, puede sentir lo que hizo ese avión y él sintió la nariz pesada, Yo oí el estabilizador eléctrico, lo ví moverse hacia atrás o hacia adelante, mis ojos estaban puesto en otro lugar, pero oí ra, ra, ra, Yo oí el estabilizador, entonces Armando cortó, cuando él corto Yo le dije que no, sin embargo era una orden que Yo no podía ponerme a interferir con lo que él estaba haciendo en ese momento. Nuestro interés fue parar aquel avión, cuando él puso el avión, Yo agarré el control y se lo hice para adelante para que tenga buen control de nariz y iniciamos un frenado los dos y inclusive Yo inmediatamente me acorde Yo he tenido fallas hidráulicas, en el 727, sistema a total, fallas hidráulicas en el electra he tenido varias, emergencia de ese tipo Yo inmediatamente me acorde de los frenos de nitrógeno y inclusive en ese avión tuvimos una emergencia en Panamá de ese tipo. Yo dije por cualquier cosa, Yo sabía que había un frenado extra, pero nuestro frenado, nuestra desaceleración inmediatamente, Yo comprendí que iba a pasar, para adonde íbamos y luego pasamos la cerca, brincamos pegamos como cuatro brincos, no sé cuantos brincos en esos brincos el Ingeniero de vuelo Yo sé si se le arrancó la silla y se le reventó el cinturón, que fue lo que pasó, Héctor Araya nos cayó horizontal, a mí me metió las piernas, entre stik y el estómago y el pecho supongo que le abrá quedado a Armando al otro lado, supongo Yo que debe de venir ese golpe que se llevó en el pecho y ya después el avión comenzó a ladearse empezamos derrapar en esa forma hasta que se detuvo.

Raúl (FAA)

En el momento cantasté V1 de rotación, cuanto tiempo se estima que el Comandante dijo no quiere volar que pasa?

Armando Rojas:

Eso es inmediato, se jala el avión, puede haber sido algo flojo, inmediatamente el dijo que pasa, este avión no quiere volar (realmente las palabras no recuerdo, pero si el sentido de lo que él dijo), inmediatamente fue la asceleración, inmediatamente fue la desaceleración, puede haber sido 2 segundos, en uno, tres segundos en otros, tres en otro y cortó.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 7

- Raúl (FAA) En seguida que tú notasté que él cortó, bajó, cortó, Power lever se los trajo hacia atrás, y fue donde tú le dijiste cuando él inicio su desaceleración.
- Armando Rojas: Sí, Yo no tengo referencia del climb mi vista estaba en otro lugar, no tengo referencia de la velocidad después de ese V1.
- Raúl (FAA) Cuando tiempo tú estima que pasó, desde que tú le contaste 10 par, V1 a rotación.
- Armando Rojas: De un 10 par, le voy a decir por la experiencia vivida de uno, de un 10 par a un V1 pueden ir unos 3 segundos, 4 segundos tal vez, de V1 a V2 pueden pasar unos 5 segundos más, dependiendo de la altitud que le dé el que esta volando, Si Yo agarró el avión y lo sostengo y le pongo la nariz para arriba me va a costar mucho más alcanzar ese V2, si lo sostengo más suave más rápido va alcanzar el V2, Yo calculo que unos 5 segundos al abortaje, al momento del abortaje pueden haber sido unos 6 segundos más, 7 segundos más, del momento, de 10 par abortaje.
- Raúl (FAA) Díme el total más o menos?
- Armando Rojas: Pueden haber sido unos 5, 6 ó 11, digo Yo, sin embargo puedo estar equivocado, posible.
- Raúl (FAA) Tú no te has puesto, a las experiencias desagradable, con el fin de querer olvidar las cosas que ocurrieron, no le gusta recordar de ellas, pero no te has puesto en ningún momento querer cerrar los ojos, de tratar de revivir, el momento, a ver si hay algo que pasó o que se dijo, que tú no podías ayudar ahora, decimos algo, nos has tenido...
- Armando Rojas: Mire, se lo voy a decir claramente, Yo no sabía, como está en el file, mis file esta limpio, Yo nunca he raspado un avión Yo siempre me preguntaba como iría Yo a reaccionar en un momento de una emergencia. Y se lo voy a decir: Hasta Yo mismo estoy asustado de la forma en que Yo reaccione, Yo



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 8

Armando Rojas:

estuve tranquilo, todo el tiempo, es decir Yo no me bajé de ese avión con las canillas flojas, Yo no tuve en ningún momento altivejos a la hora de hablar, inclusive cuando nos bajamos del avión Yo le dije a Armando, Yo le ayude a Armando a salir del avión y lo lleve a una parte segura. Yo le dije a Armando: tengamos tranquilidad, si aparecen periodistas, si aparecen gente no les demos comentarios de nada, ahí tendrá que venir otra gente a que se fije que paso, con ellos tenemos que hablar. Me dijo Armando: Sí, si que nadie dé declaraciones y entonces llamamos a los otros que no den declaraciones por afuera de las gentes que nos vayan a investigar, inclusivamente Yo llegue a ese punto, inmediatamente salí del avión y me encontré a César Goldoni; y le dije César por favor: llamé a las casas de todos los tripulantes de que todos estamos bien, si Yo les avisó inmediatamente. Yo estaba en un control personal de mi situación de que había sucedido en que estaba Yo, después de eso, Yo no he perdido mi sueño, siempre he estado tranquilo, me he puesto a analizar de tratar de recordar todo, no hay cosas que se me hubieran quedado peladas por el trauma, no encontré cosas que se me halla quedado ahí. Lo que he dicho es lo que recuerdo.

Raúl (FAA)

Tú te recuerdas cual es la posición normal de los flaps para el despegue.

Armando Rojas:

15 grados, inclusive en ese avión había una condición especial. Uno condiciona a los ojos lo que ve, ese avión tenía dos instrumentos diferentes, tenía son el mismo instrumento de flaps pero uno era de un tipo y el otro es de otro tipo y nosotros en nuestra lectura hacemos 15, 15, 15, luz verde es es nuestra lectura siempre, volvemos a ver los dos instrumentos y me acuerdo perfectamente haber visto los 15, 15, me acuerdo de haber visto la palanca, inclusive le hice a así, la palanca en 15, luz verde.

Raúl (FAA)

En la vez pasada, nos dijiste que, no te recuerda si el Comandante fue solo de speed-brake, no te has puesto a pensar, si no te recuerdas cual fue la frecuencia de abortaje que él hizo.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 9

- Armando Rojas: No, él llevaba las manos en los aceleradores, Yo no creo que halla soltado los aceleradores para agarrar speed-brake, me aparece fuera de la lógica, sin embargo podría haber sido que él los jaló y yo no lo ví, los Comandantes son los que se preparan ellos a que hay que usar el speed-brake.
- Raúl (FAA) Tú tes has chequeado como Capitán en el 727 como capitán tengo entendido.
- Armando Rojas: No, yo soy copiloto.
- Raúl (FAA) Tú has volado en el lado izquierdo,
- Armando Rojas: Sí, si lo he volado el lado izquierdo.
- Raúl (FAA) Tú te recuerdas cual es el procedimiento de abortaje de parte del Capitán.
- Armando Rojas: Si normalmente de V1 en adelante en el despegue se debe de continuar y el abordaje en nuestros aviones que tenemos speed-brake automático, nos olvidamos del speed-brake porque el va a salir él 100 en el de 100 hay que jalarlo speed-brake y los reversibles.
- Raúl (FAA) Speed-brake primero y después los reversibles.
- Armando Rojas: Correcto
- Capt. Reinaldo Vargas: Capitán Rojas, existe un malestar entre las diferentes tripulaciones para operar ese avión.
- Armando Rojas: Las tripulaciones volaban el avión, pero no el avión que nos gustaba, si a nosotros nos hubieran puesto a escoger, hubieramos preferido volar en uno de los 200, después de 8 años de andar volando en 200, y aparece de pronto el 100, para uno es como que.... por eso el nombre que le tenía a ese avión o sea a los pilotos no le gustaba sería una mentira si Yo tratara decirle que no, que es el avión más bello del mundo.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 10

Capt. Reinaldo Vargas: Basado en su experiencia pudo experimentar muchas irregularidades que generara el avión y tenía que estar constantemente en las diferentes estaciones de LACSA, parado por mantenimiento.

Armando Rojas: Yo le voy a decir mi experiencia, porque nosotros normalmente ya ni al aeropuerto vamos inclusive no nos enteramos de paronazos de aviones ni nos enteramos de mantenimiento de aviones, ya los trabajos están, y la compañía es grande para el ambiente nuestro y mi experiencia con ese avión ha sido una emergencia hidráulica, sistema a, en Panamá, esa fue con el Comandante Sotela, con el Ingeniero de Vuelo Corrales, tuvimos una fuga total sistema a, provocada por un cilindro actuante, que se despedazó, tuvimos un fuga total tuvimos una emergencia ya Yo tenía mucha referencia de esa emergencia por los entrenamiento y los simuladores en un 727-200 Yo ya la había vivido también, entonces fue una emergencia, hicimos lo normal y aterrizamos, a otros compañeros había oído que habían tenido problemas de estos pero Yo no puedo asegurar nada, les digo mi experiencia personal con el avión.

Capt. Reinaldo Vargas: En algún momento cuando estaba en V1, Usted le dijo al Comandante al aire, al aire, al aire, pienselo bien.

Armando Rojas: No, No puedo haberlo dicho, porque no son las condiciones normales de nuestro call outs.

Capt. Reinaldo Vargas: Quiere decir, vamos, vamos.

Armando Rojas: No son nuestros standar.

Raúl (FAA): Entonces, dijo que conocía al Comandante Ambrosio hace muchos años, han laborado mucho con él.

Armando Rojas: Mucho.

Raúl (FAA) Ha habido un instante en que Usted estaba volando con él y hubo una emergencia, o que él tuviera así, para decirlo más exacto y hubiera habido una emergencia, ha pasado alguna emergencia, que nos pueda relatar con él.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 11

- Armando Rojas: Nunca, nunca he vivido una emergencia. He tenido emergencias desde DC-3 con muchas Capitanes, con el Comandante Coto, Ya hemos tenido varias, muchos tipos de problemas, inclusive con el 727-200 hemos tenido problemas, hemos tenido abortos, fuego, turbinas paradas, pero con el Comandante Ambrosio no, nunca, siempre hemos andado en condiciones normales.
- Capt. REinaldo Vargas: Usted tiene conocimiento que el Comandante Ambrosio tiene mucho, pero muchos de no tomar licor.
- Armando Rojas: Si, Yo siempre he sabido que Armando es abstemio, total, siempre he sabido que Armando es Abstemio total, que se tome un trago por ahí, en una reunión, algo así, para acompañar a la gente tal vez, nunca he conocido que Armando sea un tomador ni social, esa es mi referencia personal al respecto.
- Raúl (FAA): Nunca tuvo problema con el alcohol anteriormente.
- Armando Rojas: Nunca, Armando desde que Yo lo conozco nunca ha sido tomador.
- Capt. Reinaldo Vargas: Capt. Rojas, si quiere contestarla la contestas, si no está bien: En los gremios y más en estos tipos de profesionales siempre existen choques profesionales, dentro de las tripulaciones LACSA, hay más de un copiloto, más de un Ingeniero que dice que no me gusta volar con Armando Ambrosio.
- Armando Rojas: NO, no Armando más bien es unos de los compañeros estimados entre nosotros, es muy educado, muy gente para tratar a los compañeros. Yo nunca he oído de Armando Ambrosio que alguien tenga problemas. Yo personalmente disfrutaba cuando volaba con Armando. Además que él en sus vuelos los comparte mita y mita. Hay comandantes que no prestan el animalejo este. El es un Comandante que lo comparte.
- Raúl (FAA): Le gusta compartirlo con los compañeros, escucha opiniones.
- Armando Rojas: Escucha opiniones, es un hombre abierto a tomar decisiones, inclusive en condiciones de mal tiempo es Cuando un Comandante debe utilizar a la gente que tiene a la par, El es muy dado a oír opiniones, a oír análisis de lo que va a suceder, él es muy dado a escuchar, sin embargo él toma su decisión basado en su experiencia y las mejores informaciones que pueda tener.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 12

- Capt. Reinaldo Vargas: En sus cosas el Comandante Ambrosio, es un teórico, es un teórico o es bastante práctico.
- Armando Rojas: El tiene una mezcla, no es completamente teórico es un hombre que se aferra a los procedimientos, en procedimientos es un hombre que se aferra a los procedimientos. Armando no se baja de un mínimo visual altitud. Armando no se sale por otros lugares para evitar mal tiempo. Armando es el que se mete al procedimientos y ahí se mantiene en procedimiento. En teoría, Yo creo que hay Comandantes más teóricos que él, sin embargo Armando es un hombre que conoce a su avión, él tiene una idea general bien clara de su avión y en práctica es un Comandante hábil, sabe volar su avión, no es un hombre tieso, para volar no es hombre para su edad, un hombre hábil, para volar el 727. Yo lo he visto en muchas condiciones de mal tiempo, en condiciones adversas lo he visto trabajar con muy buen criterio.
- Capt. Reinaldo Vargas: Usualmente en ese avión, Yo supongo que Usted lo voló más de una vez.
- Armando Rojas: Si, inclusive en los últimos días fue cuando más lo vole. Me tocó como en 15 días hacer como 4 a 5 vuelos seguidos en ese avión y Yo les decía y vacilaba con los compañeros que me tenían castigado, volando la Suñiñaca (apodo del avión como lo llamaban).
- Capt. Reinaldo Vargas: Recuerda Usted la cantidad de pasajeros y carga y combustible en el recorrido para lograr alcanzar V1 por lo general si siente eso.
- Armando Rojas: Sí, lo único es que esa Suñiñaca ese avioncillo cuando el era V1, y rotación era muy positivo, el era un avión muy positivo, el iba volando muy inmediatamente, acelerando, subiendo, era un avión muy positivo.
- Raúl (FAA) Lo volaste en algún momento en su máximo peso de despegue.
- Armando Rojas: Sí, si lo volé, y aún así el volaba, era el positivo, algo que nos llamaba mucho la atención a todos los pilotos no importaba el nivel a que uno fuera a cruzar y el peso que llevara el mantenía su velocidad siempre, los aviones viejos ahí es donde se deteriora, se le ve el deterioro, y todos nos llamaba la atención ve que



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 13

- Armando Rojas: vacilón la Suriñaca como mantiene la velocidad y como mantiene bien. Yo nunca vi a la suriñaca echarse a un nivel.
- Capt. Reinaldo Vargas: Basado en eso, como fue que pensó Usted Capitán que de ahí saliera de parte suya decirle al Comandante vamos, vamos conociendo el avión.
- Armando Rojas: Podría ser, pero Yo creo antes que es experiencia vivida se debe al procedimiento.
- Raúl (FAA): Tú sabes lo que pasa obviamente, me imagino cuando se aborta despues de rotación.
- Armando Rojas: Por supuesto, dependiendo de la vista en que estes, no te vas a alcanzar la pista para frenar, inmediatamente nosotros sabíamos para adonde íbamos, nosotros sabíamos inmediatamente.
- Raúl (FAA): En el entrenamiento, vos ha estado en el entrenamiento del simulador, en algún momento te has dado cuenta max take off weight y te han cortado motor en rotación.
- Armando Rojas: Todos nuestros entrenamiento, copilotos, comandantes son al máximo take off weight y ellos te llevan al punto de tener que llegar al V1 y ahí es donde ellos te lo cortan.
- Raúl (FAA): Tú experiencia en el simulador, comparando y esta es una pregunta muy subgetiva. Como tú compara bien este despégue de máximo. Ustedes han recibido entrenamiento en el 100 en el simulador.
- Armando Rojas: Inicialmente usabamos un 100, antes LACSA rentaba un simulador 100, pero estaba acreditado para 200, pero el panel-sillo toda era muy parecido al 100, desde ahí Yo recibí mis cursos iniciales de mi entrenamiento, de un simulador de 100 acreditado para 200, ahora LACSA nos da un simulador de 200.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 14

Armando Rojas:

Quando el avión vino el 100, todas las tripulaciones nos sacaron de la línea de vuelo y fueron poniendo en el curso teórico de diferencias entre 200 y 100, se nos dió un manual el cual andaba en nuestro briefcase un manual entre diferencias entre el 200 y 100, el curso fue un curso entre 03 días a 04 días.

Raúl (FAA)

Experiencia entre no se si Ustedes, bueno comparando los vuelos de simulador de 100, un resumen de 200, ve alguna diferencia en el comportamiento del avión con potencia de motores V1 en el 100 o 200 performance.

Armando Rojas:

Yo lo que he notado en ambos simuladores es que el simulador nuevo es más fiel del avión. Nosotros nos sentamos ahí, y nos sentimos como si estuviéramos como en la sala de la casa de nosotros, nos sentimos completamente indentificado, porque es igual a nuestros aviones y no si ello nos lleva a una actitud de más positivo, porque sienten como que el avión le sobra que tiene más, como que tiene más armas para luchar.

Raúl (FAA)

Pero en cuestiones, bueno si puedes recordarte en comparación de un despegue en que usaban antes que era el 100 en un corte V1, a un corte V1 en el de ahora de 200 se puede percibir la diferencia entre performance de un avión a otro.

Armando Rojas:

No me acuerdo, sin embargo de mi última experiencia en el 727-200 que fue el primero que tuvo ya, como 727-200 simulador, Yo sentí que el avión le podría exigir uno mucho más, porque uno estaba más, o será el tiempo que ha pasado uno volando el equipo, de te va dando más espuela, podría decirse filen del avión.

Raúl (FAA)

Cuántas horas tiene usted en el 727?

Armando Rojas:

Yo tengo, como 8 años de estar volando el 727, nosotros volamos cincuenta y cinco horas mensuales, once meses más de 700 horas al año más o menos.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 15

- Capt. Reinaldo Vargas: Usted ocupó la posición de Ingeniero de Vuelo, de alguno de los 727.
- Armando Rojas: No, no porque Yo venía de Capitán de Electra, según la escalafón de nuestra Compañía Yo venía de Capitán de Electra cargueros de ahí pasamos a capitanes, copiloto de bac 111 y entonces de ahí capitanes de 727. Entonces a mí no me tocó.
- Raúl (FAA) Entre experiencia vamos a poner en este que tú estes volando el avión. Vamos a decirlo en lado derecho. Y Tú estas esperando que te cante V1 rotación, en algún momento te gusta mirar los instrumentos vertical speed o air speed.
- Armando Rojas: Tien uno que volver a verlos no es que le gusta, tiene uno que volverlos a ver porque Yo para pedir tren arriba tengo que ver positive rate si no veo positive rate no puedo pedir tren arriba.
- Raúl (FAA) En el momento que te canta V1 rotación, rota, cuando van tus ojos hacia los instrumentos, en que momento.
- Armando Rojas: Es inmediato, uno más bien lo que hace es referencias rápida afuera para ver orientación en la pista. No es que uno va viendo así, y cuando lo rota vuelve a ver los instrumentos, no, más bien uno tiene que ir pegado en los instrumentos con visiones eventuales de afuera. Entonces uno en el momento de rotar inmediatamente ya esta pegado en el panel.
- Raúl (FAA) Tú experiencia cuando tú rota, en cuestión de tiempo cuando tú siente la sensación que te fuiste al aire.
- Armando Rojas: Es muy rápido. Uno siente los controles.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 16

- Raúl (FAA) Que sentido usa para determinar que tú te fuiste al aire ya.
- Armando Rojas: Primero que nada, nos han enseñado vertical speed que no vertical speed es medio kit vertical speed, nuestro climb es un climb inmediato, es fundamental para nosotros, verlo, ver nuestra actitud y pedir tren arriba pero es inmediato, no se cuantos segundos podrá uno durar saber ya despegaste.
- Raúl (FAA) O sea cuando tú mira el vertical speed es casi instantaneo que observas que te estas dando indicación positiva además ya que tú has sentido.
- Armando Rojas: Era lo que le decía la vez pasada si un avión viene pesado de cola, en la carrera el avión va a tratar de irse al aire, en la carrera el avión va a intentarlo pero si viene pesado de nariz no te va hacer ninguna indicación de esa. Entonces para uno para el momento en que rotaste el avión, puede saber exactamente donde esta el centro de gravedad.
- Raúl (FAA) Entonces dedujó creo que si no es correctamente que has tenido ocasiones en que has tenido pesado de cola o pesado de nariz.
- Armando Rojas: Sí, claro, nunca experiencia así al punto de desastres eso que sentis viene ligeramente pesado de nariz. Mira que raro que viene pesado de nariz este chunche darle estabilizador. Que te salió pesado de nariz? Es raro que el piloto rote un avión inmediatamente empiece a darle estabilizador, es practicamente raro, vos empezas a subirle la nariz cuando ya empezas a ganar velocidad pero después del despegue les da ra, ra, ra, les des aún estabilizador, porque te salió pesado de nariz, o te salió pesado de cola.



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 17

Raúl (FAA):

Cuando tú estas volviendo a los despegues, tú con tu experiencia que has estado despegando rota, el capitán esta mirando los instrumentos y ve positive rate, el climb. Cual ha sido su experiencia en ver air speed acelerando, cómo acelera él. De esto o base a cuantos nudos por segundos.

Armando Rojas:

Nuestro procedimiento todos prácticamente lo hacemos de la misma forma. Suponiendo un despegue del Coco varía de acuerdo al criterio de las condiciones del tiempo, viento, mal tiempo, buen tiempo, en la mañana, muy caliente, muy frío, más fresco, depende de muchas cosas, pero lo normal es que el piloto rota su avión y le canta V2, bueno ya ha subido su tren con el rate positivo y te quedas a ponerle en este caso hubiera sido 140, V2, ok V2, ya el avión te va a 300, 400 pies, sobre el suelo, empieza a bajar la nariz para que acelere algunos comandantes se quedan con 15 grados de flaps y dan la vuelta porque nuestro valle es muy corto y vos le metes 250 lo aceleras a 250 pasas en encima de Santa Ana con 30 grados de banqueo. Muchos Comandantes lo dejan con 15 grados y empieza a subir cuando va más o menos en 90 grados por la pista empieza a subirlo, los flap y empieza a acelerar, pero depende de cada uno y depende de la condición, normalmente no lo acelera a 250 se queda a 230 o 220 best rate of climb se quedan 230 se mantiene, se mantiene ya han limpiado su flaps se quedan con 230 pueden quedar con 5 grados y donde terminan le suben los flaps y a 250, nosotros siempre acendemos siempre a 250 hasta 18.000 pies.

Capt. Reinaldo Vargas:

Es una pregunta aclaratoria para todos, vos sabes la razón por la cual el entrenamiento esta basado en que el ascenso se ven los instrumentos, porque uno sabe que esta en el aire por medio de los instrumentos y sabes.

Armando Rojas:

Si supongo, por ese climb inmediato. y tu aceleración.

Capt. Reinaldo Vargas:

La razón por la cual el entrenamiento de los pilotos esta hecho que el climb debe ser positivo en los instrumentos es porque anteriormente se usaba pedir el tren de aterrizaje cuando la sensación del copiloto y piloto le decía que estaba en el aire en un jet o en un avión grande no se hace, particularmente no se puede hacer análisis del



Declaración tomada al señor Armando Rojas
Página No. 18

Capt. Reinaldo Vargas: campo a parte de la pista, Entonces no puede uno atenerse a la sensación. Recuerda Usted algún comentario que ese avión halla pegado la cola en algunas de las estaciones.

Armando Rojas: No, no recuerdo es más corriente que se le pegue la cola a los de 200 que a los de 100.

Capt. Reinaldo Vargas: De acuerdo a lo que acabamos de escuchar más de una ocasión cola pesada o nariz pesada la tripulación tomó alguna acción correctiva con la compañía para ir resolviendo ese problema que no se diera .

Armando Rojas: No sé Reinaldo, normalmente los comandantes se encarga de esas situaciones, hay comandantes muy acuciosos, muy responsables de sus operaciones inmediatamente se van a Operaciones o se van al jefe de Adiestramiento o hablan con el Jefe de Pilotos y le cuenta la experiencia vivida y como sucedió no somos muy dados a escribir cartas, pero sí hay mucho , muchos que hacen el comentario, mire tal cosa, pongase vivos por esta U otra ahí hay un deseo evitar posible futuros errores al què ellos han incumplido.

Capt. Reinaldo Vargas: YO le doy las gracias en nombre de la Comisión y en el mío propio es posible que tengamos que llamarlo y Yo quiero por favor de manera especial que nos ayude porque la mera verdad que nos ayude, lo que estamos buscando es lograr es mejorar las cosas para una recomendación al nivel nacional e internacional,

Armando Rojas: No se preocupe, estoy en la mejor disposición para que se averigüe lo mejor posible, todo lo que sucedió y que arreglemos lo que estuvo mal.

Capt. Reinaldo Vargas: Muchas gracias

Capt. Reinaldo Vargas

Armando Rojas



Presentes en la casa de habitación del señor Héctor Araya, Ingeniero de Vuelo de la Compañía LACSA. Se procede a tomar declaración en relación al vuelo y el accidente ocurrido el día 23 de mayo de 1988, el cual se dirigía hacia Miami haciendo escala en Managua. Vuelo No. 628.

Capt. Reinaldo Vargas: Le damos las gracias en nombre de la Comisión de la Dirección General de Aviación Civil y en el mío propio, por recibimos en su casa de habitación. Queremos que nos narre con lujo y detalle del accidente ocurrido en el vuelo No. 628 el día 23 de mayo de 1988.

Héctor Araya: De lo que te puedo decir de lo rutinario llegar al Aeropuerto nosotros fuimos a Operaciones a recoger los viáticos que de todas maneras nos lo dan ahí, después Yo me fuí al avión hice los procedimientos normales, después de hacer el exterior de seguridad es que el avión este calzado, chequear las posiciones de los switch del APU, que las superficies estén libres, lógicamente que estén libres, lógicamente porque hay que poner las bombas hidráulicas, que no halla gente leading edge device a causar problema. Después subí hice el chequeo primario encendi la APU, todo normal, hice la preparación de la cabina, después hice visual completamente normal no había nada anormal, subí a la cabina y llegó el Comandante y el Copiloto y ellos se dedicaron a hacer la preparación de ellos y luego pidieron la lista de chequeo se pasó, el arranque de motores, se pidió permiso para marcha atrás, nos dieron la pista número 07 ya habían pedido los datos del aeropuerto. Yo había llenado el Data Card las velocidades si me acuerdo perfectamente, medio me acuerdo del peso de despegue que eran 141.000 libras (ciento cuarenta un mil) no recuerdo exactamente, la velocidad me acuerdo era de 123-140, 123 V1, 123 rotación y 140 V2, la velocidades de retracción de flap eran 170 ó 200-210, el CG creo que eran 7 y medio estaba dentro del rango verde.

Vos sabes que un avión vacío de pasajeros, full combustible siempre se pone pesado de nariz, es normal, hicimos el arranque de turbinas todas, todo arrancó normal. Cuando Yo llegue y termine cockpit preparation y estaba llenando el data card, estaban puliendo el avión o sea el pulido del avión lo dejaron para último momento, el avión parece que lo habían traído de la zona de mantenimiento, se entregó el libro de mantenimiento con los papeles, Yo chequeé los reportes, en este momento me recuerdo que habían tres reportes, no me acuerdo para serte sincero no me acuerdo, no estoy claro, chequee los boletines habían varios items continuados normal, nada anormal, había un continuado que era al despegue que era el iper #1 estaba inoperativo.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 2

Héctor Araya

Sin embargo en el mel está muy claro, la única restricción que hay que no se puede usar reducido, entonces Yo en el data card ni siquiera puse el reducido o sea despegarlo con máximo E.P.R., bueno terminamos la lista, terminamos el arranque, terminamos la lista después del arranque, iniciamos el taxeo completamente normal, la lista antes del despegue se pasó completa, se hicieron pruebas de controles y se determinó que los Flaps estaba en buena posición, 15,15 luz verde, el estabilizador estaba donde correspondía al Data Card y al peso y balance se ajustaron los índices para el Iper, para velocidades, todo eso se chequeo dos veces, cuando llegamos a la cabecera como que había un atrazo por un avión, no se que hablamos nosotros, todo quedo en la cinta y ya nos autorizaron a despegar se pasó la lista antes del despegue la última, todo normal el anti-skid se puso el anti-skid que estaba en ese avión, ese avión se taxeaba con el anti-skid en off, se puso el anti-skid Yo insistía anti-skid, o mi cuatro luces check, se hizo toda la lista, se procedió a poner vertical los parámetros de la turbinas todo normal, todo normal.

En el momento que el Comandante puso vertical los aceleradores, Yo cheque el panel mío, todo normal ninguna luz, parámetros todo normal, él aplicó potencia, se excedió en el número 1 un poquito por el Iper, ya te digo el Iper estaba malo, entonces me dijo ajústame el número 1, un poquito, entonces Yo lo ajuste con el N1, cheque el N1 EGT Fuel Flow todo normal, iniciamos la carrera de despegue completamente normal, se cantó 80 nudos y dijieron cross check volví a ver el panel mío, cheque por luces todo normal y llegamos a V1, entonces Armando dijo V1 rotación le dijo rotación, normalmente se dice V1 rotación es la misma velocidad en realidad y Armando procedió a rotar el avión una rotación completamente normal no hay, completamente normal pero el avión se fue al aire no en la forma que se acostumbra ese avión ha sido un poco más positivo irse al aire que los 200 y no se fue positivamente.

En eso Yo volví a ver el panel mío y Armando dice, este avión algo le pasa, este avión no vuela y procedió a aplicar potencia de radar, es decir tiró todos los aceleradores a full a pegarlos en y se quedo unos segundos ahí, él determinó, solo el que iba volando puede sentir que él determinó que el avión no volaba, este avión no vuela recortó y entonces procedimos procedimiento de abortar, él inmediatamente



Declaración tomada al señor Héctor Araya.
Página No. 3

Héctor Araya:

metió los speed brake, cogió los reversibles los metió. Yo le ayude a meter por reversibles incluso se excedió Yo deje que se excediera Yo ya sabía que no paravamos, posiblemente al excederlos máximo reversible se usa Cord Round Truss se excedió eso porque nosotros no podemos jugarnos ya íbamos entre más despacio entraramos al zacate era mejor, posiblemente hubo unos bombetazos ahí de las turbinas porque se excedió. Porque tenía que excederse, porque necesitabamos máximo entrenamiento. Ellos aplicaron frenos, cuando Yo ví que nos acercamos y ya nos íbamos a comer la pista, nos íbamos a llevar la malla y nos íbamos a ir al otro lado. Yo Procedí a pagar las maquinas pensando en los pasajeros, bueno si Yo paro las máquinas y logro hacer la extinción del fuego, para convatir el fuego en las turbinas, para evitar fuego en las turbinas, pero tuve la oportunidad nada más de jalar la manija número 1, Yo jale la manija número 1 y cuando iba a proceder a jalar la número 2 el procedimiento es las tres y después le hechas la número 1, la número 2, y la número 3 y después le hacer el tranfer y le haces el revés la 3 a la 2 a la 1; pero Yo tuve la oportunidad de jalar la número 1, porque en ese momento fue el primer golpe, cuando iba a coger la número 2, el primer golpe incluso me safe de la faja, porque ya me había inclinado y en el primer golpe, es que son golpes demasiado fuertes incluso Yo creo que ahí se quedo el tren de aterrizaje, no se si el tren de nariz en el primer golpe no se si es así Yo no he ido a ver el avión y me fuí de cabeza ahí fue donde me golpie que fue el máximo golpe, ahí ya no se podía hacer nada, la salida fue cuando me recupere de los golpes ya estabamos parados, entonces ya ellos Armando me dice Me pare y me iba ir para la puerta de atrás entonces Armando me dice no, no Pachito por aquí porque el avión se esta quemando y ellos salieron y Yo y a mí me costo un poquito más salir porque estaba muy golpeado, pero gracias a Dios salimos todos es lo único. Lo que puedo decir Yo.

Capt. Reinaldo Vargas:

Héctor de acuerdo a tus conocimientos y la experiencia vamos a las dos funciones, experiencia como Ingeniero de Vuelo y la experiencia como Piloto, que sos Piloto, Cuanto calcula Usted que el avión voló, se despegó del suelo.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 4

- Héctor Araya: don Reinaldo eso es muy difícil de calcular, es muy difícil para mí tal vez para un piloto es más fácil, la posición ellos están acostumbrados a venir en una posición nariz alta y tocar ruedas cuando aterrice, para el Ingeniero es un poquito más difícil porque Yo calculo que el avión no, no que pudo haber sido, apenas que despegó del suelo Reinaldo de lo que el avión tenía era la nariz alta.
- Capt. Reinaldo Vargas: Unos 10 metros, 5 metros, uno 02 metros.
- Héctor Araya: Yo calculo que unos 2 metros no más.
- Capt. Reinaldo Vargas: Se desprendió, porque después cayó en tres puntos es correcto.
- Héctor Araya: Ahora la posición de nariz en ese momento Yo no le podría decir, Yo sé que la rotación fue correcta, el Comandante rotó como normalmente lo ha hecho, el avión se quedó en una sola posición, el avión no quiso, de todas maneras el Copiloto nunca cantó CLIMB POSITIVO, porque no lo hubo. Para tener climb positivo tienes que tener en realidad un régimen de ascenso 200, 500 pies por minuto.
- Capt. Reinaldo Vargas: Por lo general son segundos
- Héctor Araya: Armando nunca lo tuvo, ese Climb positivo, el avión se quedó ahí, no sé que puede ser 2 metros, 1 metro no sé.
- Capt. Reinaldo Vargas: Recuerdas en eso segundos alguna conversación entre el Copiloto y Comandante.
- Héctor Araya: No en ese momento no, porque Yo como te dije, en ese momento que el avión se fue para el aire volví a ver los parámetros volví a ver la cabina, volví a ver presurización y ahí fue cuando oí a Armando D' Ambrosio decir que el avión no volaba, nada más eso fue lo que Yo oí y Armando aplicó ese avión no vuela entonces metió potencia de radar y ahí se quedó unos segundos con potencia de radar a ver si le respondía, aparentemente no le respondió. Yo ese avión nunca lo he volado, no estoy chequeado en esa silla para decir que Yo sé si el avión volaba o no volaba. La decisión que tomó el Comandante me parece que en estos momentos fue la correcta, porque estamos todos vivos, gracias a Dios que eso fue así, tal vez si hubiera sido diferente hubiera sido mas desastrosos.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 5

- Capt. Reinaldo Vargas: Eso considera Usted que el avión si hubiera continuado hubiera sido más desastrozo.
- Héctor Araya: Bueno, por el climb que tuvo climb que nunca tuvo climb y tomando en cuenta que la pendiente del terreno por la 07 vas en ascenso, por lo menos nos hubieramos llevado un susto más grande, es decir. Yo no soy en este momento quien en este momento Reinaldo en cuanto el 727 nunca, vos sabes que Yo vole otros aviones, el 727 nunca he tenido el placer de haberme chequeado en la silla de vuelo, no podría decir si hubiera continuado volando o no solo el Comandante que lo iba volando lo iba sintiendo.
- Capt. Reinaldo Vargas: De acuerdo a V1, donde considera Usted que el cantó V1, antes de Bravo, después de Bravo.
- Héctor Araya: No, fue antes de Bravo, es más creo fue antes de Coopesa, no estoy seguro, un poquito antes. Y nosotros pusimos rueda antes de Bravo, creo que antes de Bravo.
- Capt. Reinaldo Vargas: Antes de Bravo o antes de Alfa.
- Héctor Araya: Si, bueno antes de Bravo, o en Bravo casi, ahí ya veníamos otra vez, tenemos que tomar en cuenta que se tocó ruedas en mínimo V1, 120-130, esa es la velocidad más o menos tocar rueda fue de 130 nudos. Para el peso de llevamos me parece muy cerca de la velocidad de aproximación de ese avión para aterrizaje tal vez con 141.000 libras, (ciento cuarenta y un mil libras), anda por ahí, en realidad era difícil parar ese avión.
- Capt. Reinaldo Vargas: En el último chequeo que tuvo Usted 727-100, último simulador.
- Héctor Araya: No recuerdo, pero es reciente, no estoy seguro, pero hace unos 4 meses.
- Capt. Reinaldo Vargas: Unos 4 meses volando en el 100 no en el 200. Cuantas horas calculas vos que tenes en ese avión?.
- Héctor Araya: Lo que te puedo decir tendría que sacar la bitacora que se me quemó, los últimos tres vuelos los había hecho Yo en ese avión, había hecho Miami, después hice un Miami como el viernes, pero antes hice un Caracas con don Enrique Araya



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 6

- Héctor Araya: que es un vuelo que es con bastante despegue y bastantes aterrizajes, la semana pasada no se si fue el martes o lunes no se cuando fui a Caracas, el viernes anterior al accidente fui con José Pablo a Miami en el mismo vuelo 628-629, fue ida y vuelta.
- Capt. Reinaldo Vargas: De acuerdo a las horas que tenes tanto en el 100 como el 200, la operación pasó en otros vuelos, en ese avión para Usted todo era normal siempre.
- Héctor Araya: Yo tuve bastantes vuelos en ese avión anteriormente, porque Yo incluso estuve en el mes de marzo y estuve mes y medio de vacaciones, anteriormente si vole bastante ese avión, nunca hubo problemas, es decir reporte de Mantenimiento por cosas normales que suceden en un avión, pero Yo tuve la suerte que nunca tuve problemas en ese avión ni en los otros, reportes que Yo le hice a ese avión ahí estan las bitacoras, luces, cosas así, en ese avión nunca, bueno por lo menos Yo nunca hice un reporte como otras personas lo normal problemas hidráulicos y se remediaron como en todos los aviones.
- Capt. Reinaldo Vargas: Vuelvo a hacerte la misma pregunta. No quedamos en nada con respecto a las horas de vuelo, más o menos no necesariamente tenes que decirme podrían ser 20 podrían ser 30, podrían ser 100, más o menos que consideras de las horas como Ingeniero de Vuelo en ese equipo en el 727-100.
- Héctor Araya: Don Reinaldo no puedo calcular bien en este momento tal vez revisando la bitacora y más o menos pueden ser unas podría equivocarme podrían ser unas 200 a 300 horas.
- Capt. Reinaldo Vargas: En el entrenamiento, es basado en el simulador precisamente es más del 200 que el 100.
- Héctor Araya: Bueno, el simulador incluso que nosotros, los simuladores que Yo he hecho toda mi vida la cabina que nosotros usabamos incluso era porque en eso hay mucha versión en cuanto a los simuladores que Yo he hecho anteriores de que tengo que estar en el 727, los primeros se hacían en una cabina al 100 más parecida al 100 que al 200 incluso esta que usabamos es del 200, por ejemplo tiene los extintores de fuego en la posición que lo tenía el 100, el último simulador que hicimos nosotros y las otras diferencias pues



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 7

Héctor Araya: son cosas que no le veo ninguna diferencia así crítica, es decir, este no tenía el trim brake automático, pero el otro si lo tiene, entonces el piloto lo tenía que poner.

Capt. Reinaldo Vargas: Consideras que no es problema para las tripulaciones volar el 100, volar el 200.

Héctor Araya: Considero las diferencias que tenía estos dos aviones, no es ningún problema, las diferencias son relativamente pocas como te dije, el speed brake en el otro avión es automático ese avión no tenía frenos auto rate, no lo tiene son diferencias mas que todo en vuelo los pilotos dicen que en vuelo era bastante parecido un poquito más positivo al irse al aire, lo que he oído a ellos, comentarios que hacen los pilotos en el panel de Ingeniero es completamente igual, de mi parte, parte de ingeniero es completamente no le veo Yo ningún problema, problemas relativo si la batería no la tiene en la misma posición, lo demás todo es igual. En el aspecto del Ingeniero de Vuelo el avión es bastante similar las diferencias son incluso de no tomar en cuenta en el aspecto creo no estar chequeado en ninguno de los dos aviones, para decir si uno vuela diferente al otro, de la manera de aterrizarlo, no podría decirle.

Capt. Reinaldo Vargas: Recuerda Usted si hubo ayuda de parte del Primer Oficial en cuanto al frenado, en cuando a las cabrillas,

Héctor Araya: Si es decir, lo correcto, Reinaldo en el momento que se puso la rueda de nariz Armando Rojas le ayudó a él, incluso en el frenado los dos frenaron. Eso fue lo que me dijo el Comandante a mí, que Armando le había ayudado al frenado. Yo le ayude a ajustar los reversibles y Armando Rojas me acuerdo que los dos llevaban las cabrillas bien adelante, para mantener las rueda de nariz pegada al suelo.

Capt. Reinaldo Vargas: Recordas bien se amaron los reversibles para los tres motores.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 8

- Héctor Araya: Correcto, para los tres motores. Eso si me acuerdo porque Yo hice el ajuste final de los reversibles, ya te digo se excedió el Iper se excedió porque había que excederlo en ese momento.
- Capt. Reinaldo Vargas: Se iba 123-120 no se debe de haber pasado de ahí.
- Héctor Araya: Era 193 era el Go around.
- Capt. Reinaldo Vargas: Recuerdas la posición de los flaps que llevaba. Cuantos grados llevaba?
- Héctor Araya: Sí, claro, 15-15 luz verde se chequeo la lista, se chequeo. Los flaps siempre incluso el Comandante los chequea, los Copilotos los chequean y Yo también los chequeo. No había luz que incluso después del accidente a mí me pasó, me entró una duda si los Leading Edge Divicer no estuvieran en su posición, pero es muy difícil que una luz ambar que indicaría que no estuviera en esa posición. Esa luz ambar en el momento que uno canta 15-15 luz verde ya esta comprobando que esos leading Edge Divicer esta en esa posición, además tenerse take off configuration warning que va a sonar inmediatamente si un Leading Edge Divicer no esta en la posición correcta para el despegue por superficie creo que todo hasta en ese momento iba en orden.
- Capt. Reinaldo Vargas: Así que pegara la cola del avión en la rotación.
- Héctor Araya: En la rotación, no pegó, no la sentimos, por lo menos Yo no la sentí.
- Herberto Calvo: En la experiencia tuya vos considerarás que nunca tuvieron dí-gamos problemas de turbina.
- Héctor Araya: No, negativo, no negativo, incluso hasta el momento de usar reversibles, las turbinas estaban todo perfecto.
- Raúl (FAA): No hicieron reduce power take off.
- Héctor Araya: No, full power.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 9

Raúl (FAA): Tú te recuerdas en el específico si los anti skid lo pusieron hoy, le dió indicación que estaba trabajando.

Héctor Araya: Es correcto.

Raúl (FAA): Hubo un punto en el despegue en que tú crees que, o si se apagó algunos de los anti-skid ya sea a propósito o por accidente.

Héctor Araya: No, no señor en ningún momento.

Raúl (FAA): No dices que el Capitán aplicó los Power lever máxima potencia. Cuanto tiempo que tú te recuerdas que estuvieron con máxima potencia?

Héctor Araya: Esa es una pregunta difícil de determinar, porque que pueda haberse esperado, tal vez unos.

Raúl (FAA): Mejor vamos a hacerlo así: bien fácil a pesar que es un poquito difícil tratar de revivir esos momentos no se percató de eso: Cierra tus ojos y trate de revivir ese momento: Tú estabas mirando hacia adelante, Tú viste al Capitán meter potencia y viste al Capitán reducir potencia.

Héctor Araya: Sí Correcto

Raúl (FAA): Cierra los tus ojos, reviva ese momento y cuenta ni uno, ni dos, tres, tú mente y tú me dices.

Héctor Araya: Yo creo que él espero lo suficiente tal vez unos 5 o 6 segundos.

Raúl (FAA): Cinco segundos es una eternidad en esos momentos.

Héctor Araya: Sí, es una eternidad. Lo que pasa en ese momento él, cuando él dijo: este avión no me vuela le metió así, le metió la potencia que puede haber esperado y el avión se quedó en la misma posición, no varió, escasos unos 3 segundos de 3 a 5 segundos y ahí tomó la decisión él no quiere volar entonces aborto.

Herberto Calvo: Estaba en el aire el avión .



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 10

- Héctor Araya: Sí, estaba en el aire el avión, ya le digo es muy difícil para mí calcular.
- Raúl (FAA): Porque Tú, Tú estas seguro que el avión estaba en el aire.
- Héctor Araya: Bueno, por sentimientos del avión, por la experiencia que he tenido.
- Raúl (FAA): Que tú usas para determinar que el avión, despegó, que las ruedas se levantaron del piso?
- Héctor Araya: Bueno el strut había sonado ya, que se estiró y se extendió ahora puede ser que, como te digo 2 metros, 1 metro, es decir por la posición del avión.
- Raúl (FAA): Tú digiste que tenía una aproximación, Yo se que es aproximado 200 a 300 horas en el 100. Vos has hecho otros despegues con este peso más o menos 141.000.
- Héctor Araya: Sí, correcto..
- Raúl (FAA): Cual es el peso máximo de despegue para ese avión?
- Héctor Araya: Es 164.500..
- Raúl (FAA): De tú experiencia anterior a ese peso, comparando con otros despegues a ese mismo peso, vamos a decir, tiene que haber hecho dos ó tres, las provabilidades son de 141.000 a hastas alturas y aquí el tiempo no varía mucho, la asceleración que experimentaron, como tú la compararía con otros.
- Héctor Araya: Fue un despegue normal, asceleración normal, incluso bueno de todas maneras flight recorder quedaría carrera que usamos nosotros de pista, entiendo que eso va a quedar ahí, con ese peso si a la distancia que nosotros alcanzamos Vi me parece que la asceleración fue normal.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 11

- Raúl (FAA): No ha habido ninguna instancia en el pasado en que Tú halla notado que no ha acelerado como ha debido o que cuando el Capitán rote o este volando o en este caso anteriormente.
- Héctor Araya: No.
- Raúl (FAA): Cuando tú te desprendiste del asiento, tú tenías el cinturón puesto.
- Héctor Araya: Si, si señor, el propulsor lo tenía pero cuando iba a pagar la turbina se lo quite. Fue un error mío, pero Yo pense en los pasajeros y Yo no llegaba a la unidad de fuego y ellos estaban muy ocupados en controlar el frenado y todo para.
- Raúl (FAA): Se rompió el cinturón fue o se o porqué se abrió, no te recuerdas.
- Héctor Araya: Cuando Yo me salí, es que Yo estaba en una posición tan aquí, cuando Yo jale la manija, iba a coger la otra entonces Yo me fuí de bruses y después y posterior cuando empenzó el avión a golpearse me safe el cinturón, es decir, cuando Yo me levanté el cinturón yo lo tenía aquí.
- Raúl (FAA): Nunca te saliste del cinturón por el centro.
- Héctor Araya: El cinturón se soltó no.
- Raúl (FAA): Tú caísté de frente y el cinturón lo tenías pegado.
- Héctor Araya: Si lo tenía en una posición muy incómoda, cuando Yo me salí estaba en el panel golpeándome y el cinturón lo tenía aquí, incluso cuando Yo me safe los zapatos se quedaron ahí.
- Raúl (FAA): Entonces el cinturón siempre estuvo alrededor tuyo. Como te saliste hacia el frente.
- Héctor Araya: Me Salí hacia el frente por la posición en que yo me fuí para llegar a las manijas del fuego.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No.12.

Raúl (FAA) Con que tú te distes el pecho
Héctor Araya: con los aceleradores
Raúl (FAA) Más o menos en que momento fue
Héctor Araya: Ya cuando estábamos afuera de la pista, es decir en el primer golpe
Raúl (FAA) Después seguiste dándole a la malla
Héctor Araya: Dándole a la malla cuando en el primer brinco, el avión si no más recuerdo porque Yo no iba viendo para afuera pero en ese momento el avión golpeó, entiendo que hizo un brinco ahí, es decir brincó un poquito.
Raúl (FAA): Estas positivo el Capitán metió reversa y los iper.
Héctor Araya: Si señor
Raúl (FAA): Obviamente de estar pendiente con que fue de que con que fue que te diste, fue que te diste obviamente con las palancas de los aceleradores.
Héctor Araya: Creo que si, me parece que si, pero ya el avión estaba sin control.
Raúl (FAA) Estoy tratando de enlazar una cosa con la otra.
Héctor Araya: De hecho Yo me golpeé. Tiene que haber sido con los aceleradores.
Raúl (FAA): Después que se recuperaron el avión se detuvo como que tú dijiste como que recobraste el reconocimiento, dice que recobraste el reconocimiento que estaba transcurriendo seas un poquito más claro como que no abundantemente bien muy general y muy rápido, dime tus acciones, donde estaba el Capitán, el copiloto.
Héctor Araya: Si ellos estaban sentados en su silla y en ese momento Yo me recupere y ellos abrieron las ventanas, es decir a mí me costó mucho recuperarme porque estaba golpeado, pero Yo me paré y salí por el lado izquierdo, no me recuerdo nada más recuerdo la silla lado izquierdo de la silla y me paré y me fui hacia la puerta de cabina y en eso oí al Comandante y Rojas que me decía Pachi por ahí no salga que el avión se está quemando. Cuando Yo volví ya ellos



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 13

- Héctor Araya: habían salido por la ventana, entonces Yo traté de salir por la ventana.
- Raúl (FAA): Tú no viste ni tú ni ellos que tú recuerdas hicieron nada en la cabina puede ser los controles ni nada.
- Héctor Araya: Bueno en esos segundos no pude determinar si ellos hicieron algo en la cabina. Yo me paré y cuando dijeron fuego que había fuego y incluso Yo me asomé por la ventana y vi fuego, Armando Rojas venía los sobrecargos y ellos gritaron ya todo mundo esta afuera, incluso Yo fuí el último de salir.
- Raúl (FAA): Como estaba el asiento tuyo, en cuestión del track.
- Héctor Araya: La posición que Yo he usado siempre, la Boeing nos ha recomendado la posición completamente alineado o desplazado a 30 grados, pegado hacia la derecha, pegado centralizado completamente .
- Capt. Reinaldo Vargas: Recuerda Usted que Rojas cantó V1, hubo algún otra voz de Rojas dirigida al Comandante.
- Héctor Araya: No, no ya te digo Reinaldo, en ese momento Yo el avión rotó y Yo volví en ese momento, porque no, no es procedimiento en estos momentos; pero Yo volví a ver el panel mío y en ese momento me perdí de la conversación de ellos. La única conversación que Yo recuerdo fue cuando Armando dijo: Este avión no vuela, este avión no vuela. El cantó V1 rotación, él lo rotó y fue cuando dijo: Este avión no vuela, este avión no vuelo, Yo volví a ver inmediatamente que estaba pasando. Yo chequee eso si me acuerdo, cuando él dijo ese avión no vuela, Yo chequee la turbina y todos los parámetros estaban buenos.
- Capt. Reinaldo Vargas: Imaginate que estamos dentro de la cabina del avión, nos podría decir el sistema, el procedimiento para el apagado de ese avión de las turbinas.
- Héctor Araya: Es que no entiendo la pregunta.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 14

Capt. Reinaldo Vargas: Definitivamente apagar cualquier de las turbinas que estaban en función en el momento en detener un aparato normal, no en una emergencia.

Héctor Araya: Bueno, nosotros si esta el APU alimentando el sistema eléctrico, el Comandante apaga las turbinas, Yo le digo a él transferencia completa comandante, entonces normalmente apagamos el número 2, es el procedimiento que nos enseñó la Boeing, es decir transferencia completa ok, número 2 los flaps arriba, número 2 afuera, después cuando llegamos a la rampa si esta con el APU él apaga ok Comandante uno, tres afuera.

Capt. Reinaldo Vargas: Ese avión en especial, es igual.

Héctor Araya: Es situación, si esta la escena power o no esta la escena power normalmente él apaga uno y dos y dejamos la tres, lógicamente ya sin carga con los paquetes afuera power off todo, queda una turbina cuando meten a la escena el power nosotros le decimos al Comandante ya esta la escena power ok y paga la tercera.

Capt. Reinaldo Vargas: Sin precisar números ni nada a su grandes rasgos dentro de los varios vuelos que hizo en ese avión ese número de pasajeros concidía en alguna ocasión con ese vuelo ese día, o siempre andaba con más pasajeros.

Héctor Araya: No, en ese vuelo incluso de los vuelos que Yo hice Yo, más bien eran muchos pasajeros siempre iban 3 o 4 pasajeros ese día eran 16 pasajeros, normalmente en esa ruta.

Capt. Reinaldo Vargas: En la ruta esa, pero para otros vuelos.

Héctor Araya: En ese avión, a no, siempre íbamos 80, 100 generalmente ese avión se usa en la ruta a Caracas y siempre veíamos que salíamos con 60, 70 a veces con 80 pasajeros a San Juan Puerto Rico lo mismos pasajeros.

Capt. Reinaldo Vargas: De San José a Miami ese número y de San José-Managua, de Managua a Miami.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 15

- Héctor Araya: Bueno, varias veces íbamos full, otras veces llevamos 110, 120, el último vuelo que íbamos 115 pasajeros no recuerdo bien, el vuelo del viernes eran más de 100.
- Capt. Reinaldo Vargas: El comportamiento del avión.
- Héctor Araya: Perfecto, ya te digo ese avión el 100 el comentario de los pilotos era incluso más positivo al irse al aire que el 200, se iba al aire más bonito.
- Capt. Reinaldo Vargas: Recuerda Usted si se usó el freno de emergencia.
- Héctor Araya: No, freno de aire.
- Raúl (FAA): Tú te recordarías así de memoria cual sería V_1 , V_r a 135.000 libras, por ejemplo.
- Héctor Araya: 135.000, bueno es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a pasar el curce reforent. Si me acuerdo con las velocidades con el curce reforent, Yo calculé 141.000 libras eran 123, 140.
- Raúl (FAA): Si tiene aquí, un dolor en el costado, tiene un dolor en un punto específico o tiene en dos puntos específicos.
- Héctor Araya: Bueno, tengo dolor aquí, el dolor no es concetrado, depende de la posición donde me mueva.
- Capt. Reinaldo Vargas: Esta herida que tenes aquí, es superficial o tenes un golpe.
- Héctor Araya: Bueno, no, creo que aquí tengo tres costuras y cuatro aquí atrás y después una herida aquí atrás, y varias heridas pequeñas superficiales.
- Capt. Reinaldo Vargas: Pero eso golpe ahí.
- Héctor Araya: Ese me lo dí en el panel.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Cajina No. 16

Genl. Reinaldo Vargas:

Pero ha sentido mucha molestia con ese golpe.

Héctor Araya:

Fueron varios golpes, cada vez que el avión se metía en un hueco, Yo me golpeaba.

Genl. Reinaldo Vargas:

El equipo de trabajo en la cabina de mando, normal.

Héctor Araya:

Normalmente.

Genl. Reinaldo Vargas:

Cuando le presentan el peso y balance entre Ustedes, acostumbran a revisar el peso y balance.

Héctor Araya:

Sí, señor, es decir primero se lo entregan al Comandante, el Comandante lo firma, él lo revisa, la mayoría de los Comandantes lo revisan, entonces él me lo pasa a mí. Yo chequeo, bueno costumbre mía normalmente es coger el zero fuel weight y obtener el peso máximo de despegue y si no sumale el combustible que Yo he determinado que alla en los tanques y con eso sacar el máximo take off, normalmente ahí pueden haber unas 300 libras diferencias entre el combustible que nosotros tenemos y el que esta reportado en el peso y balance, Yo chequeo eso y chequeo el C.G., por ejemplo si dice 16%, 20% Yo chequeo en el quick reference que coincida con 6, con 5 grados flaps, es un doble chequeo, lo que si no nos metemos nosotros es carga y número de pasajeros y distribución. La distribución ellos, es responsabilidad de ellos.

Genl. Reinaldo Vargas:

Recuerda Usted, el "volante ese" del estabilizador, si sufrió mucho.

Héctor Araya:

En la hora de rotación, si es decir, cuando el Comandante rotó dijo que no volaba, bueno aparentemente él tenía la columna bastante atrás, ahí sonó el estabilizador no excesivamente y ahí fue después de usar eso, fue cuando metió sí hizo una entre montado, no lo había desnarizado, pero si uso el trin.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 17

Capt. Reinaldo Vargas: En cualquiera de los dos puntos tanto hacia adelante como atrás, cuando hay tope en ese avión tiene alguna alarma del trin, cuando hay tope del trin suena alguna alarma, solamente cuando esta fuera de, hay una alarma en ese avión, hay tres posiciones una por los flaps esa es la alarma cuando el trin esta fuera de take off es configuration.

Héctor Araya: Sí, eso es.

Raúl (FAA): Después del copiloto cantó V1 en algún punto de eso, tú pudiste observar alguno de los Air speed, hay algún air speed que te recuerda ante de eso.

Héctor Araya: Sí, bueno siempre por mi posición siempre vuelvo a ver el del copiloto, acostumbre mía incluso a 80 Yo vuelvo a ver dos y a 100 vuelvo a ver dos y cuando canta V1. Yo vuelvo a ver los dos, y cuando él dijo que no volaba entonces Yo volví a ver.

Raúl (FAA): Que velocidad tenía.

Héctor Araya: V2, aproximadamente más 2.

Raúl (FAA): Pudiste observar si estaba acelerando o descelorando.

Héctor Araya: Estaba estático, en el momento que Yo lo volví a ver estaba estático, el avión mantuvo la posición.

Raúl (FAA): No observaste el vertical speed. Que indicación tenía.

Héctor Araya: Indicaba cero, eso es lo que Yo ví en ese momento son segundos. Vos sabes que a veces el Climb incluso indica para abajo y despues empieza a subir, en ese momento me preocupe y volví a ver si indicaba cero.

Raúl (FAA): Después de eso no observasté más el air speed.



Declaración tomada al señor Héctor Araya
Página No. 18

Héctor Araya: En ese momento ya no, porque el Comandante tomó la decisión.

Raúl (FAA): Ustedes tienen como costumbre alguno de los miembros de la tripulación al mando verificar o corroborar haber si el equipaje por ejemplo la carga que se lleva concuerda más o menos con lo que esta manifestado.

Héctor Araya: No señor, no es procedimiento de la compañía.

Capt. Reinaldo Vargas: Yo en realidad de parte de la Dirección queremos darte las gracias por nos halla permitido de atendernos en su propia casa y esto es con el afán siempre de buscar el bien de la aviación no con el afán de buscar una víctima, más bien es lo contrario, buscar y contrar una solución a un problema que tal vez en el futuro nos va valer de mucho. Entonces todo lo que Usted nos porta eso es definitivamente muy valioso para nosotros y queremos pedirte de manera especial que si hubiese la necesidad de volverte de requerir en una entrevista que nos ayudes. Muchas gracias.

Héctor Araya: Muchas gracias.

Sin más que tratar se levanta la presente declaración.

Capt. Reinaldo Vargas González

Héctor Araya

Raúl (FAA)

Herberto Calvo



Presentes en la Dirección General de Aviación Civil, se procede a tomar declaración al Capt. Armando D' Ambrosio, Comandante de la aeronave Boeing 727-100 de la Compañía LACSA, en el vuelo No. 628, con destino hacia Miami con escala en Managua, en relación al accidente ocurrido el día 23 de mayo de mil novecientos ochenta y ocho en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La presente declaración fue tomada el día 30 de mayo de 1988.

Capt. Reinaldo Vargas:

Buenas tardes, mi Comandante, en realidad le damos las gracias por haberse hecho presente, ya estuvimos en su casa, muy amablemente nos sugirió que se hacía presente el día de hoy aquí y esto es un hecho cooperando con nosotros. Nosotros lo que queremos en principio, además que no he recibido nota que nos leyó aquel día, pero además quisiéramos oír de palabra suya lo que usted quiera y después si tiene a bien aceptar, nosotros le haremos unas preguntas.

Armando D' Ambrosio:

Como no, con mucho gusto.

Capt. Reinaldo Vargas:

Muchas gracias Comandante.

Armando D' Ambrosio:

El día del accidente Yo me presenté con el tiempo reglamentario al Aeropuerto, fui a retirar el perdien y me dirigí al avión, estaba mi tripulación, procedimos a hacer las listas de chequeo reglamentarias primero se pidieron las condiciones a la Torre, se procedió con las listas, se desalojó al personal de la tierra se pidió permiso para el remolque, salimos, ya cuando el personal de tierra, me pide las reseñas y todo se volvió a pedir permiso y iniciamos el carreteo Yo le dije a mi Copiloto que pidiera y Yo ví las condiciones buenas, y Yo le dice que me pidiera ascenso BMC en curso, y la Torre me dijo que no había condiciones para el VMC que ya me habían dado la autorización a hacer y entonces dije no hay problema lo hacemos y después del despegue y virando a la derecha estamos en un tope DME en curso lógicamente Yo estoy en tope viendo puedo solicitar VMC y la Torre ya no me lo pueden negar, Yo estoy, en realidad había mucho techo, habían cumulos aislados, se procedió a hacer el chequeo antes de iniciar la carrera de despegue los aceleradores verticales en normal en potencia de despegue en potencia completa no flexibles ya esta considerada en el data card que la potencia completa



Declaración tomada al Capt. Armando D' Ambrosio
Página No. 2

Armando D' Ambrosio:

y el avión empezó a correr, se hizo la primera verificación que es costumbre en nuestro deber es a speed Light light speed tenía 80 crosschek me canta rotación Yo no si eso saldrá en la cinta o no saldrá en la cinta, pero en el momento que Yo lo empecé a jalar lo sentí, ya que no quería volar, Yo seguí jalando, jalando, seguí jalando el avión no me respondía en eso Yo le metí el estavilizador eléctrico ra ra ra ra jalé, jalé y sentí los controles. Usted me van a enfender es como si huloso como sí la nariz si esto fuera entre Yo y la nariz hubiera un hule, que si todo esta normal Yo lo jaló y inmediatamente se lo trae pero Yo empecé a sentir que el hecho para atrás, atrás y que esto no lo jala, Yo lo jalé y jalé y jalé pero lo tuve muy atrás, entonces Yo dije este avión no vuela y metí los asceleradores en potencia en radar y seguí este avión no vuela, abortamos el despegue y le dije al Copiloto Fernando Yo metí los reflexible está atrás y le dije al Ingeniero hasta atrás los reflexibles y de ahí para adelante traté de controlar el avión cuando Yo ya ví Yo me imagine que el avión iba a parar, pero cuando Yo ví el zacate ya el avión ví las antenas ILS entonces lo quité un poquito y me salí y Yo no me espera salir pero cuando Yo ví que estaba en el zacate que ibamos para adelante un poquito entonces Yo traté de mantener el avión controlado todo el tiempo no tuve afectado de nervios de que va a pasar, en ningún momento me imagine en ningún desastre, traté de controlar mi avión hasta el final cuando el avión siguió dando rodando o pegando en el suelo estuvo tranquilo, el Copiloto me dijo hay fuego entonces Yo dije afuera creo que fue lo que dije y ellos se tiraron por la derecha y Yo corte mi cinturón abrí la ventana me quité los anteojos y me firé y posiblemente cuando caí era la parte más alta me imaginó del avión pegue la pierna y tengo un pequeño golpe no hubo vertigó nada de eso, encontré un pedaso pelado posiblemente no es parejo, el sacate hay un bache y ahí me dí, me levanté y empecé a ver gente saliendo entonces Yo decía por favor pasajeros sigan para ese lado, porque esto puede explotar y en eso apareció el Copiloto y me dolía un poco la espalda, por favor



Declaración tomada al Capt. Armando D' Ambrosio
Página No. 3

Armando D' Ambrosio:

Acompañame él se estuvo conmigo y apareció el Sobrecar-
go Reppeto que por dicha sea de paso para mí todos se
portaron muy bien y me pregunta fué. Los pasajeros
salieron todos y me dicen: todos salieron, y volví a
repetir está seguro que todos salieron, todo mundo para
atrás y en eso empezó a llegar la Cruz Roja, bombe-
ros, y todo el personal apareció un señor de Manteni-
miento de LACSA, Mi Comandante hay un carro lo lleva-
mos hay un carro de la Cruz Roja lo llevamos a atender
no, no a la Cruz Roja y le dije vamos, entonces Yo iba
caminando y me dijo el de Mantenimiento Yo lo llevo en
carro, me dice uno de la Cruz Roja Usted respira bien,
Yo respiró bien, se siente dolor, siento dolor en la
espalda pero en el pecho no, alguien dijo por ahí que
Patricia le dolía mucho algo oí en la ambulancia pues
ella está en la ambulancia, necesitamos un caballero
para que monté y se la lleven cuando llegue a la ambulan-
cia y me senté, creo que el Copiloto me dijo lo acompa-
ñó, le dije que sí, y me senté y me dijo acostate aquí
no, no me duele pero no es de acostarme y sentado me lle-
varon al hospital, me vió el Médico me tomaron unas
placas estuve esperando ahí, y después me dijeron no
tiene nada, no hay fractura, otra cosa y decirle a tu
hermano que es médico que te haga un chequeo, y entonces dije
quisiera ver a mi tripulación, a bueno a varios pasaje-
ros unos pasajeros que me abrazaban, y un americano
me hacía así all is right, mañana volamos todos (tomo-
rrow wefly) y apareció el gerente de hospital, y Yo
estaba caminando porque Yo pensaba que alguien me
trágera a LACSA Operaciones porque no tenía un dolor
me dolía pero no era una cosa como que no pudiera en
eso el Superintendente hay una capillita, como no,
vamos a la capilla quedáse un rato ahí, me iban a
sacar por atrás que venía la prensa y en eso apareció
mi hermano no el médico, sino el ingeniero, ya me
monté en el carro de él pasamos entonces lo primero
que me dijo, vamos a la casa de mamá, porque ahí anda-
ban las noticias y mamá no cree nada de eso, mamá
tiene 85 años.



Declaración tomada al Capt. Armando D' Ambrosio
Página No. 4

Armando D' Ambrosio:

Entonces se decidió que Yo viniera, Yo viniendo para mi casa Yo creo que es una reacción normal porque haí esta mi mujer y mis hijos, nada de mi casa, Yo vivo en Santa Ana, Usted va y duerme en mi casa que es en San Pedro porque inclusive el médico me dijo que debía estar en un lugar cerca de una clínica o hospital aunque Yo no tengo nada, me fuí para donde él, llegó mucha gente, se enteraron, me acosté en la cama de él, que es una cama baja, Mi mujer estaba conmingo, pero eso de las 3:00 a.m. o a las 5:00a.m. me empezó a dōler mucho la espalda, estaba mi hermano médico conmingo, entonces decimos nosotros no nos vamos, porque él quería pasarme el día siguiente para sacarme todas las placas, si te esta doliendo es mejor irnos ya para la Clínica, y lo mejor de una vez vemos las placas, definitivamente me montan en el carro y me llevan a la Clínica Biblica, él habló haí con sus amigos doctores y me hicieron todo tipo de placas, me hicieron placas del torax, placa de la cabeza, todo tipo de placas y mi hermano la veía mientras la estaban haciendo y decía todo va bien, no apareció nada en las placas, y entonces el día siguiente llegó con placas todo impresionado, me hicieron un ultrasonido todos los organos, riñones, pulmones, el corazón, vaso, el hígado, en efecto todo esta fotografiado llegó el nuevo cirujano de las placas y se fue a un cuarto conmingo y me hizo las pruebas que ellos hacen no volvías a ver para ningún lado, tengo otras pruebas, cuales dedos estoy moviendo, cual mano bajo, cual mano subo, chequeo, me revisó los oídos, me hizo el fondo de ojos. Y ahí mismo me dijo que no tenés nada.

Dí unas declaraciones a la prensa, y ahí ando unas copias para Ustedes, hice el informe de la clínica a la Dirección o sea el mismo pero dos uno firmado para LACSA y otro para la Dirección de Aviación, y Yo no sé porqué no ha llegado, pero se supone que la LACSA lo tiene y lo va a mandar Yo tengo uno aquí también, Yo traté de mantener sin perder la calma en ningún momento, sin sentirme asustado en ningún momento del control de mi avión para que no hubiera pátaliado ahí hasta más o menos no me puedo acordar y otro cosa el hospital se portó muy bien, mi tri-



Declaración tomada al Capt. Armando D' Ambrosio
Página No. 5

Armando D' Ambrosio: pulación se portó muy bien, la tripulación de cabina se portó muy bien mi preocupación fue todos, incluyendo los pasajeros y en el hospital los pasajeros estuvieron sastifechos dentro de la tragedia, traté de mantener el control, no perdí la serenidad. Yo creo que hice lo correcto.

Capt. Reinaldo Vargas: Comandante existe algún malestar entre las tripulaciones con respecto a la operación de ese equipo LRC.

Armando D' Ambrosio: Yo, siempre he tratado de cumplir con lo que a mi me toca del trabajo. Yo cuando tenía un vuelo soy los que chequeo la aduana, hago el procedimiento voy con un carro, porque tengo otras ocupaciones. Yo nunca le pregunto como vuela mi avión estando chequeado mi avión, Mirar como te voló el avión, no Yo tengo mi responsabilidad soy piloto estoy chequeado en mi equipo, y Yo sé lo que el avión me hace y lo que Yo puedo hacer. Yo no podría decir que nadie me ha dicho, mirar que vuela mal.

Capt. Reinaldo Vargas: Comandante tiene conocimiento si, por la parte de mantenimiento este avión estuvo fregando mucho en las diferentes estaciones a la Compañía para la cual Usted trabaja.

Armando D' Ambrosio: Bueno, como todos los aviones de la Compañía, bueno como todos los aviones de todas las compañías, los aviones son máquinas, lógicamente tienen en ocasiones que fallan lo de rutina, eso se puede comprobar en la bitacora de vuelo y en el Departamento de Mantenimiento

Capt. Reinaldo Vargas: Tiene algo más que decirnos.

Armando D' Ambrosio: Gracias a Dios estamos vivos todos, y creo haber hecho lo correcto, prueba de eso es que estamos vivos.

Capt. Reinaldo Vargas: En nombre de la Comisión y en nombre de la Dirección General de Aviación Civil, y en el mío propio le damos las gracias una vez más y don Armando por favor si hubiese necesidad de volver a entrevistar quisieramos contar con su cooperación.

Armando D' Ambrosio: Cláro que sí, con mucho gusto cuantas las veces me necesiten estoy a la orden de Usted de la Comisión y de la Dirección.

Se levanta la presente declaración a las 4:05 del día señalado.



Declaración tomada al señor Armando D' Ambrosio
Página No. 6

Capt. Reinaldo Vargas González

Armando D' Ambrosio

Rodolfo Monge Pacheco

Raúl Pomaric

Herberto Calvo

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

FECHA: 27 de mayo de 1988

TRASLADO DE CORRESPONDENCIA NO. _____

883042

A: Rodolfo Monge Pacheco

Subdirector General

DE: CARLOS VIOQUEZ JARA, DIRECTOR GENERAL

ASUNTO: Oficio suscrito por Armando Rojas, Capitán LACSA, en el que
informe sobre accidente TI-LRC

PARA: Con instrucción del señor Director, su atención

FIRMA:

Guillermo A.




Dirección General de Aviación Civil	
30 MAYO 1988	
Recibido por:	<i>RSX</i>

Rodolfo: Su atención. 26/5/88.

Lacsa

Aeropuerto Santamaria
25 de mayo de 1988

Sr. Ronald Solé
Director de Operaciones
LACSA, Aeropuerto

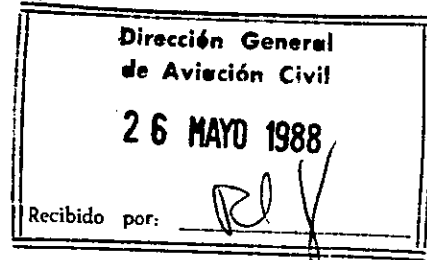

Estimado señor:

El lunes 23 llegamos al aeropuerto, se nos indicó el número de puente que estaba nuestro avión, fui al Departamento de Operaciones, revise documentos de plan de vuelo y meteorológico, luego fui al avión donde efectúe los chequeos de rutina, encontrado todo normal.

Pasamos nuestras listas de pre-vuelo y todo estaba en regla, luego fuimos remolcados e iniciamos nuestro rodaje, comprobando con las listas que todo estaba normal.

Se nos autorizó a despegar e iniciamos la carrera en la cual comprobamos parámetros normales.

Le canté al Comandante V1 10' para luego V1 rotación, el Comandante rotó el avión, ya en actitud de vuelo, gritó, "Qué pasa no quiere volar", inmediatamente llevó los aceleradores al máximo y volvió a gritar "Qué pasa no quiere volar", inmediatamente abortó el despegue, lo ayudé en tierra con la columna de controles hacia adelante y lo ayudé en el frenado.

Cuando el avión paró totalmente, me solté el cinturón, abrí mi ventana y vi fuego debajo del avión y en toda la trayectoria dejada por el avión, les grité hay fuego y procedimos a abandonar el avión por las ventanas de la cabina.

Atentamente,

[Signature]
Armando Rojas A.
Capitán

c.c.: Lic. Carlos Viquez - Director General de Aviación Civil
Archivos

Documento narrando lo
ocurrido por el Cap. Armando
Rojas A. - Capitán de la
tripulación

Aeropuerto Santamaría
de mayo de 1988

Sr. Ronald Solé
Director de Operaciones
LACSA, Aeropuerto

Estimado señor:

El lunes 23 llegamos al aeropuerto, se nos indicó el número de puente que estaba nuestro avión, fui al Departamento de Operaciones, revisé documentos de plan de vuelo y meteorológico, luego fui al avión donde efectué los chequeos de rutina, encontrado todo normal.


Pasamos nuestras listas de pre-vuelo y todo estaba en regla, luego fuimos remolcados e iniciamos nuestro rodaje, comprobando con las listas que todo estaba normal.

Se nos autorizó a despegar e iniciamos la carrera en la cual comprobamos parámetros normales.

Le comuniqué al Comandante Viquez lo que sucedió, luego de la rotación, el Comandante rotó el avión, ya en actitud de vuelo, gritó, "Qué pasa no quiere volar", inmediatamente llevó los aceleradores al máximo y volvió a gritar "Qué pasa no quiere volar", inmediatamente abortó el despegue, lo ayudé en tierra con la columna de controles hacia adelante y lo ayudé en el frenado.

Quando el avión paró totalmente, me solté el cinturón, abrí mi ventana y vi fuego debajo del avión y en toda la trayectoria dejada por el avión, les grité hay fuego y procedimos a abandonar el avión por las ventanas de la cabina.

Atentamente,


Armando Rojas A.
Capitán

c.c.: Lic. Carlos Viquez - Director General de Aviación Civil
Archivos

Fallas atribuida por la fuente(que llamara cuando tenga mas detalles)
Es piloto pero no se identifico para no tener problemas:

1-Los primeros que se tiraron del avion, por la puerta trasera, fueron los sobrecargos que estan obligados a auxiliar a los pasajeros.La puerta principal fue abierta por dos cubanos y por Cundo Salazar, un piloto que viajaba como civil(llamosle así).Esto lo corroboran los testimonios que publicamos en el diario. Una gringa llama héroes a los cubanos, nadie menciona por ningun lado la ayuda de los sobrecargos. Y agreguemos que los pilotos se tiraron por la ventanilla. ¿Quien ayudó a los pasajeros? Además lean con atención un testimonio de un costarricense que iba sentado en la parte de atrás. El dice que cuando ocurrió el accidente el se cayó del asiento y que salió por la puerta de atrás que la abrieron los sobrecargos(confirmado).

2-Que Aviación Civil no hizo alcoholemia a la tripulación. Horas antes estaban en una fiesta. Al parecer estaban obligados a hacerlo.

3-Que Dambrasio no comandaba el avion sino que el despegue lo hizo el ingeniero de vuelo. Que el avión despegó con los flaps abajo y que si Dambrasio hubiese llevado el avión, fácilmente se habría dado cuenta de ello.

4-Que el mismo avión tuvo contraexplosiones(no sé que es eso), hace pocos días, cuando volaba a un lado de Cuba. Que eso es grave y obliga a detener, durante un buen tiempo, a cualquier avión.

5-Que LACSA tiene varios reportes de pilotos sobre el mal estado del avión. Que se han quejado por fallas en los mandos y en instrumentos.

6-Que el día del accidente, los mecánicos de Coopesa y LACSA se recriminaban sobre quién había dado la orden de dejar volar el avión.

7-Que el avión está capacitado para elevarse con sólo una turbina y completamente lleno de pasajeros.Sin embargo, no iba con muchos pasajeros y no se elevó.

8- Que la operación de abortar se pudo hacer y siempre se hace antes en pistas como la del aeropuerto Juan Santamaría y que si habían fallas se pudieron

(MAS)